

## فهرست

صفحه	مطالب
۱ - ۸	فصل ۱. تاریخچه کوتاهی از صنعت مفتول آهنی
۹ - ۲۴	فصل ۲. ریخته‌گری پیوسته
۲۵ - ۳۸	فصل ۳. تولید میلگرد - تئوری اولیه نورد میلگرد
۳۹ - ۶۴	فصل ۴. کنترل خنک‌کاری مفتول
۶۵ - ۹۴	فصل ۵. عیوب میلگرد
۹۵ - ۹۶	فهرست جلد ۲ و ۳

## مقدمه

می‌دانستم که کتاب *Ferrous wire handbook* یکی از منابع مهم و معتبر در صنعت مفتول‌های فولادی است و علی‌رغم گسترش صنعت مفتول و نیاز روزافزون مهندسان و تکنسین‌های این صنعت در ایران، هیچ منبع معتبر و علمی مربوط به مبانی دانش فنی و شناخت مفتول‌های فولادی و کشش آن در دسترس نیست. در جستجوی آن کتاب و منابعی مشابه بودم که کتاب مذکور را یکی از دوستان که می‌دانست در جستجوی این گنج که نه! بلکه این گنج‌نامه هستم، از آمریکا تهیه و برایم ارسال نمود. با همان شوقی که با خرید هر کتاب، در کتاب‌خوانان سراغ داریم و با ولع فراوان، فصل‌هایی را برحسب مورد انتخاب کرده و مطالعه می‌نمودم و همزمان نیز یادداشت‌هایی برمی‌داشتیم که به کار روز و هر روز کاربرد مرتبط باشد. این خوشه‌چینی یادداشت‌ها به انباشتی رسیده بود که دغدغه همیشگی مرا به یادم آورد "این کتاب و ترجمه‌هایش به کار دیگران در این صنعت خواهد آمد".

اگر چه ترجمه متون علمی، تخصص اصلی من نیست ولی همواره ترجمه متون مورد نیاز خود را در حد بضاعت خویش انجام داده بودم و در انتقال به دیگران نیز به همان بسنده می‌نمودم. ولی این بار قصد آن داشتم که ترجمه را در حد دانش فنی خوانندگان دانش‌پژوه ارتقاء داده و امیدوار باشم که حاصل کار، در شأن علمی و تخصصی کتابی که توسط آقای پروفیسور *Robert M. Shemenski* تدوین شده است نیز باشد.

ترجمه و نشر این کتاب و ۱۴ فصل از فصل‌های منتخب آن در ۳ جلد برنامه‌ریزی شده است که نخستین آن با نام مبانی صنعت مفتول به عنوان دومین کتاب از سری کتاب‌های آموزشی شرکت ایروف به همکاران و دانش‌پژوهانی که در صنعت مفتول دستی بر آتش دارند تقدیم خواهد شد. ناگفته نماند همانطور که خوانندگان کتاب نیز استحضار دارند صنعت مفتول آمیزه‌ای است از علوم متالورژی، مکانیک و شیمی و این کتاب سرشار از واژه‌ها و اصطلاحاتی در میدان معانی آن علوم، اگر چه همه تلاشم را به میان آورده‌ام، نیک می‌دانم در ترجمه و

انتقال برخی از مفاهیم و اصطلاحات نارسایی‌هایی خواهید یافت. نخست آن که کاستی‌ها را بر من ببخشایید و دوم این که با تماس‌هایی از آن گونه که آسوده‌ترید، در انعکاس و رفع آن کاستی‌ها در نگارش‌های بعدی یاری نمایید.

در انتقال برخی از اشکال و جدول‌ها از زبان اصلی استفاده شده است تا کلمات و عبارات علمی را با واژگان مبدا به خاطر بسپاریم.

هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ایروف که همواره به روز آمد کردن دانش فنی صنعت کشش مفتول و اشاعه آن نزد پرسنل مهندسی خود و سایر دست‌اندرکاران این صنعت را سرلوحه برنامه‌های درازمدت خویش قرار داده‌اند نیز چون همیشه مشوق اصلی و تأمین‌کننده شرایط و امکاناتی شدند تا بتوانم این راه نرفته را پای به راه شوم. حمایت‌های مادی و معنوی بی‌دریغ آقایان مسعود جعفری رییس هیأت‌مدیره و مهندس محسن صمدبیک مدیرعامل شرکت ایروف نیز از آن جمله است.

در پایان از سرکار خانم حقیقی که در تحریر این ترجمه همکاری صمیمانه‌ای داشتند و واحد روابط عمومی که انتشار این کتاب و کتاب‌های قبلی واحد آموزش را عهده‌دار بودند تشکر و قدردانی می‌نمایم.

اسماعیل مدرس - پاییز ۱۳۹۴

## تاریخچه کوتاهی از صنعت مفتول آهنی

### ساخت مفتول غیر آهنی در دوران باستان

مفتول را می‌توان محصول همه‌جا حاضر نامید. زیرا سودمندی آن برعکس محصولات فلزی سنگین مانند تیر آهن‌های ساختمانی، ریل‌های خط آهن و قطعات بزرگ ریخته‌گری به صورت آبی محسوس نمی‌باشد. به دلیل غیر محسوس بودن سهم مهم آن در تمدن مدرن ما اغلب نادیده گرفته شده است. بدون مفتول اجرا موفق بسیاری از پروژه‌های امروزی از فضاپیماها گرفته تا فنرهای خودکار نوک ساچمه‌ای تا گیتارهای الکترونیک و لوازم جراحی، امکان‌پذیر نمی‌باشند.

شواهد باستان‌شناسی گواهی می‌دهند که مفتول فلزی از هزاران سال پیش مورد استفاده بوده است. مفتول طلایی در تزئین مومیایی‌های دفن شده مصر باستان و گورهای تمدن پرو یافت شده‌اند. این مفتول‌ها احتمالاً به وسیله چکش کاری یا تا کردن صفحات فلزی شکل‌پذیر درست شده‌اند و سپس از سوراخی جهت گردی کامل و فشردگی خوب عبور داده شده‌اند.

کتاب «مهاجرت» یکی از قدیمی‌ترین کارهای ادبی غرب در قلمرو دانش، شامل شرح دقیقی از اینگونه فعالیت‌ها می‌باشد. موارد مصارف خانگی ساخته شده از مس و نقره مربوط به ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد در باستان‌شناسی‌های ایتالیا کشف گردیده است.

عملیات کشش مفتول که ویژگی متمایز صنعت مفتول می‌باشد، در آثار روم ۴۰۰ سال بعد از میلاد نامی از آنها برده شده است. هر چند دوزه‌های عهد عتیق در مکان‌های مختلف کشف گریده‌اند، اولین نوشته قابل اعتماد تشریح عملیات کشش مفتول توسط تئوفیلیوس پرسبیتتر (Theophilus presbyter) (۱۱۲۵-۱۰۷۰ بعد از میلاد) ارائه گردیده است که توضیح می‌دهد: آهن‌هایی به پهنای سه انگشت، از قسمت سر نسبتاً نازک می‌گردد و در سه یا چهار ردیف سوراخ فرو برده می‌شوند و از این طریق مفتول‌ها کشیده می‌شوند.»



تکنیک تولید پر زحمت کوبش فلز شکل پذیر از شکل شمش به ورق، سپس برش به صورت نوارهای باریک و نهایتاً کشش نوارها و تبدیل آنها به مفتول باعث گردیده بود که کاربرد مفتول‌های آهنی محدود به موارد تجملی باشد. از قرن دوازدهم به بعد در اروپا مکرراً به دوزه‌های کشش اشاره شده است. در آن زمان تمایز آشکاری بین روش یک آهنگر که مفتول را با کوبیدن آن با چکش و سندان به وجود می‌آورد با مفتول‌کشی که از صفحه سوراخ‌دار یا صفحه کشش برای کاهش سایز استفاده می‌کرد، به وجود آمد. روستای آلتنا در آلمان در آن زمان‌های دور مرکز تولید مفتول بود. یک موزه تاریخی در آنجا تکامل محصولات مفتولی از زره زنجیری قرون وسطی تا محصولات مدرن مفتول را به نمایش گذاشته است.

در قرن سیزدهم در پاریس صنعتگران به طور کامل به عنوان «مفتول‌کش» شناخته شدند. در یک سند صنعتی مربوط به سال ۱۲۷۰ در پاریس خوانده می‌شود:

"۱- مفتول‌کش می‌بایست به طور کامل حرفه خود را بداند و سرمایه کافی در حیطة کار خود داشته باشد.

۲- مفتول‌کش ممکن است کارآموزان و خدمه بیش از نیاز خود داشته باشد و ممکن است آنها شب‌های زیادی را، علیرغم میل خود کار کنند.

۳- مفتول‌کش نیازی به پرداخت مالیات در ارتباط با حرفه خود ندارد چه آن چه در پاریس می‌خرد و یا می‌فروشد.

۴- به کارآموزان مفتول‌کش‌ها تا ده سالگی حق‌العملی پرداخت نمی‌گردد و پس از آن بیست‌سو (معادل یک فرانک) پرداخت می‌گردد."

آشکارا این مقررات قسمتی از توافق امضاء شده بین شهرداری و صنف مفتول‌کش‌ها برای منافع متقابل بوده است. چندین مصرف خیلی قدیمی مفتول یا میله‌آهنی که فقط در طول‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گرفتند، تا زمان حاضر نیز باقی مانده‌اند.

۲ مثال از اینها سوزن و پین صنعتی و محصولات زینتی هستند که به عنوان مفتول لیونیک شناخته شده می‌باشند. (رشته‌های مفتول بافته و چرخیده یا مفتول زرق و برق‌دار مورد استفاده در لباس‌های تزئینی). سوابق مفصل تکامل صنعت مفتول لیونیک به سال‌های ۱۵۰۰ برمی‌گردد. در

قرون وسطی حرفه کشش مفتول به حدی متداول بوده که در بازمانده کتاب الفبا مشاهده می‌گردد که برای توضیح حرف **D** کشش مفتول (**drawing of wire**) به عنوان یک عامل تشخیص مورد استناد قرار گرفته است.

ظهور کشش مفتول ماشینی معمولاً به رودلف در نورنبرگ حدود سال ۱۳۵۰ میلادی نسبت داده می‌شود. او ماشین کشش با نیروی آب را ارائه نمود که به عنوان اولین دستگاهی شناخته شده است که به میزان زیادی باعث کاهش نیروی کار و هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده گردیده است و تحرکی در استفاده بیشتر از مفتول های آهنی و برنجی ایجاد نمود. از مهمترین این مصارف جدید، مفتول‌های کوتاهی بود که در دندان‌های آماده‌سازی لیاف در نساجی مورد استفاده قرار گرفتند. رشد صنعت پارچه‌های پشمی مشوقی برای تولید این دستگاه شانه‌زنی مفتولی در مناطق تولید پشم از قبیل یورکشیر بود که امروزه بزرگترین مرکز کارخانجات کشش مفتول در انگلستان می‌باشد.

سال ۱۵۶۴ به ویژه در تاریخ ساخت مفتول آهنی قابل توجه می‌باشد زیرا در آن سال به دعوت ملکه الیزابت اول یک گروه مفتول‌کش از ساکسونی در تایترن، مانموتشیر و ولز مستقر گردیدند. این کشش‌کاران آلمانی یک دستگاه با نیروی محرک آبی ساختند و به دلیل مهارت و بهترین دانش و تجربیات آلمان، در زمان نسبتاً کوتاهی صنعت موفق‌تری را تأسیس نمودند. اقدامات حمایتی اولیه شاه ادوارد چهارم در حفاظت از صنعت کشش در انگلستان و ایجاد مشاغل کشش تایترن دو تأثیر گسترده در صنعت کشش انگلستان به وجود آورد. اول صاحبان مشاغل کشش این تضمین را دریافتند که حرفه آنها برای تولید مفتول آهنی و برنجی انحصاری گردد. دوم عملیات کشش مفتول با نیروی آب برای اولین بار در انگلستان به کار گرفته شد. چرخ‌های آبی تمام تجهیزات شکل‌دهی آهن را به کار انداخت و استفاده از چنین ماشین‌آلاتی نیز شامل انحصار می‌گردید. بنابراین، تقریباً فوری انواع مفتول بزرگتر و با کیفیت بهبود یافته برای مصرف فراهم گردید.

قبل از این در تمام انگلستان مفتول توسط وسیله‌ای به نام براك با دست کشیده می‌شد. این وسیله در حقیقت اهرم‌دستی بوده است که بر روی یک میز نصب می‌شده به نام میز کشش (**drawing bench**) که شکل تغییر یافته آن امروزه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. متصدی

دستگاه محصول خود را بیرون می‌کشد و تحویل کارگر بعدی می‌دهد که او نیز تغییر سایز بیشتری بر روی مفتول انجام می‌دهد. کارگران بر روی صندلی با حرکت الاکلنگی، مهار شده و مفتول را می‌کشیدند. یک انبر به حلقه‌ایی که به دور بدن کارگر قرار داشت نصب شده بود و توسط آن انبر سر مفتول گرفته می‌شد و با حرکت خم و راست کردن پاهای خود را تغییر مکان می‌دادند و سپس مفتول کش دیگری با استفاده از یک هاندل نصب شده بر روی یک بلوک چوبی آخرین سایز مفتول را کشیده و بر روی بلوک چوبی جمع می‌کرد.

بلوک کشش مفتول که به خوبی شناخته شده بود و در سال‌های ۱۶۰۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت را می‌توان در بسیاری از نقاشی‌های آن دوره از جمله نقاشی‌های لئوناردو داوینچی مشاهده کرد. تا زمانی که برای کشش مفتول از نیروی انسانی استفاده می‌شد، کلاف‌ها یا بندیل‌های مورد معامله کوچک بودند. به دلیل این که میلگرد با طول بلند برای شروع عملیات وجود نداشت، کشش یک طول بلند و پیوسته مفتول دشوار بود.

در منطقه بریستول انگلستان قوانین بسیاری در حمایت از مفتول‌کش‌ها تصویب گردید. پذیرش کارآموز مستلزم این بود که متقاضی آزادزاده باشد و هیچ‌گونه تضادی با قوانین کشوری نداشته باشد. کارآموزی برای یک دوره هفت ساله بود. در پایان این زمان، کارآموز می‌توانست فوراً یا بعد از چند سال کار با مزد به عنوان کارگر ماهر تحت نظر یک استادکار، خود استادکار شود. اصناف از اعضای خود در برابر رقبا حمایت می‌کردند. کشش مفتول ماشین نساجی و ساخت آن ماشین‌آلات اختصاصاً منحصر به اعضای صنف یا کارکنان آنها بود. سرپرستانی انتخاب می‌شدند که صنف را اداره می‌کردند و نظارت بر مقبولیت کالاهایی که تولید می‌شد را برعهده داشتند. آنها مجاز به عیب‌یابی مواد بودند، که اولین کنترل کیفیت و برنامه بازرسی بدین‌صورت تشکیل گردید.

### **انتقال فن آوری در هنر نورد میلگرد**

تا قبل از ایجاد روش‌های جدید نورد میلگرد، کل تولید سالیانه جهانی مفتول خیلی کم بود. مفهوم یک میلگرد به عنوان یک قطعه بلند فلز سفت، که صاف بوده و یا گاهی بر روی خود خم شده باشد، به عنوان نقطه شروع کشش مفتول مورد تصدیق بوده است.

آهن ساخته شده با قطر ۹/۵ میلیمتر چنین کیفیتی از نظر سختی را دارا بود. آهنگران ماهر میلگرد اصلی را می‌ساختند. این میلگرد که به عنوان «میلگرد چکش کاری» شده شناخته شده بود به این روش ساخته می‌شد که یک سر آن را با دست می‌گرفتند و سر دیگر حرارت دیده را با چکشی که با نیروی آب کار می‌کرد می‌کوبیدند تا افزایش طول یابد. این تکنیک متری چکش کاری برای رسیدن به کاهش قطر نیاز به یک پیشگرم ثابت داشت که توسط کارگر و کاملاً متناسب با سختی فلز صورت می‌گرفت.

اولین قدم به سمت ساخت میلگرد بلند، که به عنوان "Slit rod" شناخته می‌شد، تولید یک صفحه از فلز توسط دو نورد بزرگ با غلطک‌های ساده و تخت بود. ورق‌ها توسط دو دستگاه نورد بزرگ دیگر که مجهز به غلطک‌هایی با شیار و برآمدگی بودند، به صورت نوارهای نازک بریده می‌شدند. اینگونه نوردها در اروپای ۱۶۸۳ معمول بودند. اعتقاد بر این است که کریستوفر پلهم در سوئد اولین کسی بود که تلاش نمود تا کاهش قطر میلگرد را مستقیماً با عبور بیلت گرم شده، بدون پتک زدن، از شیارهای به ترتیب کوچک شونده غلطک‌های نورد، انجام دهد، اما تلاش‌های او با موفقیت کامل همراه نبود.

آهن خامی که در نورد تایترن استفاده می‌شد به عنوان «آهن آزموند»، بهترین نوع آهن ساخته شده و ذوب شده توسط یک نوع ذغال چوب مخصوص معروف بود. از سال ۱۸۰۰ به بعد در انگلستان آهن آزموند به عنوان یک ماده اولیه جای خود را به آهن پودلاژ آهن ذوب شده در یک حوضچه مذاب داد. مورخان اغلب این کار را به هنری کورت نسبت می‌دهند او در سال ۱۷۸۳ اختراع آهن پودلاژ را به ثبت رساند. به علاوه، این اختراع به یک سر کارگر آهن کار ولزی به نام پیتر اونیونز هم نسبت داده شده است. سهم هنری کورت قابل توجه می‌باشد زیرا این اختراع به ترکیب هم‌زمان آهن پودلاژ با کاربرد غلطک‌های شیاردار نورد او متصل شده است. کورت یک عصر مدرن نورد میلگرد را آغاز نمود.

محصولات نورد کورت در مقایسه با استانداردهای امروزی خیلی ضعیف بودند یعنی طول بیشتر از ۵ متر و قطر کمتر از ۱۳ میلیمتر را نداشتند. با این حال بسیار ارزان‌تر از محصولات روش‌های قبلی بودند و به سرعت بر بازار تسلط یافتند. این قطر میلگرد به مبدأ اعداد سنجش مورد استفاده

در سائز کردن مفتول، تبدیل شد، «صفر» این مقیاس سنجش، کمترین قطری بود که نورد گرم می توانست داشته باشد. اعداد بزرگتر در این سیستم نشان دهنده تعداد مراحل کشش سردی بود که می توانست بر روی محصول نورد گرم صورت گیرد.

بین سالهای ۱۸۱۲ تا ۱۸۶۰ در اروپا و آمریکا اختراعات زیادی به وقوع پیوست که لازمه توقعات بیشتر ایجاد شده نسبت به مفتولهای قدیمی بود. اگر چه مفتولهای ریسندگی به عنوان محصول غالب تولیدشان ادامه می یافت، همه ساله کاربردهای جدید بازار را بزرگتر می کرد. مفتول پل های معلق در سال ۱۸۱۶، مفتول بادبان و طنابهای کشتی در ۱۸۲۹، طناب سیمی، کابلها، و پرچها در ۱۸۳۴، سیم تلگراف در ۱۸۴۰ و سیم پوشاک خانمها در ۱۸۵۰، پدیدار گردیدند. سیم تلگراف به طور ویژه نیاز به یکپارچه و بدون تکه بودن داشت و این باعث شد که مطالعات جدیدی در مورد چگونگی نورد میلگرد در قطعات بلندتر صورت گیرد. اولین باری که مفتول آهنی در سیستم تلگراف مورد آزمایش قرار گرفت، نمونه مفتول موجود در بازار فقط ۱۵ پاند وزن داشت. در بازه زمانی قبل از انقلاب آمریکا عدم وجود دوره ای مفتول انگلیسی باعث شده بود که صنعت مفتول در مستعمرات آمریکای شمالی رشد پراکنده داشته باشد. اینگونه رشدها اغلب وقتی مفتول انگلیسی می توانست مجدداً مهیا گردد از بین می رفتند.

مفتول نساجی نیاز اولیه صنعت نوپای نساجی بود، اما قبل از سال ۱۸۰۰ در آمریکا تعرفه حمایتی از مفتول سازها وجود نداشت و یا خیلی جزئی بود و تحریمهای تنبیهی رییس جمهور توماس جفرسون در مقابل کالاهای وارداتی در واقع اثر منفی داشت. این وضعیت در هنگام جنگ ۱۸۱۲ وقتی که تأسیسات دائمی به وجود آمدند، به سرعت تغییر کرد. برای مثال، یک کارگاه خانگی صنعت مفتول در اسپنسر و ماساچوست بنا شده توسط چارلز واتسون و ویندسورهای تا بعد از جنگ جهانی دوم جان سالم بدر بردند. سپس نام شرکت به **Wickwire-spencer** تکامل یافت و بعد از آن توسط **Colorado fuel & Iron** خریداری گردید و به شرکت فولاد **CFI** تبدیل گردید. بعد از سال ۱۹۶۰ وقتی نرخ ارز مطلوب و نیروی کار مناسب شرایط انتقال تکنولوژی به کشورهای حاشیه اقیانوس آرام از قبیل ژاپن، کره و چین را فراهم نمود، ابقاء شرکت های قدیمی مفتول به طور فزاینده ای کم شد.

## پیشرفت‌های جهانی در نورد میلگرد و کشش مفتول

مهمترین انگیزه داده شده به صنعت مفتول آمریکای شمالی بعد از سال ۱۸۱۲ ظهور معدن ذغال سنگ آتراسیت و ذوب آهن در پنسیلوانیا بود. این منبع انرژی ارزان و در دسترس به همراه وجود سنگ آهن مرغوب کافی، تحرک گسترده‌ای در صنعت آهن آمریکایی بعد از سال ۱۸۴۰ به ویژه برای تولید ریل‌های خط آهن، ایجاد نمود. تقاضای ریل بنوبه خود مشوقی بود برای یافتن راه‌هایی که عملیات نورد فلزات را شتاب بخشد.

حدود سال ۱۸۶۰ در اروپا یک نوع جدید نورد میلگرد معروف به نورد بلژیکی معرفی گردید. تمایز مقطع ماده اولیه از مقطع محصول خروجی، افزایش سرعت غلتک‌های نهایی را مجاز می‌کرد. با اصلاح این نوع نورد مفهوم حلقه معرفی گردید. کشف گردید که حرارت کافی می‌تواند در میلگرد تا رسیدن به مقطع مناسب باقی بماند، سر میلگرد توسط کارگر با انبر گرفته شود و با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای به غلتک‌هایی واگذار شود که در جهت عکس می‌چرخند. این کار شرایط تولید میلگرد با طول ۳۰۰ متر و وزن ۵۰ پاند را فراهم نمود. حداکثر سرعت نورد فقط به دلیل توانایی کارگران که سر میلگرد را می‌گرفتند محدود می‌گردید زیرا آنان حداکثر سرعت ۳۰۰ متر بر ثانیه میلگرد را می‌توانستند مهار کنند.

در منچستر انگلستان محدودیت سرعت نورد مورد مطالعه قرار گرفت و توسط جرج بدسون کارمند ریچارد جانسون و نفیو، این سرعت ارتقاء یافت. در سال ۱۸۶۲ بدسون نوردی با غلتک‌های پشت سرهم نصب نمود، بنابراین غلتک‌های عقب و جلو برنده حذف گردیدند. این شاید مهمترین لحظه پیشرفت در تاریخ این حرفه بود به طوری که این نوردها قادر بودند کلاف‌های ۴۵ کیلوگرمی یا بیشتر را تولید نمایند. در سال ۱۸۶۹ در ورچستر ماساچوست شرکت واش برن یک نورد میلگرد بدسون را راه‌اندازی نمود و خیلی سریع پیشروترین مفتول‌ساز در آمریکای شمالی گردید. در ورچستر یک سرپرست نورد به نام چارلز مورگان برخی فرصت‌ها

جهت بهبود طراحی نورد را ذکر کرد. او غلطک‌های افقی مجهز به راهنماهای پیچ‌دهنده اختراع نمود که فلز به طور مناسب بین هر مرحله نورد بتواند برگردد. نورد او که در سال ۱۸۷۸ شروع به کار کرد پس از آن قادر بود ۲ میلگرد را همزمان در کنار هم نورد نماید، یک ویژگی که در نورد بدسون دست نیافتنی بود. پیشقدم شدن مورگان در پیشرفت‌ها، عصر جدیدی در توسعه نورد میلگرد را گشود. در سال ۱۸۸۲ ویلیام گارت از یک شرکت نورد میلگرد در کلیولند اوهایو، تجهیزات نورد بلژیکی کارفرمای خود را به دو قسمت تقسیم نمود و هریک را با سرعت‌های متفاوت راه‌اندازی کرد. گارت اولین کسی بود که ۲ میلگرد را همزمان به نورد نهایی تغذیه نمود. با بهبودهای دیگر، اصولاً با کاربرد راهنماهای پیچ‌دهنده (برگرداننده میلگرد) و فکر نورد واسطه بین نورد تغذیه و نورد نهایی، او توانست از یک بیلت خیلی بزرگ استفاده کند و میلگرد نورد شده نهایی خود را به ۶۸ کیلوگرم برساند. ظهور کلاف‌های طویل‌تر و سنگین‌تر بستر توسعه ماشین‌آلات کشش مفتول را فراهم نمود. در دهه ۱۸۷۰ مخترعان متعددی در آلمان، انگلستان و آمریکا ماشین‌آلات چند بلوکه را توسعه دادند. این مقارن شد با پیدایش فولاد جدید ارزانتر، تقریباً در ۱۸۶۰ که سریعاً جانشین آهن ساخته شده به عنوان فلز برگزیده گردید. به‌طور همزمان جمیز هارسفال و ویلیام اسمیت روش باز پختی به نام «پنتت» را کشف کردند که باعث افزایش کافی مقاومت کششی مفتول می‌گردید. با ساخت بسته‌های مفتول سنگین‌تر شرایط کاهش هزینه‌ها به وجود آمد. بهره‌برداری از ماشین‌آلات جدید کشش ادامه یافت تا جایی که عمر کوتاه دوزه‌های صفحه‌ای مانعی در این راه شد. بنابراین تولید دوزه‌های کششی که بتوانند با سرعت زیاد و عمر طولانی کار کنند، اجتناب‌ناپذیر شد. کمپانی اسرام که تولیدکننده اصلی فیلامان لامپ‌های الکتریکی بود فرآیندی برای قالبگیری و پخت ذرات تنگستن کارباید ابداع نمود. در سال ۱۹۲۵ دوزه‌های کشش به نام "Widia" (شبه الماس) در آمریکا به کار گرفته شدند. در سال ۱۹۲۹ شرکت **Union Wire die Company**، متشکل از فرت استرلینگ و جنرال الکتریک دوزه‌های تنگستن کارباید را تولید نمودند. دوزه‌های کشش اکنون قادر به تولید خیلی بیشتر از دوزه‌های قبل بودند در نتیجه ماشین‌آلات کشش مفتول پیوسته، متداول شد و تاکنون در حال توسعه می‌باشند.

# ریخته‌گری پیوسته

### سابقه

**تاریخ عمومی ریخته‌گری:** پیدایش مفاهیم ریخته‌گری فولاد به دهه ۱۸۸۰ و ریخته‌گری سایر فلزات به دهه ۱۸۴۰ برمی‌گردد. در سال ۱۹۵۲ در انگلستان اولین بیلت فولادی کربنی آلیاژ پایین جهت تولید به خط برده شد. اوایل دهه ۱۹۶۰ استفاده از روش ریخته‌گری پیوسته برای فولاد در حجم‌های بزرگ با تولید عمده نسبتاً جدید بود.

امروزه برای محصول با کاربردهای خاص تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا فولاد ریخته‌گری شده به صورت شمش یا بیلت مستقیماً جهت نورد و سپس تبدیل به میلگرد مورد استفاده قرار گیرد.

**ریخته‌گری پیوسته در مقابل ریخته‌گری شمش:** ریخته‌گری پیوسته فولاد ثبات کیفیت بیشتر و کاهش هزینه تولید نسبت به تولید شمش فولادی را فراهم می‌سازد. در ریخته‌گری شمش فولادها از قالب‌های آهنی استفاده می‌شود که توسط واگن‌های خط‌آهن به کارخانجات ذوب حمل می‌گردند. شکل قالب‌ها ممکن است گرد، چهارگوش یا مستطیل باشد اما اغلب  $610 \times 610$  میلیمتر یا بزرگ‌تر هستند. بعداز ریخته‌گری فولاد در قالب‌های بزرگ، شمش‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند تا زمانی که کاملاً سفت شوند و سپس با واگون به مکانی جهت برش منتقل می‌گردند. بعداز برش قطعات برش خورده در یک کوره بازپخت حرارت داده می‌شوند و به دنبال آن نورد می‌شوند تا بیلت مورد نیاز نورد میلگرد، فراهم گردد.

ریخته‌گری پیوسته این شرایط را فراهم می‌سازد تا فولاد مستقیماً به سائز نهایی مورد نیاز نورد میلگرد، ریخته‌گری شود. قالب‌ها در روش ریخته‌گری پیوسته بسیار کوچکتر از قالب‌های روش ریخته‌گری شمش هستند. در نتیجه زمان سفت شدن مذاب کوتاه می‌گردد و جدایش شیمیایی نیز



کاهش می‌یابد. به علاوه سر و ته شمش‌ها در ریخته‌گری قالبی به دلیل شکل گرفتن ناپیوستگی در حین ریخته‌گری یا انجماد، می‌بایست بریده شوند و این باعث کاهش سودمندی محصول می‌گردد. به دلیل کاهش تجهیزات و مراحل عملیات در ریخته‌گری پیوسته، انرژی کمتری مورد نیاز می‌باشد. بنابراین ارتقاء کیفیت، کاهش انرژی، و محصول بیشتر باعث می‌گردد که ریخته‌گری پیوسته تولیداتی با هزینه کمتر نسبت به ریخته‌گری شمش داشته باشد.




شکل ۱ - شمش فولاد ریخته‌گری شده

**تجهیزات عمومی ریخته‌گری بیلت:** تجهیزات اولیه و عمومی که در ریخته‌گری پیوسته فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل؛ پاتیل، کیف بارریزی و قالب‌ها می‌باشند و فرآیندها شامل شیوه خنک‌کاری کمکی یا ثانویه محصول برش خورده (اندازه شده) و بستر خنک‌کن می‌باشند.

**پاتیل** - یک پاتیل در بالای خط ریخته‌گری پیوسته قرار دارد که پر از فولاد مذاب می‌باشد. بدنه پاتیل فولادی است که پوششی از آجر نسوز دارد که می‌تواند فولاد در دمای بالا را حفظ و نگهداری کند. نسوز پاتیل متشکل از یک لایه ایمن آلومین بالا یا آجر مقاومت بالای عایق در برابر حرارت با روکش دولومیت یا آجر آلومین می‌باشد.

عایق حرارت بسیار مهم می‌باشد، زیرا دمای مذاب فولاد ممکن است به ۱۴۸۲ تا ۱۶۴۹ درجه سانتیگراد برسد و متناسب به نوع عملیات و زمان ریخته‌گری بین ۳۰ دقیقه تا ۳ ساعت ممکن است زمان لازم باشد. اغلب برای ثابت نگاه داشتن دمای مناسب ریخته‌گری، بر روی مذاب موجود در پاتیل پودر نسوز عایق می‌ریزند. همچنین گاهی اوقات برای ابقاء دمای ذوب از درب پاتیل اندود شده با مواد نسوز عایق استفاده می‌گردد. پاتیل یک دریچه نسوز و سیستم تخلیه در قسمت تحتانی دارد که اجازه می‌دهد به میزان کنترل شده، مذاب به یک کیف ریخته شود. برای به حداقل رساندن جذب نیتروژن و اکسیژن توسط مذاب که شناخته شده‌ترین ناخالصی‌ها در فولاد می‌باشند. معمولاً از نازلی برای ریختن مذاب در کیف استفاده می‌کنند که به پاتیل نصب و عایق نیز گردیده است. این عایق نازل معمولاً از ترکیبات سیلیکا یا آلومین - گرافیت می‌باشد. یک گاز بی‌اثر مانند آرگون نیز در آن ناحیه تزریق می‌گردد تا اکسید شدن فولاد به حداقل برسد.

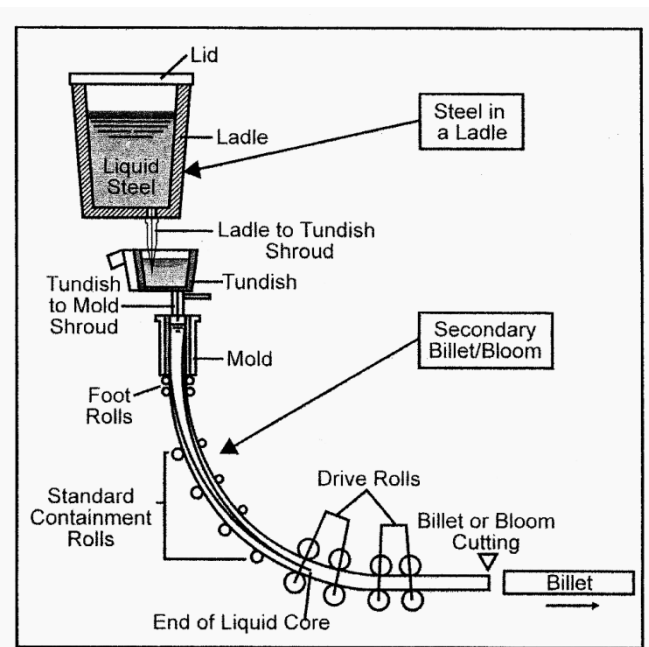


شکل ۲- طرح معمولی ریخته‌گری پیوسته بیلت

**قیف یا پاتیل میانی** - ظرفی است که در زیر پاتیل تعبیه گردیده و برای نگهداری و توزیع مذاب به قالب‌های ریخته‌گری با حداقل افت دما مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً قیف از ورق فولادی ساخته می‌شود که پوشش نسوز دارد. انتخاب‌های متعددی برای پوشش وجود دارد که عبارتند از: آجر یا پوشش یکپارچه از ورقه‌های مواد نسوز با پاشش مواد یا ترکیبات فعال قلیایی. مواد روکش قیف دارای مقادیر زیادی اکسیدمنیزیم با سلیکا می‌باشد. پودر قیف نیز بر روی مذاب ریخته می‌شود تا از اتلاف انرژی و اکسیداسیون مذاب و یا جذب نیتروژن توسط مذاب جلوگیری گردد. معمولاً شکل قیف مستطیل شکل می‌باشد ولی انواع مختلف آن نیز (T شکل یا دلتا شکل) برای اطمینان از پیوستگی جریان مذاب به داخل نازل‌ها، وجود دارد. حجم یا وزن فولاد موجود در قیف می‌تواند از ۳ تا ۳۰ تن متغیر باشد. تلاش‌های اخیر به سمت قیف‌هایی با حجم بالاتر می‌باشد تا زمان ریخته‌گری افزایش یابد. در نتیجه ناخالصی‌ها در دام پودر قیف گرفتار گردند. به علاوه سدها و موانعی (معروف به تجهیزات قیف) ممکن است جهت انحراف مذاب از خروج مستقیم از نازل تعبیه گردد که باعث شناوری بیشتر ناخالصی‌ها شده و یکنواختی شیمیایی مذاب نیز بهبود یابد. ریختن مذاب از قیف به قالب‌ها ممکن است به طرق زیر کنترل گردد.

- **اندازه‌گیری نازل‌ها:** در هنگام باز شدن دهانه نازل‌ها برای کنترل میزان خروجی فولاد ریخته شده در قالب‌ها کله‌گی فرواستاتیک یا کنترل سطح فولاد در قیف، به کار گرفته می‌شود. نازل‌ها اگر مسدود شوند در هنگام کار ممکن است توسط سیستم تعویض نازل هیدرولیک تعویض گردند.
- **میله کنترل:** میله عایقی در قیف با کم و زیاد کردن، میزان ریختن مذاب در هر قالب را کنترل می‌کند. این روش در ریخته‌گری مواد فرساینده از قبیل؛ فولادهای پرسلیسیم یا گوگرد با نازل‌های بزرگ و یا ریخته‌گری فولادهای تصفیه شده با آلومینیم به دلیل انسداد نازل‌ها توسط آلومینیم، مفید می‌باشد. نازل‌های بزرگ قیف برای ثابت نگاه داشتن میزان تغذیه به قالب‌ها مورد نیاز می‌باشند.

- **دروازه کشویی:** یک دروازه کشویی برای کنترل ریختن مواد مذاب در هر قالب مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که درحین ریخته‌گری می‌توان نازل‌ها را تعویض نمود. این وسیله می‌تواند به بهره‌وری فولادهای فرساینده نازل‌ها که در بالا اشاره گردید، کمک نماید. سیستم دروازه کشویی شرایط ریختن مواد بیشتری نسبت به سیستم میله کنترل را فراهم می‌سازد و هزینه میله کنترل و نصب آن در قیف را حذف می‌نماید.
- **سیستم لفاف:** حدفاصل قیف به قالب پوششی برای مذاب در برابر هوا ایجاد می‌نماید تا از شکل‌گیری ناخالصی و جذب گازهایی از قبیل نیتروژن توسط مذاب جلوگیری به عمل آید. به علاوه فشار گاز بی‌اثر (آرگون یا نیتروژن) در این محدوده سیلان متراکم فولاد به سمت قالب‌ها را فراهم می‌سازد که پاشش در سطح یا انحناء را به حداقل می‌رساند که بهترین کیفیت سطح بیلت به دست می‌آید. انواع مختلف لفاف قالب عبارتند از:
  - **ریفتگی باز:** هیچ لفافی بین قیف و قالب وجود ندارد که این ارزان‌ترین انتخاب می‌باشد.
  - **نازل ورودی مستغرق (SEN):** این نازل از جنس مقاوم و نسوزی مانند آلومین - گرافیت ساخته شده است که از یک طرف نصب به قیف می‌باشد و از طرف دیگر در فولاد ریخته شده در قالب غرق می‌باشد. اغلب گاز آرگون برای محافظت از فولاد در برابر جو مورد استفاده قرار می‌گیرد. SEN همچنین به دلیل غوطه‌ور بودن لوله، پاشش سطوح نزدیک جدار قالب را بر طرف می‌نماید که این باعث بهبود کیفیت سطح می‌گردد.
  - **لفاف یا پوشش بدون سر:** از لوله فولادی ساخته شده است که اجازه مشاهده جریان یافتن فولاد در قالب ریخته‌گری را فراهم می‌سازد. این روش پوشش، برخی محافظت‌ها از جو را فراهم می‌سازد.

- **پوشش انعطاف پذیر:** یک پوشش انعطاف پذیر از مواد برزنتی با پوشش آلومینیوم ساخته شده است. نیتروژن یا آرگون به عنوان گاز بی اثر می تواند برای محافظت از اتمسفر مورد استفاده قرار گیرد. لفاف ممکن است برای بازرسی فشرده گی جریان مذاب برداشته شود.

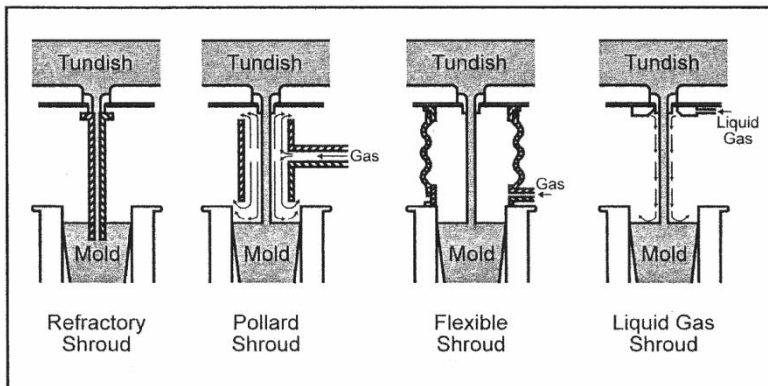

شکل ۳ - نمونه پوشش محافظ حدفاصل پاتیل میانی (قیف) تا قالب

- **قالب ها:** اینها ظروف و محفظه هایی هستند که فولاد اولیه در آنها به شکل مناسب برای نوردکاری سفت شده و شکل می گیرد: شکل قالب عمدتاً چهارگوش، مستطیل، گرد و یا هر شکل به خصوص دیگری می تواند باشد. بیلت برای اندازه مورد دلخواه نوردکاری می تواند با مشعل از شمش ریخته گری شده یک تکه (Slab) بریده شود.

ضخامت و کیفیت دیواره های قالب می بایست برای کاربرد مورد نظر بیلت ریخته شده، تفرانس، کیفیت سطح، جدایش شیمیایی و ساختار مورد نظر را فراهم سازد.

قالب های ریخته گری پیوسته به منظور کمک به کیفیت سطح و طول عمر بیشتر، از لوله یا ورق های مس آلیاژی با روکش معمولاً کروم (نیکل یا نیکل کروم نیز مورد استفاده قرار می گیرند) ساخته می شوند. ابتدا و انتهای قالب ها برای ورود و خروج فولاد باز هستند. قالب در میان سیستم

خنک کاری ثانویه به طور سفت و محکم نصب گردیده و آب با حجم و فشار زیاد بر قالب مسی و جداره ریخته‌گری برای کنترل میزان گیرش (سفت شده) فولاد ریخته می‌شود. واسطه‌های روانکاری که برای کمک به خارج شدن فولاد از قالب مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل روغن (گیاهی، معدنی یا هر نوع روغن سبک)، سیال‌ساز یا پودر می‌باشند. برای جدا شدن فولاد از قالب، از لرزش و نوسان قالب نیز کمک گرفته می‌شود. این وسیله مکانیکی با کورس و تعداد سیکل لرزش در دقیقه تنظیم شده برای بهترین کیفیت سطح و گرید محصول، چسبندگی فولاد به قالب را کاهش می‌دهد. پودر قالب همچنین به ثبات دمای فولاد، کاهش جذب هوا که جذب نیتروژن و اکسیژن را می‌کاهد و کاهش جذب ناخالصی‌ها و تکه‌های جدا شده از فولاد قبل از سفت شدن، کمک می‌نماید. تمام انواع روانسازها به انتقال حرارت از فولاد به قالب ریخته‌گری کمک می‌نمایند.

**فنک‌کاری ثانویه:** این شیوه متشکل از یکسری نازل‌های پاشش آب نصب شده بعد از قالب می‌باشد که میزان و سرعت سرد شدن فولاد را کنترل می‌نماید.

نازل‌های پاشش طوری پیکربندی شده‌اند که سرعت سرد شدن از پیش تعیین شده تا مرحله سفت شدن کامل فولاد و پیش از برش طول را فراهم سازند. کنترل دما برای بهینه‌سازی کیفیت سطح، ساختار داخلی و جدانشینی شیمیایی بسیار بحرانی و با اهمیت می‌باشد. معمولاً نازل‌ها در مجموعه‌ای بعد از قالب قرار گرفته‌اند که آب را درحالی که فولاد در میان غلطک‌های مهارکننده در حرکت می‌باشد، به سطح آن می‌پاشند.

**بیرون کشیدن:** اغلب سیستم‌های ریخته‌گری عمودی از دستگاه‌هایی بعد از قالب برای راهنمایی و افقی کردن و آماده برش نمودن بیلت ریخته‌گری شده استفاده می‌کنند. این سیستم بیرون کشنده متشکل از یکسری غلطک‌های صاف‌کن و راهنما به همراه غلطک‌هایی با نیروی محرکه می‌باشد که تنش‌های مکانیکی که می‌توانند باعث ترک‌های سطحی یا داخلی گردند را نیز به حداقل می‌رسانند.

**تکان دهنده الکترو مغناطیسی:** از هنگام اجرای صنعتی آن در دهه ۱۹۸۰، تکان‌دهنده الکترومغناطیسی (EMS) نقش اساسی در تولید بیلت ریخته‌گری پیوسته ایفا نموده است. روش

معاصر EMS از یک میدان مغناطیسی گردان با فرکانس پایین که به وسیله کلاف‌های القایی ۲ یا ۳ فاز تولید می‌شود، استفاده می‌کند. بیشترین سیستم‌های EMS در ریخته‌گری بیلت برای جابه‌جایی مذاب فولاد در قالب نصب گردیده‌اند (M-EMS).

هم زنی قالب موجب بهبود سطح و کیفیت درونی محصول می‌گردد. جریان فولاد مایع که توسط M-EMS در حال جنبش می‌باشد میزان اکسیژن آزاد در فولاد مایع را قبل از شکل‌گیری تخلخل سطحی و زیرسطحی افزایش می‌دهد. همچنین حباب‌های گازی و ناخالصی‌های غیرفلزی چسبیده به دیواره‌های در حال سفت شدن را پاک می‌نماید. در نتیجه این عمل هم زدن در قالب در نواحی انحنای کشش سطحی، تخلخل سطحی و زیرسطحی و ناخالصی‌های غیرفلزی به مقدار زیادی کاهش می‌یابند، بنابراین کیفیت بیلت افزایش می‌یابد.

حرکت تکان‌دهنده، بخش‌هایی از شکل‌گیری شاخه‌ای کریستال‌ها در موقع سفت شدن فولاد را خرد می‌کند. برخی از قطعات خرد شده دندریت‌ها (شکل شاخه‌ای کریستال‌ها)، معمولاً قطعات کوچک‌تر، در یک فوق‌گرمای سریع مجدداً ذوب می‌گردند که وضعیت مناسبی برای قطعات دیگر دندریت فراهم می‌نمایند تا ابقاء گردند و به دانه‌های تقریباً مساوی در همه امتدادها رشد کنند. بنابراین تکان دادن با یک شدت مشخص، منطقه قابل ملاحظه‌ای از ناحیه هسته فولاد را از نظر ساختاری اصلاح و دانه‌ها را یک اندازه می‌نماید. این ساختار دارای دانه‌های یک اندازه در تمامی جهات، میزان تخلخل انقباضی و جدایش را کاهش می‌دهد و حساسیت به ترک را کم می‌کند. بهبود کیفیت در ذوب به توسعه فرآیندپذیری منجر می‌شود و بهبود کیفیت محصولات نورد شده را در پی خواهد داشت. برای مثال، کاهش جدایش مرکزی کربن در بیلت، قابلیت کشش میلگرد را به دلیل کاهش شکل‌گیری سمیتیت و مارتنزیت بهبود می‌بخشد. همچنین، تمیزی زیر سطحی بیلت‌های روش EMS میزان نامرغوبی میلگردها را کاهش می‌دهد.

در روش M-EMS به دلیل بهبود یکنواختی ضخامت دیواره‌ها سرعت ریخته‌گری افزایش می‌یابد و فوق‌گرمایی بالاتر حداقل تأثیر را بر کیفیت داخلی می‌گذارد.

در موارد دستیابی به ملزومات دقیقاً کیفی در ارتباط با صحت ساختاری و جدانشینی شیمیایی برای برخی گریدهای فولاد از قبیل فولادهای خیلی پرکربن یا فولادهای بلبرینگ‌ها، علاوه بر روش M-EMS ممکن است لرزش ناحیه نهایی سفت شدن نیز ضروری باشد. (F-EMS)

## بیلته‌ها و شمش‌ها

**کنترل طول بیلته و شمش:** معمولاً طول محصولات ریخته‌گری به وسیله مشعل اکسیژن - استیلن، ماشین‌های برش، و اره‌های گرم کار بریده می‌شوند.

**فک‌کاری:** یک بیلته یا شمش تا زمانی که بدون خم شدن بتوان آن را به انبار یا محلی برای انجام عملیات دیگر حمل نمود، بر یک بستر خنک‌کن جهت سرد شدن قرار می‌گیرد. محصولی که مستقیماً مورد استفاده بعدی نورد قرار می‌گیرد بلافاصله بعد از ریخته‌گری برای عملیات نورد حمل می‌گردد و بعد از پیش‌گرم برای نورد بر بستر مخصوصی قرار می‌گیرد تا صافی مورد نیاز در دمای بالا را حفظ نماید.

**شناسایی:** شماره ذوب یا شناسایی محصول بر روی یک بیلته یا شمش به منظور اطمینان از یکپارچگی و قابلیت ردیابی مهر زده می‌شود یا به وسیله گچ مخصوص یا لیبیل مشخص می‌گردند.

## آزمایش و شایسته‌سازی بیلته و شمش

**تست شیمیایی:** امروزه در اغلب موارد تست فولادها، روش‌های ابزاری جانشین روش شیمیایی تر گردیده است. تکنیک‌های انتشار نوری، اشعه ایکس و احتراق رایج‌ترین آنها می‌باشند. در طیف سنج انتشار نوری، یک نمونه فولاد به وسیله تخلیه جرقه تبخیر می‌گردد. الکترون‌های اتم‌های موجود در بخار به سطح بالاتری از انرژی برانگیخته می‌شوند. این الکترون‌های برانگیخته شده تمایل دارند به حالت سکون درآیند و در انجام این کار، انرژی فوق‌العاده به عنوان یک فوتون انرژی تابشی منتشر می‌کنند. تابش‌های ساطع شده از میان پراکنده ساز طیف سنج (اسپکترومتر) عبور می‌کنند به طوری که انرژی تابشی براساس طول موجش به خطوط طیفی جداسازی می‌گردد. از روی دامنه طول موج‌های منتشر شده به وسیله هر عنصر، به وسیله لوله افزاینده



فوتوالکتریک مناسب‌ترین خط اندازه‌گیری می‌شود. شدت اندازه‌گیری شده که متناسب با میزان عنصر موجود در نمونه می‌باشد، به وسیله منحنی پیمایش ذخیره شده در دستگاه محاسبه می‌گردد و غلظت (میزان) عنصر مستقیماً گزارش می‌شود.

**آزمایش macroetch (اج کردن یاد):** این روش برای ارزیابی کیفیت سطح، ریزساختار و همگن بودن کلی فولاد بیلت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برش‌های عرضی و طولی بیلت در یک معرف اچ کردن (معمولاً اسیدسولفوریک یا اسیدکلریدریک) به منظور پاک کردن پوسته‌ها و آشکار شدن ریزساختار فولاد غوطه‌ور می‌گردند. نمونه برای عیوب سطحی مانند مک‌های سوزنی، ترک‌ها، خروج ناخالصی‌ها و سرباره‌ها با چشم یا میکروسکپ مورد بازرسی قرار می‌گیرد و سپس با استانداردهای ثبت شده مقایسه می‌گردد. همچنین نمونه برای بازرسی ترک‌های داخلی و جدایش می‌تواند مورد تراشکاری قرار گیرد.

**نقش گوگرد یا نقش باومان:** این روش برای تشخیص الگوی انجماد و یکتواختی فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطعات طولی یا عرضی برش خورده بیلت ماشینکاری گردیده و چربی و کثیفی سطح کاملاً بر طرف می‌گردد. کاغذ عکاسی معمولی در مایع اسیدی خیس‌انده می‌شود (معمولاً اسیدسولفوریک) و بر سطح فولاد قرار داده می‌شود تا توزیع گوگرد در فولاد آشکار گردد. نقاط سیاه شده بر روی کاغذ نشان دهنده تمرکز گوگرد در آن نواحی می‌باشد، اکنون می‌توان این میزان گوگرد آشکار شده را با استانداردهای ثبت شده مقایسه نمود.

**بازرسی بیلت:** محصولات ریخته‌گری شده جهت مشاهده بهتر عیوب ممکن است قبل از بازرسی شات پلاست گردند. بیلت‌ها به طور چشمی بر بستر خنک‌کننده درحین ریخته‌گری یا در نزدیکی بستر خنک‌کننده مورد بازرسی فوری قرار می‌گیرند و با فرآیندهای استاندارد مقایسه می‌شوند تا بازخورد عملکرد کیفی فوری در اختیار اپراتورهای ریخته‌گری قرار گیرد. تolerانس ابعادی بیلت، طول، وضعیت سطح و کیفیت برش محصول شامل بازرسی‌های استاندارد می‌باشند. هرگونه عیوب قابل تغییر شکل می‌تواند در نورد بیلت به سائز کوچک‌تر، ازدیاد طول پیدا کند. تولیدکنندگان ذرات مغناطیسی، رنگ مایع نافذ، الکتراسونیک یا سایر روش‌های غیرمخرب دیگر را برای ارزیابی کیفیت سطحی یا داخلی محصول به کار می‌گیرند.

**نشانیسته سازی:** پس از بازرسی، عیوب سطحی در بیلتهای ممکن است با سنگزنی موضعی به وسیله دستگاههای دستی یا دستگاههای قوی تر بر طرف گردند. انتخاب دیگر این است که تمام سطوح و گوشهها به منظور از بین رفتن عیوب سطحی توسط دستگاههای قوی سنگزده شوند.

### **نمونه عیوب بیلتهای و در نتیجه نقصهای میلگرد**

علتهای عیوب بیلتهای عبارتند از:


**بیرون زدگی بیلتهای:** بیرون زدگیهای بیلتهای زخمها یا خراشهای کوچکی روی سطح بیلتهای میباشند. علتهای اصلی آن عبارتند از دمای زیاد فولاد با زمان ناکافی برای شکلگیری دیواره بیلتهای، نادرستی نازل قیف یا پاتیل ثانویه، کیفیت پایین آب خنککننده قالب که باعث انتقال حرارت ضعیف میگردد، روانکاری نامناسب قالب، عایق و پوششکاری نامناسب حدفاصل قیف تا قالب ریختهگری، لرزش قالب و خنککاری ناکافی ثانویه. بعد از نوردکاری بیرون زدگیهای بیلتهای می تواند باعث عیوبی از نوع تراشه در میلگرد گردد.

**ترکهای بیلتهای:** ترکهای بیلتهای ممکن است در هنگام نوردکاری باعث ایجاد چاله گردد. علتهای ایجاد ترکهای بیلتهای شامل شیب غلط قالب، دمای قیف، کیفیت قالب، خنککاری ثانویه نامناسب، یا ناپیوستگی باشد.


**آخالها یا ناخالصیها:** ناخالصیهای غیرفلزی از صنایع مختلفی سرچشمه میگیرند از قبیل سرباره پاتیل، کوچک بودن قیف برای افزودن پودر قیف، یا دمای پایین فولاد در قیف که اجازه نمی دهد ناخالصیها به خوبی شناور شده و جذب پودر حبابگیر گردند. یک مثال برای ناخالصی در میلگرد در شکل ۸ نشان داده شده است.

**مک سوزنی / مک گازی:** مکهای سوزنی بیلتهای یا نوع بزرگتر آنها، مکهای گازی، به دلایل زیر می توانند به وجود آیند:


مقدار زیاد گاز حل شده در مذاب، ورود هوا به فولاد، نسوز خیس، روانسازی نامناسب قالب، آب موجود در روغن روانسازی یا تلاطم در قالب.

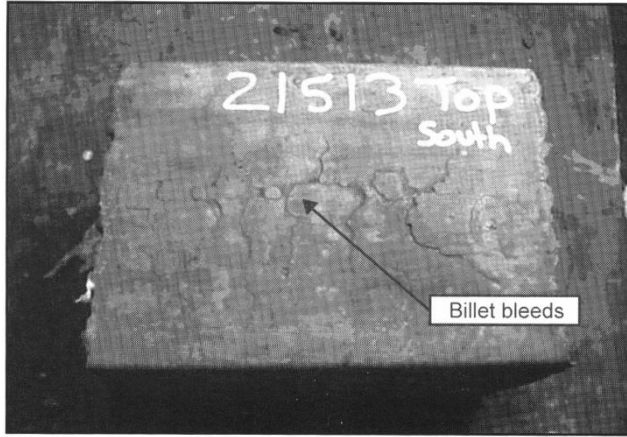


شکل ۴- برجستگی بر روی سطح بیلت

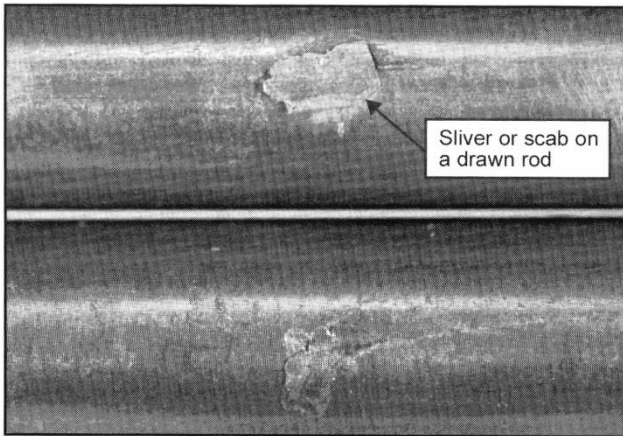


شکل ۵ - تراشه میلگرد حاصل از برجستگی بیلت

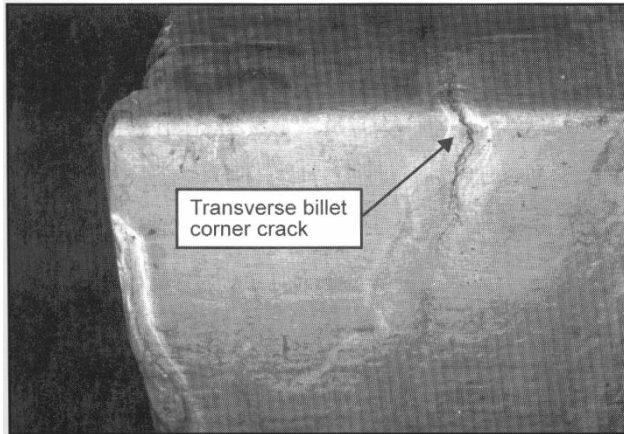


شکل ۶ - ترک عرضی گوشه بیلت

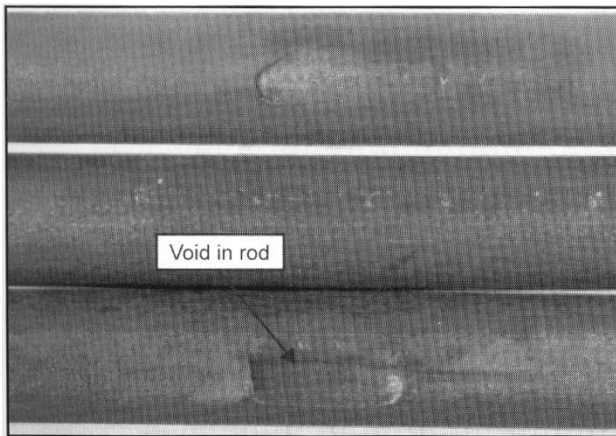


شکل ۷ - ترک بیلت که نتیجه آن چاله بر روی میلگرد می باشد

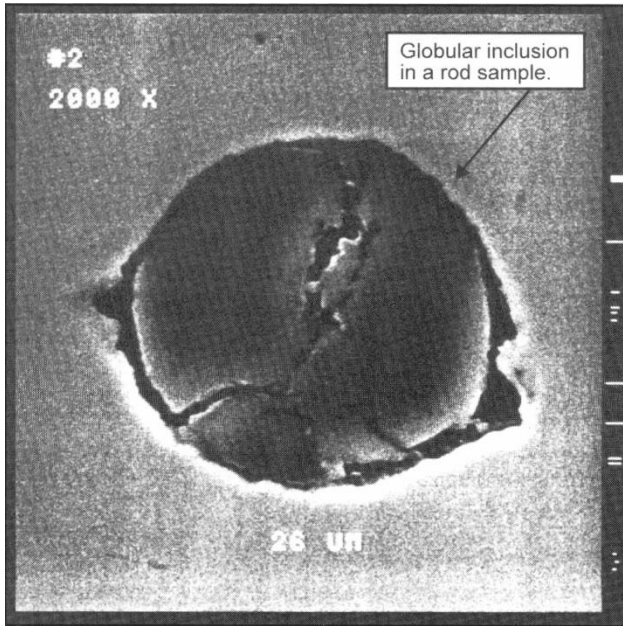

شکل ۸ - ناخالصی در نمونه میلگرد - بزرگنمایی  $\times 2000$

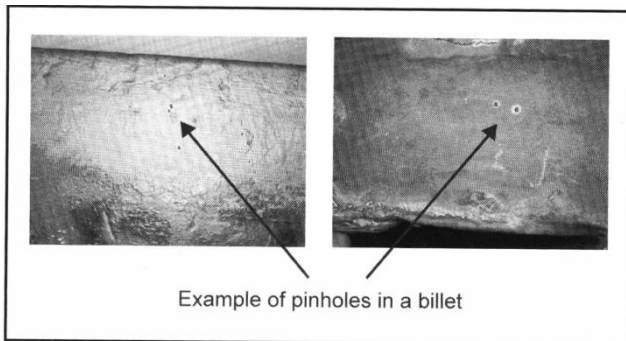

شکل ۹ - مکه های بیلت

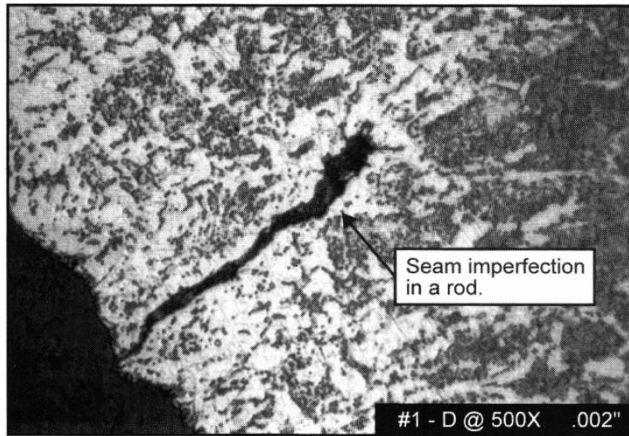

شکل ۱۰ - درز در میلگرد ناشی از مک‌های سطح - بزرگنمایی  $\times 500$

### خلاصه

ریخته‌گری پیوسته یکی از پر اهمیت‌ترین توسعه‌های تکنولوژیکی در صنعت مدرن فولاد می‌باشد، جایگزینی است برای ریخته‌گری شمش و عملیاتی برای تولید محصولات نیمه تمامی مانند اسلب یا بیلت است. اجزاء ریخته‌گری پیوسته عبارتند از:

- پاتیل
- پاتیل ثانویه یا قیف ریخته‌گری
- قالب
- خنک‌کاری ثانویه
- برش و خنک‌کاری
- بازرسی

مزایای روش ریخته‌گری پیوسته در مقایسه با ریخته‌گری شمش عبارتند از:

- هزینه کم
- پربازده، کم ضایعات
- انعطاف‌پذیری عملیات

- سازگاری بیشتر با ترکیبات و ابعاد
- کارایی بیشتر انرژی
- کارگر کمتر

فن آوری ریخته‌گری پیوسته برای کارنجات مدرن کوچک مجهز به کوره‌های فولادسازی قوسی و به جهت مقرون به صرفه بودن، در کشورهای درحال توسعه بسیار ایده‌آل می‌باشد.

### « تولید میلگرد »

#### تئوری اولیه نورد میلگرد

فولاد به دلیل ساختمان کریستالی و چکش خوار بودن می تواند به وسیله اعمال نیروی مناسب تغییر شکل دهد. نیرو ممکن است به وسیله اکستروژن (بیرون کشیدن از حدیده یا قالب)، قالب گیری، چکش کاری یا پرسکاری اعمال گردد ولی در مورد محصولات با طول بلند از قبیل میلگرد شاخه یا کلاف، نورد روش بسیار مناسبی می باشد.


به دلیل ساختمان فولاد این عملیات تغییر شکل به صورت سرد و گرم امکان پذیر می باشد. به علت تحرک زیاد اتم های کربن و آهن در حرارت بالا، فولاد خام به شکل شمش یا بیلت ممکن است سریع تر، اقتصادی تر و راحت تر کاهش سایز اولیه لازم برای تولید مفتول، تسمه یا دیگر مقاطع فولادی پیدا کند. در نورد گرم علاوه بر کاهش سایز فولاد عیوبی از قبیل لوله ها و حفره ها و عیوب سطحی که در موقع ریخته گری فلز به وجود آمده اند به حداقل خواهند رسید.

عبور یک مقطع گرم فولاد بین دو غلطک که در جهت مخالف یکدیگر در حال چرخش هستند یک کاهش در سطح مقطع به همراه افزایش طول به وجود می آورد.

شکل ۱ یک میله فلزی در پروسه نورد را نشان می دهد. در نقطه A جرم حرکت کندتر نسبت به سرعت محیطی غلطک دارد. علت آن پس زدن میله به وسیله غلطک ها در نقطه اولیه تماس و کند کردن حرکت به وسیله نیروهای اصطکاکی و فشاری می باشد. در نقطه B سطح میله و غلطک ها دارای سرعت یکسان می باشد و بعد از اینکه فلز از نقطه C خارج شد سرعت بیشتری نسبت به غلطک ها خواهد داشت. میله ذاتاً به دلیل اینکه فشرده شده است از غلطک ها می جهد.



به دلیل تأخیر حاصل شده بین **A** و **C** زاویه **AOC** به طور قطعی محدوده لغزش میله بر روی غلطک‌ها می‌باشد، در صورتی که این زاویه از ۳۰ درجه تجاوز کند قدرت خیلی زیادی برای به حرکت در آوردن غلطک‌ها لازم است. زاویه مورد به وسیله شیار زدن یا آج زدن سطح غلطک جهت افزایش گاز گرفتن فلز توسط غلطک در نوردهای بیلت یا شمش کارآیی بیشتری پیدا می‌کند.

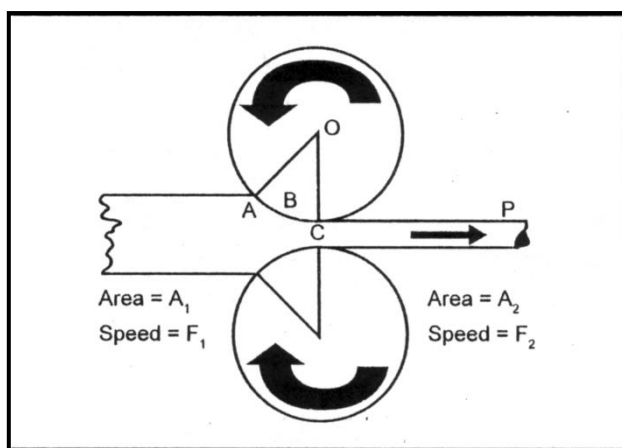

شکل ۱ - اصول نورد

اصول نورد عبارتند از:

- حجم ورودی به غلطک‌ها برابر با حجم خروجی از آنها می‌باشد. (به شکل ۱ نگاه کنید)

$$A_1 \times F_1 = A_2 \times F_2$$

- سرعت بر روی سطح غلطک بین نقاط **A** و **C** افزایش می‌یابد. بنابراین تا زمانی که سطح غلطک با سرعت ثابتی حرکت می‌کند، بین غلطک و جنس در حال نورد می‌بایست سرش وجود داشته باشد. به طور تنوریک این سرش بین نقاط **A** و **B** به سمت جلو می‌باشد و بین نقاط **B** و **C** به سمت عقب است و نقطه **B** خشی می‌باشد.

- افزایش سرعت را با چیزی غیر از این نمی توان شرح داد که کشش طولی در جهت BP در نتیجه کشش های مماسی در سطح غلطک است که به محض تماس جسم در نقطه A و تا خروج در نقطه C به وجود می آیند. این نیروهای مماسی برابر با نیروی اصطکاک می باشند.
- بنابراین، با افزایش فشار غلطک اصطکاک افزایش می یابد، با افزایش کشش های مماسی و به تبع آن کشش های طولی در جهت CP خروج جسم تندتر می شود. بنابراین افزایش سرعت در ازاء کاهش صورت گرفته در سطح مقطع جسم می باشد.

### تکامل نورد میلگرد

نقطه شروع برای کشش مفتول محصولی است که میلگرد نامیده می شود. سابقاً به منظور پیدا کردن کیفیت سفتی در میلگردها آنها را درحد متوسطی می کوبیدند. برای دست یابی به مقادیر بیشتر کاهش به وسیله چکش کاری، کارگر میلگرد را ضمن اینکه در دست داشت به زیر چکش هدایت می کرد. فرق اصلی بین میلگردهای آهنی این بود که کدام یک در چکش کاری سفت نباشد. تمام سایزهای کوچکتر مفتول (سیم) شناخته می شدند. امروزه تلاش در این زمینه را نورد گرم می نامند. محصول نورد گرم را میلگرد گویند و هر آن چه از میلگرد توسط نورد سرد یا کشش سرد تولید می شود را مفتول می گویند.

وظیفه اصلی یک نورد مدرن تولید اقتصادی یک میلگرد با سایز، شکل و کیفیت مناسب برای ماشین آلات سریع و تناژ بالای امروزی می باشد و این هدف مهندسین نورد از زمان ساخت اولین نورد در اواخر قرن ۱۷ تاکنون بوده است. ساخت میلگرد به وسیله چکش کاری بر می گردد به پیش از میلاد مسیح، فلز با چکش به ورق تبدیل می شد و سپس باریکه هایی از ورق بریده می شد و بعد این باریکه ها با چکش کاری به مفتول تبدیل می گردید. اولین نوردهای میلگرد برای مفتول دو نورد بزرگ با غلطک های ساده بودند. محصول تخت حاصل از این نوردها به وسیله دست بریده شده و تبدیل به باریکه می شدند. اما بعدها با کمی پیشرفت یک سری غلطک که بر روی آن تیغه نصب شده بود در فاصله نزدیک غلطک های اولیه قرار گرفتند و کار برش باریکه ها در این ایستگاه (استند) انجام می گرفت.

پیشرفت‌های مهندسی در دو قرن اخیر نوردهای ساده را به نوردهای سرعت بالای امروزی تبدیل کرده است. انواع بیشماری از نوردها از زمانی که در انگلستان طی سال‌های ۱۷۸۳ و ۱۷۸۴ برای اولین بار توسط **Henry Cort** مورد با غلطک شیاردار ابداع شد، اختراع شده‌اند. **Geroge Bedson** در سال ۱۸۶۴ در انگلستان نوردی طراحی نمود که برای اولین بار به‌طور پیوسته میلگرد آهن را با استفاده از استندهای چند مرحله‌ای پشت سرهم نورد نمود. اولین نوردهای ساده میلگرد در آمریکا در سال ۱۸۳۹ ساخته شد و به دلیل تقاضای زیاد برای مفتول آهنی و فولادی با رشد تجارت ملی، نورد میلگرد توسعه‌های قابل توجهی تاکنون در آمریکای شمالی پیدا کرده است.

خانواده **Washburn** در ماساچوست اولین نورد پیوسته تیپ **Bedson** را در آمریکا ساختند. استندها پشت سرهم و به فاصله نزدیک قرار گرفتند تا میلگرد داغ در معرض زیاد هوا قرار نگیرد. با افزون چندین استند عمودی هر چهار طرف جنس مورد نظر نورد قابل کار بود و نیاز به چرخاندن نبود و گیره‌های بین استندها نیز حذف گردید، وجود شیار به اشکال مختلف در استندها قابلیت تبدیل مقطع چهارگوش به گرد را فراهم نمود.

برای تطبیق دادن افزایش طول میلگرد که طی عملیات نورد مرتباً افزایش می‌یابد، سرعت غلطک‌های متوالی به تناسب افزایش طول، افزایش داشتند. استندها متناوباً افقی و عمودی قرار داشتند. استندهای افقی برای عبور مقطع لوزی شکل و استندهای عمودی برای مقاطع چهارگوش و گردهای نهایی به کار گرفته می‌شدند و آخرین مقطع بیضی شکل استند افقی داشت. استندهای عمودی همگی با یک شفت که در زیر کف قرار داشت، حرکت می‌کردند که به دلیل ریختن آب و خاک و گریس بر روی شفت و دنده‌ها، تعمیرات بسیار سخت و پرهزینه بود. مشکل دیگر تنظیم نگاه داشتن دقیق غلطک‌های عمودی به دلیل فرسایش یا تاقان‌های پایینی بود.


در سال ۱۸۷۸ **Charles H. Morgan** تمام مشکلات نورد ابتدایی **Bedson** را مرتفع نمود. او یک نورد پیوسته با استندهای فقط افقی طراحی کرد و ساخت. در این نورد او راهنمایی پیشگی برای برگشت فلز بین استندها و هدایت دقیق به غلطک‌ها ارائه کرده بود که آنها امکان عبور دو یا چند میلگرد را به طور هم زمان فراهم می‌ساختند.

در همان زمان در بلژیک و آلمان نیز نوردها پیشرفت داشتند و روش نورد چهار غلطک رفت و برگشتی را که معروف به روش حلقه و تکرار بود، ابداع کردند. این نوع نورد میلگرد را نورد بلژیکی می‌نامیدند. (به شکل ۲ نگاه کنید) یک کارگر بسیار ماهر سر جلو میلگرد را به محض بیرون آمدن از غلطک‌ها به وسیله انبر می‌گرفت و با دادن یک چرخش به بدن خود دوباره آن را به استند برمی‌گرداند. روش حلقه و تکرار اجازه می‌داد تا بیلت‌های بزرگتر و سنگین‌تر نورد شوند و کلاف‌های بزرگتری تولید شود بدون این‌که برای نورد پیوسته، ساختمان با طول زیاد مورد نیاز باشد.

در سال ۱۸۸۲ **William Garrett** یک نورد میلگرد اساساً متفاوت در شرکت «کلیولند رولینگ میل» در شهر اوهایو طراحی و ساخت. آن نورد، بیلت خیلی بزرگ را به وسیله سه مرحله نورد خشن کاری کاهش سایز می‌داد و از آنجا که به وسیله روش حلقه (دور زدن میلگرد در حال نورد) تحویل اولین مرحله نورد نازک‌کاری می‌داد.

در آنجا این محصول وارد نوردی می‌شد که به شکل پلکانی سرعت‌ها افزایش می‌یافت تا بزرگ شدن حلقه برگشت به حداقل برسد. (به شکل ۲ نگاه کنید) با این طرز قرار گرفتن غلطک‌ها او بر بسیاری از معایب هر دو نوع نوردهای بلژیکی غلبه کرد، عمل اصلی در این روش، نورد چند مرحله‌ای غلطک‌ها بود که این توانایی را فراهم می‌ساخت که تناژ تولید بسیار زیاد شود.

در کارکرد یک نورد **Garrett**، در مراحلی از نورد که مقطع چهارگوش بود عمل حلقه (دور زده جسم در حال نورد) با یک وسیله مکانیکی اختراع شده توسط **Mekallip** انجام می‌شد در حالی که مقطع بیضی بود برای انجام حلقه هنوز نیاز به کارگران گیرنده سر میلگرد بود که امر سبب می‌شد تا حدود ۳۰ نفر کارگر برای این عملیات مورد نیاز باشد در حالی که با حدود نصف این نفرات همان تناژ تولید توسط نورد پیوسته انجام می‌شد. نهایتاً این عیب جدی منجر به رها کردن اغلب نوردهای **Garrett** شد. علیرغم هفت برابر بودن تناژ خروجی آنها وزن کلاف‌های تولید شده توسط نوردهای **Garrett** حدود ۱۵۰ پانده بود که در آن زمان بی‌نظیر بود. تغییر و تبدیل‌های این نورد منجر به نوردی شد که نورد مرکب نامیده شد که مشتمل بر یک نورد خشن کاری و دو نورد نازک‌کاری با هر دو روش حلقه و پیوسته بود.

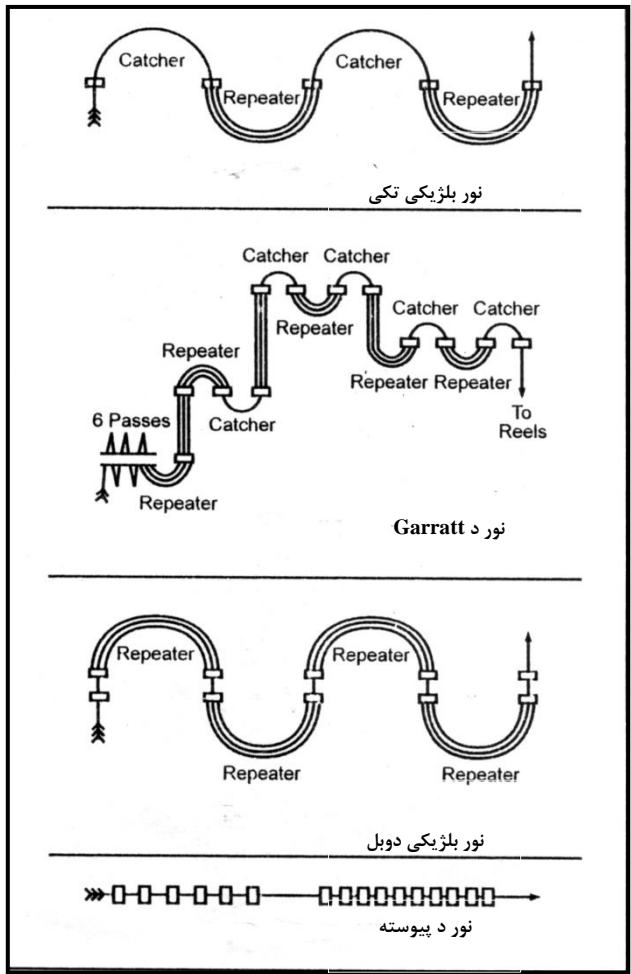

شکل ۲ - نقشه انواع خطوط نور د میلگرد

## تجهیزات نورد میلگرد

خصوصیات اساسی نوردهای میلگرد بیش از یک قرن پیش بنا نهاده شدند، تمامی تغییرات بعدی فقط پالایش طرح‌ها و عملیات بودند. استند (ایستگاه)‌های نورد میلگرد معمولاً به سه طبقه تقسیم می‌شوند، خشن‌کاری، میانی و نازک‌کاری یا پایانی. اولین استند نزدیک کوره حرارت دهی بیلست نصب گردیده و بقیه آنها معمولاً در نزدیکترین حالت ممکن به یکدیگر بدون نیاز به نصب راهنما و تغییر دهنده‌های جهت، قرار دارند. قطر غلطک‌های خشن‌کاری کمی بیشتر از قطر غلطک‌های میانی می‌باشد.

نوردهای میلگرد مجهز به قیچی هستند یکی قبل از اولین استند و دیگری بعد از آخرین استند میانی در مرحله نورد خشن‌کاری، هدف از تعبیه این قیچی‌ها، برش قطعات کم کیفیت و کاهش احتمال پیچیدگی سر میلگرد که از استند خارج می‌شود، است. یک فضای حدود ۶ متری بین آخرین استند خشن‌کاری و اولین استند نازک‌کاری ممکن است وجود داشته باشد. با وجود این فاصله، قابلیت انعطافی برای تنظیمات نورد فراهم می‌شود و به اپراتور قیچی این اجازه را می‌دهد که بعد از برش چنانچه مشکلی در مرحله نازک‌کاری به وجود آید، شمش در حال نورد را به سمت کف کارگاه هدایت نماید. میلگرد بعد از خروج از آخرین استند نازک‌کاری به سمت قسمت کلاف‌کن هدایت می‌شود. در واحدهای تولیدی تناژ بالا تأکید بسیار زیادی بر استفاده از کلاف‌های بزرگ وجود دارد، بنابراین نورد پیوسته با وجود پیچیدگی، هزینه اولیه و نگهداری زیاد و مقدار کمی ضایعات بیشتر، مطلوب می‌باشد زیرا قادر است سرعت بالا و تناژ زیاد را ارائه کند که هزینه سر بار تولید هر تن را پایین می‌آورد.

غلطک‌های نوردمیلگرد یا از غلطک‌های آهن تبریدی با سطح پولیش و سخت شده و دارای مقاومت کم در برابر تنش هستند یا از غلطک‌های چدن خاکستری با سطح نسبتاً سخت ولی مقاوم‌تر در برابر شکست نسبت به غلطک‌های آهنی تبریدی می‌باشند. در برخی موارد ضرورت

افزایش مقاومت و تحمل تنش در نتیجه فشارهای زیاد، بهبود آلیاژ غلطک‌ها را ضروری می‌سازد. غلطک‌های فولادی آلیاژی نسبت به غلطک‌های آهن تیریدی عمر عبوری خیلی کمی دارند. اغلب نوردها در مرحله خشن کاری برای کاهش‌های زیاد، غلطک‌های چدن خاکستری مخصوص یا فولاد آلیاژی دارند. در استندهای میانی استفاده از غلطک‌های چدن خاکستری با یک مقدار مقاومت شبیه فولاد و کمی سختی سطح، مناسب‌تر از غلطک‌های فولادی می‌باشد. استندهای پایانی (نازک کاری) معمولاً مجهز به غلطک‌های آهن تیریدی با سطح بسیار سخت یا غلطک‌هایی با جاسازی مواد بسیار سخت از قبیل تنگستن کار باید می‌باشند. این سطح سخت یک سطح صاف و تمیز برای میلگرد تولید شده فراهم می‌سازد که این سطح برای تهیه مفتول با کیفیت بالا ضروری است. سطح غلطک‌های نازک کاری گاه‌ا‌ اصلاح می‌شوند و قطر آنها ممکن است کاهش یابد و در نتیجه باعث کاهش سرعت تنظیم شده برای نورد شود.


غلطک‌ها در محفظه‌ای U شکل از فولاد ریخته‌گری شده قرار دارند (به شکل ۳ نگاه کنید). بعداز اینکه غلطک‌ها در این محفظه جاسازی شدند، یک درب سنگین بر بالای آن پیچ می‌شود. در این درب پیچی با مکانیزم جفجغه تعبیه شده که تنظیم سریع غلطک‌ها در هنگام کار را میسر می‌سازد. محفظه همچنین مجهز به پیچ‌های (Yokes) در بالا و پایین برای تنظیم عمودی غلطک‌ها با عبور جنس در حال نورد، می‌باشد. هر محفظه‌ای به صفحه کف (صفحه ستون) پیچ شده است. بعداز اینکه غلطک‌ها در محفظه قرار گرفتند و محور آنها با گیربکس کوپل گردید، راهنماها در جعبه راهنما قرار گرفته که خود جعبه به پایه‌ای پیچ شده است که این پایه به بدنه محفظه نصب گردیده است. راهنماها به طور محکم به محفظه غلطک نصب شده‌اند و برای جهت دادن محصول از یک استند به استند بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

راهنماها معمولاً از چدن یا چدن آلیاژی ساخته شده‌اند که دارای شیار داخلی می‌باشند. انواع مختلف راهنماها در نوردها برای اهداف گوناگونی به کار گرفته می‌شوند. راهنماهای ورودی یک شکل قیفی دارند که به محض ورود میلگرد، آن را به طرف غلطک هدایت می‌کند. راهنماهای خروجی میلگرد را به پاس بعدی هدایت می‌کند و راهنماهای پیچ، میلگرد را ۴۵ یا ۹۰ درجه به وسیله شیار مارپیچی ملایم تعبیه شده در آنها، برمی‌گرداند. شیارها گاهی اوقات قبل از سنگ‌کاری

به وسیله فرز ایجاد می‌گردند. چنانچه شیارها سنگ‌کاری نشوند و استندها کاملاً در یک خط نباشند ممکن است خراش یا آسیبی در میلگرد ایجاد شود.

برای کار همه نوردهای غلطکی مقدار ثابتی آب خنک‌کننده ضروری می‌باشد. در نورد میلگرد در تمام مدت عملیات، میلگرد و استند توسط اسپری آب خنک می‌شود. آب، غلطک‌ها، گلویی غلطک و یاتاقان‌ها را خنک می‌کند و پوسته‌های حاصل از نورد را نیز می‌شوید. پوسته‌ها که ارزشمند و قابل بازیافت هستند آب را آلوده می‌کنند و نصب تجهیزات بازیافت و فیلتر ضروری می‌باشد.

وجود دو قیچی بر روی نورد میلگرد برای دو هدف مختلف به کار گرفته می‌شوند و بنابراین بسیار متفاوت ساخته شده‌اند. قیچی ساکن که قبل از اولین استند خشن‌کاری نصب گردیده یک قیچی سرشاخه‌زن می‌باشد که سر بیلت را در صورت داشتن ایراد قبل از ورود به مرحله خشن‌کاری قطع می‌کند. یک قیچی متحرک گردان در انتهای دیگر مرحله خشن‌کاری نصب گردیده درست قبل از عملیات پایانی (نازک‌کاری) به طوری که می‌تواند سر جلو میلگرد که ممکن است در عملیات خشن‌کاری چاک خورده یا ترک برداشته باشد را قطع کند از این قیچی همچنین می‌توان

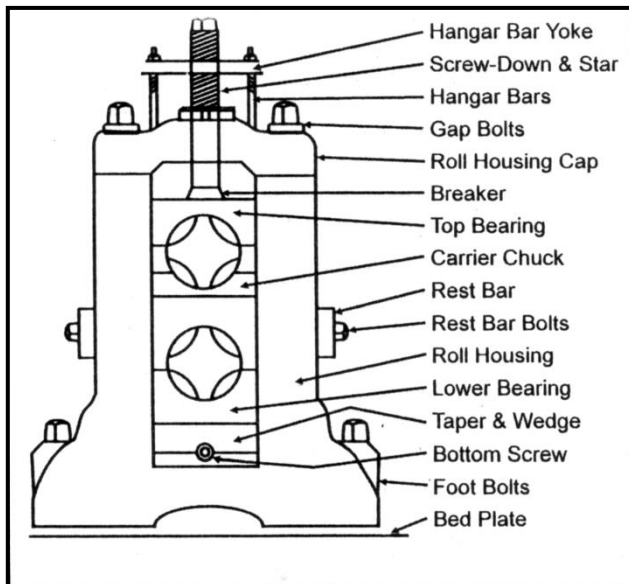

شکل ۳ - اجزاء محفظه غلطک



برای برش شاخه میلگرد چنانچه بخواهد نقصی در عملیات نازک کاری ایجاد نماید، نیز استفاده شود. شاخه بریده شده سپس می تواند به سمت کف کارگاه هدایت شود.

از آنجایی که نوردها کلاف های سنگین تر را با سرعت های بیشتر نورد می کنند، پیشرفت هایی در سیستم های کلاف مورد نیاز می باشد. در نوردهای میلگرد قدیمی، استندهای نهایی طوری قرار می گرفتند که میلگرد خروجی بر روی کف کارگاه ریخته می شد تا توسط عملیات جداگانه ای کلاف و بسته بندی شود. انتهای میلگرد به قرقره ای متصل می شد و یک کارگر آن را به دور قرقره می پیچید، زمانی که طول میلگرد در نوردهای جدید مدام افزایش یافت دو نوآوری مهم برای آماده سازی کلاف های بزرگ تر به وقوع پیوست، آنها پیچیدن کلاف و ریختن کلاف (کلاف کن) بودند. در پیچیدن کلاف، مخزن یک قرقره ثابت بود و میلگرد مستقیماً به وسیله عمل چرخش یک راهنما که لوله پیچنده نامیده می شد به روی قرقره پیچیده می شد. این عمل میلگرد را کمی تاب دار می کرد و بنابراین در اغلب تأسیسات مدرن ریختن میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد. در ریختن کلاف ها، میلگرد از میان لوله تخلیه به کلاف کن رسانده می شود و میلگرد پس از عبور از یک سری قرقره های کوچک نصب شده بر روی یک صفحه گردان در یک ظرف استوانه ای ریخته می شود. یک اپراتور کل عملیات را کنترل می کند و سرعت کلاف کن را با سرعت خروجی میلگرد منطبق می کند. بعد از این که میلگرد کلاف گردید، اپراتور کلاف کن را متوقف کرده و کلاف میلگرد را بر روی سطح تسمه نقاله تخلیه می کند. سپس کلاف های تولید شده با جرثقیل به ساختمان دیگری منتقل می شوند. تمام میلگردها در حین عبور از نظر فیزیکی بازرسی شده، ضمن آرایش و بسته بندی و تست، برحسب زده می شوند.

## **خنک کردن میلگرد**

کنترل دقیق دما در نورد میلگرد به دو دلیل همواره بسیار مهم می باشد.

- یک میلگرد سریع سرد شده گسترش بیشتری خواهد داشت و در حین نورد تمایل به ایجاد زائده دارد که سبب به وجود آمدن پره یا روی هم افتادگی می گردد.

● نقاط سرد و گرم در میلگرد باعث یک گوناگونی در مقطع می‌گردد و این می‌تواند باعث عدم قبولی در تست کیفیت شود.

دمای بحرانی برای خنک کردن فولاد در نورد گرم بستگی به درصد کربن آن دارد. برای  $C = 0.077\%$  این دما ۷۲۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. بالای این دما کربن در آهن به صورت محلول جامد است و براساس ساختمان کریستالی پرلیت نامیده می‌شود. اگر میلگرد به وسیله هوا از این دما به پایین خنک شود، صفحات پرلیتی بسیار درشت می‌باشند. (به شکل ۴ نگاه کنید) میلگرد با چنین ساختمان میکروسکوپی خیلی سریع موقع کشش مفتول کار سخت می‌شود به طوری که کاهش سطح مقطع کلی صورت گرفته قبل از نیاز به آنیل کاری کاهش می‌یابد.


اگر عملیات خنک کردن تا دمای  $649^{\circ}C$  خیلی سریع انجام شود، به طوری که پرلیت در دمای پایین تر شکل بگیرد، صفحات پرلیتی نازک‌تری به وجود خواهند آمد و میلگرد برای کشش بسیار مناسب خواهد شد. (به شکل ۵ نگاه کنید) میزان انجام کار سرد بدون آسیب در کشش مفتول بستگی به نازکی صفحات پرلیتی دارد. بهترین لایه‌ها وقتی به وجود می‌آیند که پرلیت در دمای ۵۳۸ تا ۵۵۱ درجه سانتی‌گراد شکل گیرد. پایین تر از این دما، در حدود ۵۱۰ درجه سانتی‌گراد کربن به سرعت لایه سمنتیت تشکیل می‌دهد که یک ساختمان سوزنی شکننده دارد و به بایتیت معروف است. (به شکل ۶ نگاه کنید)

به علاوه جهت دستیابی به بهترین ساختمان کریستالی فولاد به وسیله کنترل پوسته اکسید، صرفه اقتصادی در این است که فولاد به سرعت خنک شود. خنک کاری مناسب می‌تواند پوسته اکسید را تا ۷۵٪ کاهش دهد و هم زمان از شکل‌گیری پوسته ثانویه بسیار سخت که در عملیات اسیدشویی قبل از کشش به سختی برداشته می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید. این عوامل روشن می‌سازد که خنک کردن سریع میلگرد تا دمای حدود ۵۳۸ درجه سانتی‌گراد بسیار مطلوب می‌باشد. درحالی که در ارتباط با سرعت نورد میلگرد و فضاهاى سنتی محدود بین غلطک‌های خروجی و قرقره‌های جمع‌کن، یک میزان خنک‌کاری خوب بدون عملیات خنک‌کاری مضاعف سطح میلگرد بسیار دشوار می‌باشد. خنک کردن در نمک مذاب مانند سایر تکنیک‌ها از قبیل خنک کردن داخلی لوله‌هایی که میلگرد را به طرف قرقره‌های جمع‌کن هدایت می‌کنند، جهت کاهش


دمای میلگرد تا  $816^{\circ}\text{C}$  -  $760$  نیز مورد توجه قرار گرفت. خنک کاری بیشتر را به وسیله اسپری مستقیم آب یا دمیدن هوا بر کلاف میلگرد می توان به دست آورد. روش های مختلف خنک کردن از سال ۱۹۲۶ تاکنون توسط کارخانجات مختلف ابداع و گسترش یافته اند که برخی از این روش ها در فصل «کنترل خنک کردن کلاف میلگرد» با ذکر جزئیات شرح داده شده است.



شکل ۴ - ساختمان میکروسکوپی پرلیت درشت

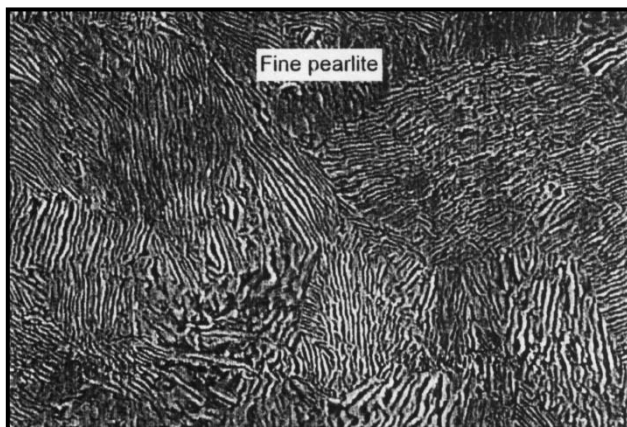

شکل ۵ - ساختمان میکروسکوپی پرلیت نازک

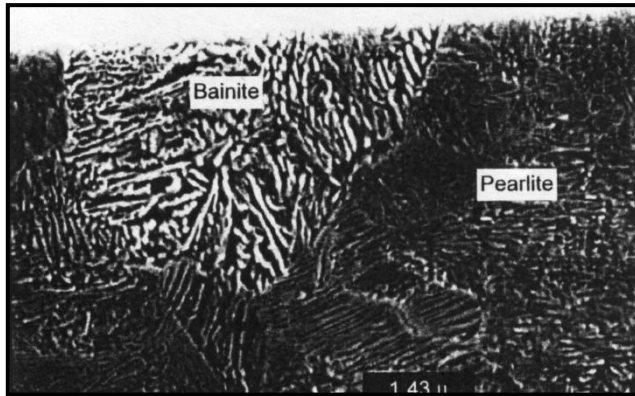

شکل ۶ - ساختمان میکروسکوپی باینیتیت

## انبار کردن میلگرد

زمانی که انبار سرپوشیده کافی وجود نداشته باشد انبار کردن کلاف‌های میلگرد (Wire rod) در فضای باز غالباً یک مشکل می‌باشد. کلاف‌های میلگرد معمولاً برای تولید محصولات با سطح صاف کشیده می‌شوند، این گونه مفتول‌ها هرگز نباید در زمان زیادی در فضای باز، انبار شوند. همچنین این امر در مورد مفتول‌هایی که به صورت مکانیکی زنگ‌زدایی می‌شوند نیز صادق است. زنگ‌زدایی مکانیکی مفتول‌هایی که زنگ زرد یا قرمز در سطح دارند مشکل می‌باشد. سه فاکتور مهم حاکم بر میزان زنگ سطح میلگردهای نورد شده که در انبار به وجود می‌آید، به شرح زیرند:

- **پوسته سطح** - میزان شکنندگی پوسته بر جای مانده بر سطح می‌تواند باعث زنگ‌زدگی شود. آسیب‌های فیزیکی هنگام انبار کردن می‌تواند در نقاطی پوسته را برداشته و به سرعت باعث زنگ‌زدگی شود.

- **ممیٹ انبار** - یک مطالعه در ایالت‌های شمالی آمریکا نشان داد که انبار کردن فولاد به مدت ۳ ماه در معرض هوا برای هیچ نوع فولاد بالای ۰/۳٪ کرین مضر نمی‌باشد. در حالی که هشت ماه انبار کردن باعث ایجاد سطح رنگ برگشته بر انواع فولاد می‌شود. اگر چه این مطالعه برای همه مناطق صدق نمی‌کند، اما آن چه به نظر می‌رسد این است که انبار کردن میلگردها در فضای باز

برای مدت زیاد یا باید دارای دلیل معقولی باشد یا برای کشش محصولاتی استفاده شود که کیفیت سطح به خصوصی را نیاز نداشته باشند.

• **کف انبار:** نوع خاک یا مواد قلیایی که میلگرد بر روی آن قرار می‌گیرد نیز می‌تواند بر زنگ‌زدگی مؤثر باشد. میلگردها هرگز نباید مستقیماً بر روی سرباره‌های ریخته‌گری چه در فضای باز و چه در فضای سرپوشیده قرار گیرند. استحاله و استهلاک سرباره‌ها باعث فساد سریع سطح میلگرد در نقاط تماس می‌شود. به طور کلی بهترین روش بالا نگاه داشتن میلگردها از سطح زمین با استفاده از بلوک‌های چوبی یا فلزی می‌باشد.

### کنترل خنک کاری مفتول

#### مقدمه

در سال ۱۹۶۵ وقتی هندبوک مفتول به چاپ رسید، کمتر از یک سال بود که عملیات خنک کاری تمام عیار در حال اجرا بود و شرکت فولاد کانادایی اولین کارخانه نورد میلگرد بود که نورد مستقیم مورگان را با سیستم خنک کاری **Stelmor** پیوند داد. وقایعی که منجر به این عملیات گردید در اکتبر سال ۱۹۶۴ طی یک مقاله سه بخشی در نشریه **Wire Association** به چاپ رسید (توسط یک نفر از کارخانه مورگان و دو نفر از کارخانه فولاد کانادا).

تقریباً ده سال توسعه و عملیات آزمایشی منجر به پروسه کامل **Stelmor** گردید که تبدیل به مهمترین پیشرفت عملیات نورد میلگرد در قرن گردید.


روش **Stelmor** اولین تلاش برای کنترل خنک کاری در نورد گرم نبود، تولیدکنندگان قبلی بر کاهش وزن پوسته میلگرد متمرکز بودند. اولین تفکر ساخت در مورد سیستم خنک کاری میلگرد نورد گرم در آمریکا به نام ویکتور ادواردز در سال ۱۹۱۷ ثبت گردیده است. به دنبال این اختراع، تسمه نقاله خنک کن حلقه‌های میلگرد و خنک کاری در حین کلاف کردن با دمش هوا در داخل کلاف، به ثبت رسیدند. سپس **Dartrey Lewis** امکان استفاده از آب بین ایستگاه‌های نورد و بین نورد پایانی و کلاف‌ها را کشف نمود. نتیجه این کار در اکتبر ۱۹۵۷ قبل از نشریه **Wire Association** در ثبت اختراعات آمریکا طی مقاله‌ای پذیرفته شد.

خنک کاری محصولات با استفاده از این روش‌ها، قبل یا بعد از کلاف کردن، در کلاف‌ها نه تنها در میزان خنک کردن و حتی وزن آنها که فقط ۲۷۲ کیلوگرم بودند، بلکه در وزن پوسته و خواص فیزیکی آنها نیز تغییراتی به وجود آورد. افزایش وزن کلاف‌ها به مقادیر بزرگتر از ۱۰۰۰ پانده تا ۵۰۰۰ پانده مشکلات بزرگی در پیش‌رو داشت. راه حل روش **Stelmor** بود که در ادامه شرح داده می‌شود.

## فرآیند Stelmor

فرآیند Stelmor یک روش محقق شده برای کنترل خنک کاری میلگردهای فولادهای کربنی بلافاصله بعد از نورد پایانی می باشد. بیش از پنجاه سال، تلاش‌ها برای بهینه‌سازی خواص میلگردهای پرکربن و نوردکاری آنها با موفقیت همراه نبود. در سال ۱۹۶۴ با استقرار اولین عملیات استاندارد Stelmor این امر محقق گردید.

این فرآیند موفقیت‌هایی در کنترل پوسته میلگرد و بهبود خواص فیزیکی و متالورژیکی میلگردها در پی داشت. تغییرات چندی که می‌توان با استفاده از این فرآیند در نوردهای میلگرد به وجود آورد عبارتند از: استاندارد، تأخیر در خنک کاری، خنک کاری آرام و خنک کاری مختلط فرآیند Stelmor می‌باشد. یک خط با پروسه خنک کاری استاندارد Stelmor در شکل ۱ نشان داده شده است.

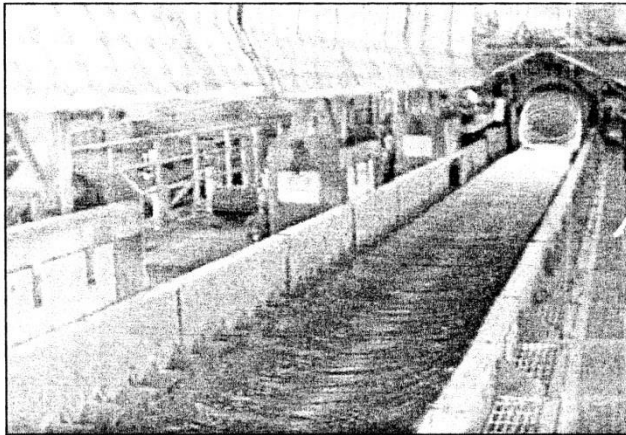

شکل ۱- خط خنک کاری استاندارد Stelmor

قبل از ابداع این روش، در ارتباط با دستیابی به ریز ساختار چقرمه و مناسب برای کشش مفتول و تغییر شکل، کلاف‌های میلگرد عملیات حرارتی یا پخت می‌شدند. پخت بدین تریب بود که کل کلاف تا دمای بالاتر از نقطه بحرانی حرارت داده می‌شد و آنها به وسیله هوا یا حمام سرب مذاب و یا در برخی موارد در حمام نمک سرد می‌شد تا ساختار آستنیتی به دست آید. این عملیات

حرارتی میلگرد ریزساختار یکنواخت و خواص مکانیکی چقرمه در کل طول میلگرد در کلاف را باعث می‌گردد.

با استفاده از این فرآیند، رشته میلگرد خروجی از نورد نهایی به وسیله آب تا دمایی که از قبل تعیین گردیده است خنک می‌شود، و با استفاده از دستگاه مخصوص حلقه‌کن به صورت حلقه‌هایی بر روی هم بر روی تسمه نقاله ریخته می‌شوند. این عمل، خنک‌کاری یکنواخت به میزان کنترل شده را فراهم می‌سازد. در انتهای تسمه نقاله، حلقه‌ها جمع‌آوری و به صورت کلاف کامل بسته‌بندی می‌گردند و به انبار منتقل می‌شوند. این عملیات برای نوردهای مدرن امروزی نه تنها سرعت زیادی را مهیا می‌سازد بلکه کلاف با وزن بیشتر و ریزساختار مناسب برای عملیات فرم‌دهی بعدی را تولید می‌کند.

### تجهیزات Stelmor


همانگونه که قبلاً هم گفته شد، دستگاه حلقه‌کننده در ابتدای این فرآیند میلگرد را به صورت حلقه در آورده و آنها را بر روی تسمه نقاله در حال حرکت به طور پیوسته می‌ریزد. یک نمونه از نقاله این فرآیند دارای سرعتی بین ۶ تا ۱۲ متر در دقیقه می‌باشد. دستگاه حلقه‌کن مجهز به صفحات لغزنده قابل تنظیم می‌باشد. این صفحات براساس سرعت دستگاه جهت یکنواختی و در مرکز تسمه نقاله ریختن حلقه‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شکل ۲ حلقه‌های فولاد کم کربن که از دستگاه سرعت بالای حلقه‌کن بر روی نقاله Stelmor می‌ریزد را نشان می‌دهد.

دمای حلقه کردن در خنک‌کاری Stelmor بسیار مهم می‌باشد زیرا تأثیر زیادی در شکل‌گیری پوسته بر روی مفتول نهایی دارد. به عنوان مثال نوردهای مدرن براساس نوع موادی که کلاف می‌گردند، دمای ۷۵۰ تا ۹۵۰ درجه سانتی‌گراد را برای این کار در نظر می‌گیرند.

برای فولادهایی که اندازه درشت دانه برایشان مفید است مانند فولادهای ساده کم و پرکربن، دمای کلاف کردن ۸۵۰ تا ۹۲۰ درجه سانتی‌گراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادهای دانه ریز مانند آنهایی که قابلیت سخت‌کاری و یا کوبش سرد دارند و یا محصولات فنی، دمای پایین‌تر از ۷۵۰ تا ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد جهت کلاف کردن برایشان مفید است.



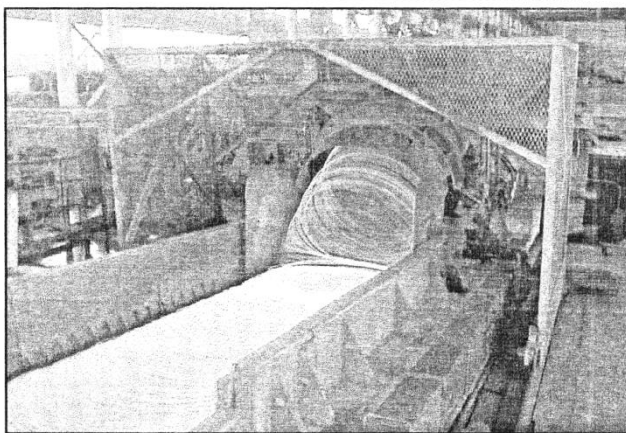


شکل ۲- دستگاه حلقه‌کن سرعت بالا برای فولاد کم کربن

خنک‌کاری بر روی تسمه نقاله به وسیله مقدار هوایی که از بین حلقه‌های میلگرد عبور می‌کند کنترل می‌گردد. فن دمنده گریز از مرکز که در زیر تسمه نقاله نصب گردیده است، با کانال و سیستم تنظیم نوری برای توزیع هوا، بهترین کارایی خنک‌کاری را فراهم می‌سازد. (به شکل ۳ و ۴ نگاه کنید)


سرعت موتور فن‌ها می‌تواند ثابت و یا متغیر باشد. برای موتورهای دور ثابت، فن‌ها مجهز به دریچه‌های قابل تنظیم هستند که می‌توانند میزان جریان هوا را تنظیم کنند. در مورد موتورهای دور متغیر، به راحتی سرعت دورانی فن‌ها برای جریان هوای مورد نیاز قابل تنظیم می‌باشد. سابقاً در سیستم‌های قبلی **Stelmor** حجم هوادهی فن‌ها ۶۳۰۰۰ مترمکعب بر ساعت بود و امروز این مقدار به ۱۵۴/۰۰۰ مترمکعب بر ساعت برای سیستم‌های جدید رسیده است. فن‌های جدید می‌توانند سرعت هوا تا ۵۰ متر بر ثانیه را تأمین نمایند که برای خنک‌کاری سریع مواد پرکربن مورد نیاز می‌باشد.

به دلیل روی هم افتادن حلقه‌ها، انباشتگی حلقه از لبه به سمت مرکز تسمه نقاله متغیر می‌باشد و در لبه‌های بیرونی نقاله بیشترین تراکم وجود دارد. در نتیجه در این لبه‌ها نسبت به مرکز نقاله خنک‌کاری بیشتری مورد نیاز می‌باشد. سیستم تنظیم نوری برای بهبود یکنواختی خنک‌کاری طراحی گردیده است، که نتیجه آن در یکنواختی مقاومت کششی در دور تا دور حلقه میلگرد


خواهد بود. این سیستم شامل دریچه‌های داخلی می‌باشد که توزیع جریان هوا در عرض نقاله را کنترل می‌نماید همانگونه که در شکل ۵ نشان داده شده است.

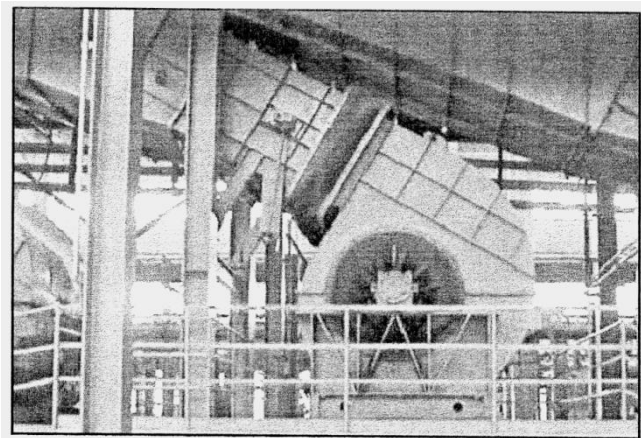

شکل ۳- فن‌های گریز از مرکز ظرفیت بالا

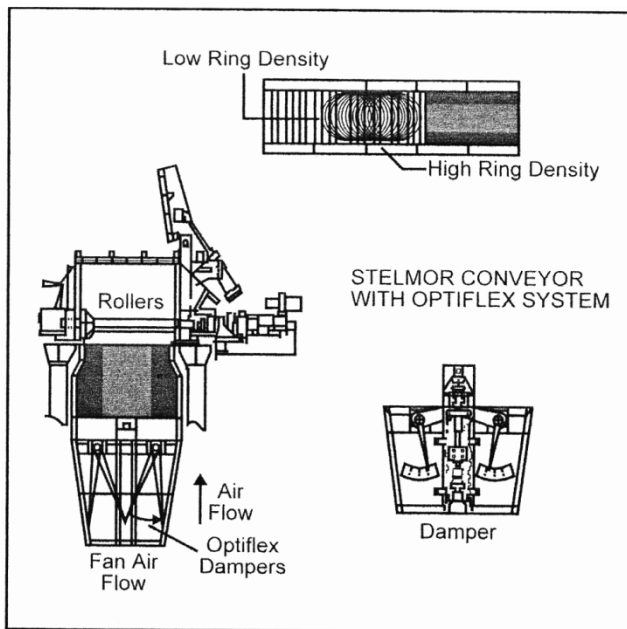

شکل ۴- سیستم تنظیم نوری

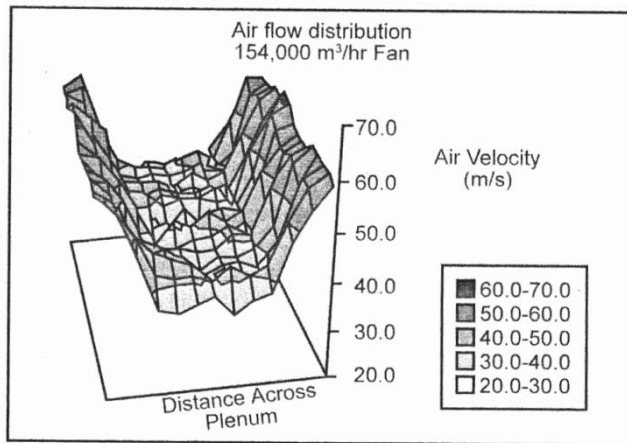

شکل ۵ - توزیع سرعت هوا در عرض نقاله

سیستم مش نوری توسعه نسبتاً جدیدی است که می‌تواند مکمل یا جایگزین سیستم تنظیم نوری باشد. این سیستم شامل قراردادن صفحات سوراخ‌دار در زیر بستر نقاله در مقابل نازل‌های هوای می‌باشد که براساس میزان سوراخ‌ها یا فضای باز مش‌ها توزیع هوا کنترل می‌گردد. این سیستم نیز مانند سیستم نوری قابل تنظیم می‌باشد، بنابراین انعطاف‌پذیری عملیات برای نیازمندی‌های محصولات مختلف فراهم می‌گردد.


## تاریخچه بستر خنک‌سازی

### نسل اول

نقاله زنجیری **Stelmor** (شکل ۶) شامل یک جفت زنجیر دندانه‌دار بود با انگشتی‌های بیرون‌زده از زنجیر که در طول نقاله در زیر حلقه‌ها برای کشیدن آنها حرکت می‌کرد. حلقه‌ها به وسیله زنجیر و دو یا چند غلطک بر روی نقاله هدایت می‌شوند. یک دریچه یا نازل برای هدایت هوا بر روی نقاله نصب گردیده است.

یک مشکل ذاتی نقاله زنجیری یکنواختی خنک‌کاری می‌باشد که عمدتاً به دلیل سد کردن جریان هوا به وسیله زنجیر و غلطک‌ها مناطق گرم در عرض نقاله باقی خواهند ماند. پیوستگی زنجیر همچنین باعث ممانعت از تغییر سرعت در طول نقاله می‌گردد، تغییر سرعت در طول نقاله کمک می‌کند که حلقه‌ها بر روی هم هدایت شوند، بنابراین تأثیر خنک‌کاری نقاط تماس حلقه‌ها کاهش

می‌یابد. مشکل اصلی دیگر زخم‌ها و دیگر آسیب‌های سطحی ناشی از برخورد با زنجیر و همچنین چرب شدن میلگرد می‌باشد.

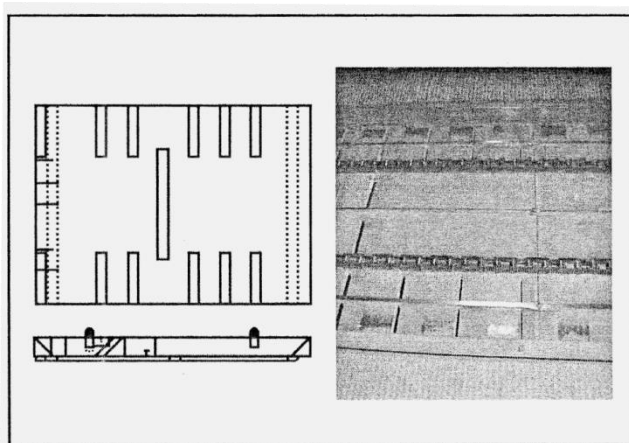


شکل ۶- نقشه و عکس نسل اول نقاله زنجیری

### نسل دوم


در نسل دوم نازل‌های هوا با نقاله‌های غلطکی مورد استفاده قرار گرفتند و نازل‌ها در زیر و بین غلطک‌ها نصب شده بودند. (شکل ۷) با این طراحی تلاطم جریان هوای خنک‌کننده قبل از برخورد با میلگرد صورت می‌گیرد. همچنین، نسبت به طرح قدیمی فاصله نازل هوا با میلگرد افزایش یافته است. توزیع هوا در عرض ناحیه عبور میلگرد (عرض نقاله) به وسیله سیستم تنظیم نوری کنترل می‌گردد.

### نسل سوم

نسل سوم (شکل ۸) سیستم هوا را با سرعت زیاد و نزدیک به حلقه‌ها ارائه می‌کند و این کار تحت یک زاویه انجام می‌گیرد تا حداکثر تماس با میلگرد وجود داشته باشد، بنابراین خنک‌کاری بهبود می‌یابد. توزیع هوا با سیستم نوری و یا مشی کنترل می‌گردد.

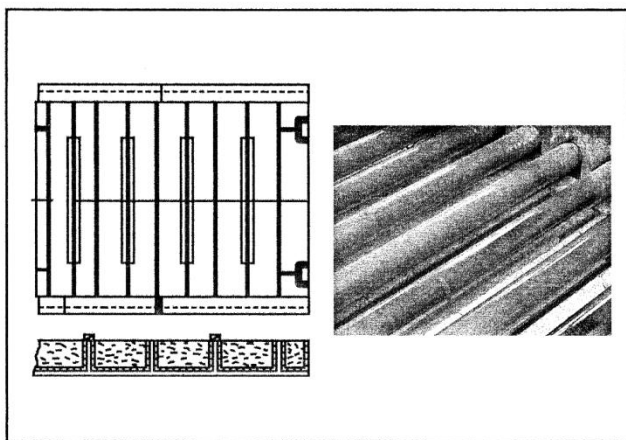

شکل ۷- نقشه و عکس نسل دوم خنک کاری

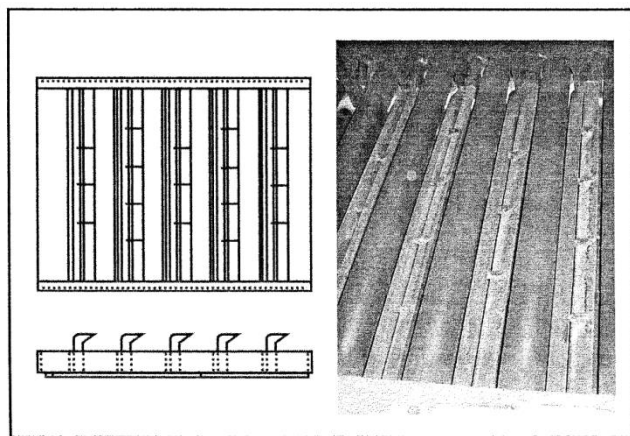


شکل ۸- نقشه و عکس نسل سوم پهنه خنک کاری

### دربها و هودهای عایق

دربهای عایق بر روی نقاله امکانی فراهم می‌سازد تا میزان خنک کاری کاهش یابد تا ریزساختار درشت به دست آید که حاصل، کمترین حدممکن مقاومت کششی می‌باشد.

درب‌ها و هودهای عایق برای فولادهای کم کربن جهت دستیابی به ریزساختار دانه درشت، فولاد آلیاژی که ریزساختارش به فریت و پرلیت برسد و فولادهای سیلسیم - منگنز بالای میلگرد جوشکاری برای کاهش احتمال شکل‌گیری آستنیت یا مارتنزیت که می‌توانند اثرات منفی در کوبش یا کشش داشته باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی موارد درب‌ها و هودهای عایق جهت حذف عملیات حرارتی بعدی مانند آنیل کاری قبل از کله‌زنی سرد، ممکن است به کار گرفته شوند. شکل ۹ درب‌ها و هودهای عایق مورد استفاده برای تأخیر در خنک‌کاری میلگرد متوسط کربن کله‌زنی سرد را نشان می‌دهد.

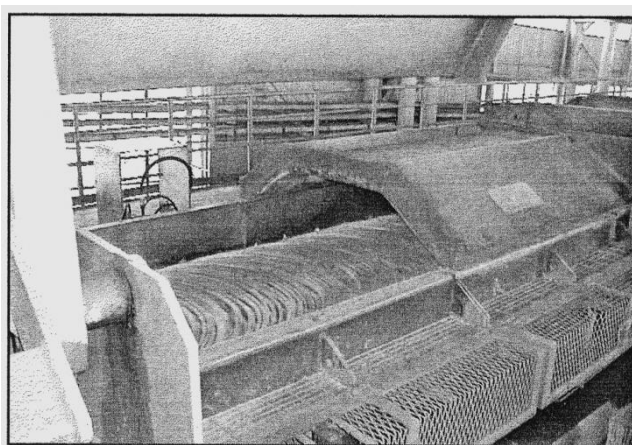


شکل ۹- مواد کربن متوسط مناسب برای کله‌زنی سرد تحت عملیات خنک‌کاری تأخیری

### پله‌های نقاله Stelmor

پله‌ها در طول نقاله دو هدف دارند، اولین هدف فراهم کردن امکان افزایش سرعت (مثلاً ۵ تا ۱۵ درصد) که یکنواختی را با کشیدن و جداسازی حلقه‌ها و کاهش نقاط تماس داغ، بهبود می‌بخشد. دومین هدف همخوان شدن سرعت‌های نقاله با تسریع خنک‌کاری بر مواد پرکربن می‌باشد، جایی که سرعت‌های نقاله از ۶۰ متر بر دقیقه تجاوز می‌نمایند. تحت چنین شرایط کاری، پله‌ها برای کاهش سرعت در انتهای نقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند، به این ترتیب سرعت‌های


کتر بهسازی امکان پذیر می گردد. ارتفاع پله ها از ۶۰ تا ۳۵۰ میلیمتر متغیر هستند و متناسب با ارتفاع دلخواه می توانند قابل تنظیم باشند. شکل ۱۰ یک پله کاهش سرعت بزرگ در نقاله را نشان می دهد.

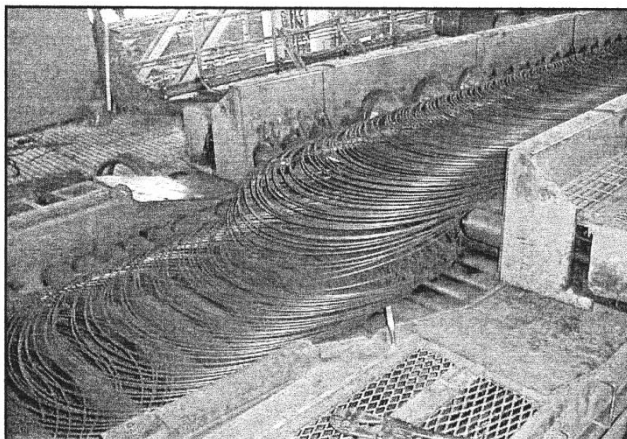

شکل ۱۰ - پله ۳۰ سانتی کاهش سرعت

### بازوهای غلطکی مرکز کننده

بازوهای غلطکی مرکز کننده (شکل ۱۱) قطعات لولایی هستند که به دیواره های نقاله نصب گردیده اند و به کنترل وضعیت حلقه ها کمک می کنند. این بازوها با دست تنظیم می گردند. وقتی به درستی تنظیم شدند، بازو به غلطکی که کناره های حلقه را لمس می کند فشار وارد می آورد و آنها را به مرکز نقاله هدایت می کند. این وسیله باعث می شود که تمامی حلقه ها به مرکز نقاله هدایت شوند و خنک کاری به خوبی انجام شود. بنابراین در نقاله **Stelmor** یکنواختی خنک کاری و حداقل خراش و ساییدگی حلقه ها فراهم می گردد.

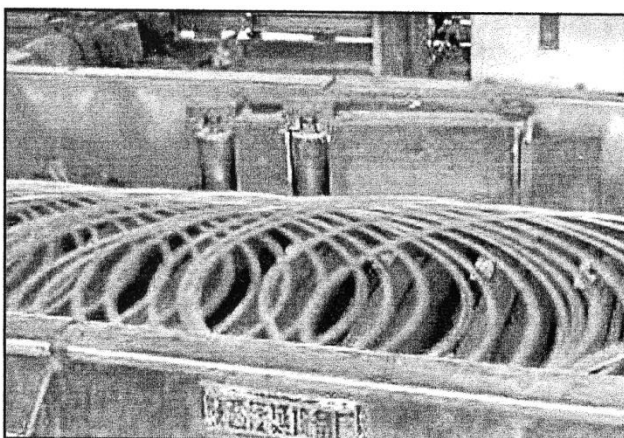

شکل ۱۱- بازوی مرکز کننده غلطکی

### فرآیند مدرن Stelmor

طرز عمل یک نقاله مدرن Stelmor اغلب به انواع عملکردهای زیر تقسیم می‌گردد.

**خنک‌کاری تأخیری** - عملیاتی با به کارگیری درپوش‌های عایق به منظور آرام خنک کردن یا تأخیر در خنک‌کاری میلگرد می‌باشد. در این روش دامنه میزان خنک‌کاری از  $0/4$  درجه سانتی‌گراد بر ثانیه برای محصولات میلگرد قطور تا  $0/8$  درجه سانتی‌گراد بر ثانیه برای محصولات با قطرهای کوچکتر می‌باشد. این روش خنک‌کاری وقتی فولادهای آلیاژی مانند AISI9254، ۸۶۵۰ و ۴۱۴۰ مورد عملیات باشند، بسیار رایج می‌باشد.

**خنک‌کاری عادی** - فرآیندی برای خنک‌کاری میلگرد در نقاله Stelmor در هوای محیط است. نه درپوش‌های عایق و نه هوای فشرده مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در این روش دامنه خنک‌کاری از  $2$  درجه در ثانیه برای قطرهای بزرگ تا  $6$  درجه در ثانیه برای قطرهای کوچکتر متغیر می‌باشد. این روش بر عملیات فولادهای کم‌کربن و کاربردهای غیربحرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


**خنک‌کاری با شتاب** - از هوای ارسالی توسط فن بزرگ گریز از مرکز که هوا را به نازل‌های قرار گرفته بین غلطک‌ها منتقل می‌کند، استفاده می‌شود. به دلیل روی هم افتادگی حلقه‌ها، تراکم در مرکز نقاله کمترین و در لبه‌ها بیشترین می‌باشد. برای بر طرف نمودن این مشکل، سیستم تنظیم




نوری، هوا را در سه ناحیه توزیع می نماید. در این روش خنک کاری میزان خنک کاری از ۸ درجه در ثانیه برای قطرهای بزرگ تا ۲۲ درجه در ثانیه برای قطرهای کوچک متغیر می باشد. این روش خنک کاری معمولاً برای فولادی های متوسط کربن برای کاربری مستقیم کشش، مواد پرکربن برای فولادهای فنر، طوقه لاستیک، طناب سیمی و مفتول پیش تنیده مورد استفاده قرار می گیرد.

**فنک کار مفتلط** - هر ۳ روش خنک کاری در نقاله Stelmor که در بالا شرح داده شده به کار گرفته می شوند. این روش برای خنک کاری فولادهای یاتاقان از قییل (AISI 52100) که احتمال شکل گیری کاربایدها در مرزدهانه ها زیاد می باشد، عمومیت دارد. میلگرد سریعاً تا دمای حدود ۶۰۰ درجه سانتی گراد در بخش کوچکی از نقاله خنک می گردد و به دنبال آن با خنک کاری تأخیری تا زیر دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد خنک می گردد.

شکل ۱۲ و ۱۳ نمودار خنک کاری سریع برای محصولات قطر کم و قطر زیاد را نشان می دهد.

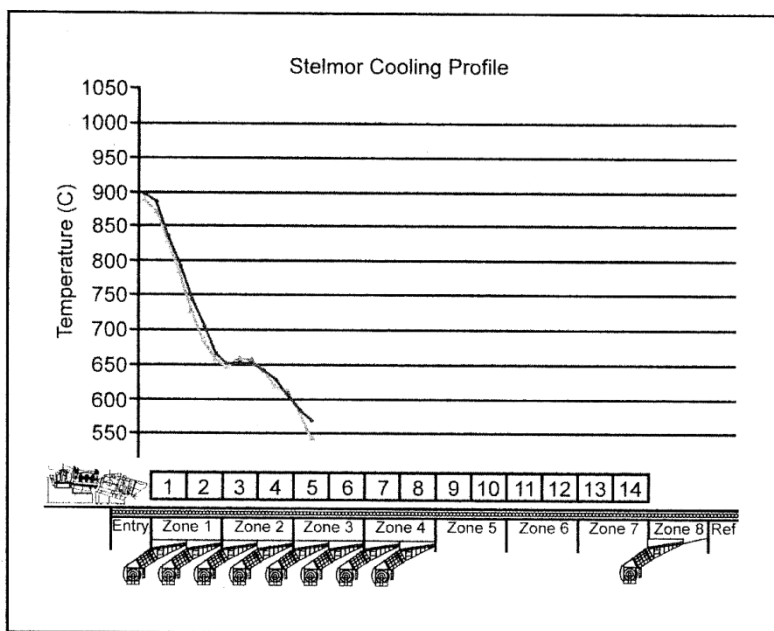


شکل ۱۲- منحنی خنک کاری شتاب دار برای فولاد پرکربن با کاربرد طوقه لاستیک با قطر کوچک

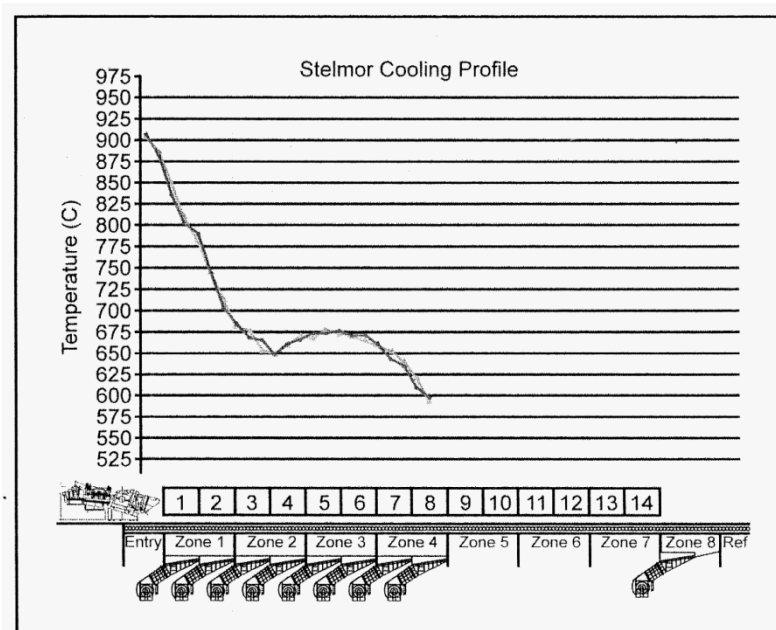

شکل ۱۳- منحنی خنک کاری با شتاب برای میلگرد پیش تنیده با قطر بالا

شکل ۱۴ میزان خنک کاری سریع برای یک نمونه محصول پرکربن را نشان می دهد. قطر میلگرد از ۵/۵ تا ۱۶ میلیمتر برای کاربرد طناب پیش تنیده می باشد. دامنه دما در این شکل از ۹۲۰ تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد با استفاده از ۱۵۴۰۰۰ مترمکعب هوا در ساعت می باشد.

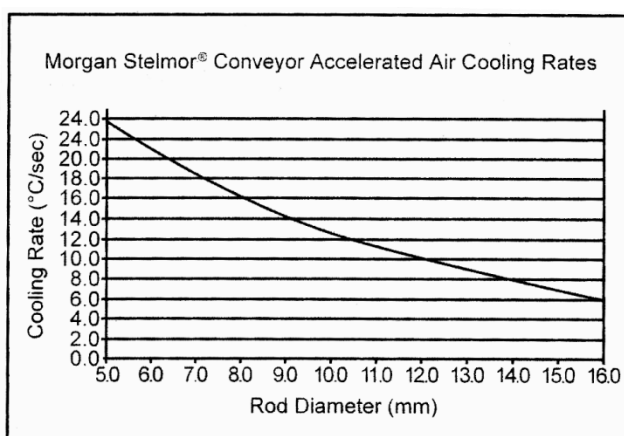

شکل ۱۴- میزان (ریت) خنک کاری سریع برای محصولات پرکربن


## جنبه‌های متالورژیکی فرآیند Stelmor استاندارد

فرآیند استاندارد Stelmor یک محصول با ریزساختار شبه پتنت در میلگرد مستقیماً در حال نورد گرم شدن ایجاد می‌نماید. میلگرد از نورد نهایی با دمایی بین ۸۰۰ تا ۱۰۹۰ درجه سانتیگراد خارج می‌گردد و توسط نازل‌های آب در کمتر از یک ثانیه به دمای ۷۸۵ درجه سانتیگراد می‌رسد. میلگرد سپس به صورت حلقه بر روی نقاله با حرکت پیوسته ریخته می‌شود. نقاله حلقه‌ها را در یک سری نواحی خنک‌کاری با هوای پرفشار حمل می‌نماید.

میلگرد به طور پیوسته با سرعت ۷/۸ درجه سانتیگراد بر ثانیه برای مفتول قطر زیاد (۱۴/۲ میلیمتر) پرکربن طناب پیش‌تنیده و تا ۲۲/۲ درجه سانتیگراد بر ثانیه برای قطر ۵/۵ میلیمتر، خنک می‌گردد. این ریت خنک‌کاری در حین تغییر ساختار، سریع‌تر از پتنت‌کاری در هوا می‌باشد. ریزساختارهای حاصل شده در فرآیند Stelmor خدمت‌توسط ریزساختارهای پتنت‌سربی و هوایی در نسبت پرلیت‌های ریز و غیرمحلول و پرلیت‌های درشت و محلول می‌باشند.

به طور معمول، ریزساختار میلگرد خنک شده Stelmor شامل پرلیت ریز غیرمحلول و ۱۰ تا ۲۰ درصد پرلیت محلول می‌باشد. مقدار درصد فریت تابعی از آنالیز شیمیایی فولاد و در درجه اول درصد کربن می‌باشد. فریت به صورت یک خط شبکه‌ای مشخص به دور مرز دانه‌های آستنیت ظاهر می‌گردد. در این شیوه به دلیل یکنواختی خنک‌کاری با توجه به نقاط پرتراکم میلگرد و به تبع آن هوای بیشتر برای خنک‌کاری به نسبت نقاط کم تراکم مرکز نقاله، ریزساختار و به دنبال آن خواص مکانیکی به طور قابل ملاحظه‌ای در تمام طول میلگرد یکنواخت خواهد شد.

شکل ۱۵ عکس ریزساختار فولاد ساده پرکربن ۰/۷۵ درصد کربن خنک‌شده با فرآیند Stelmor را نشان می‌دهد.

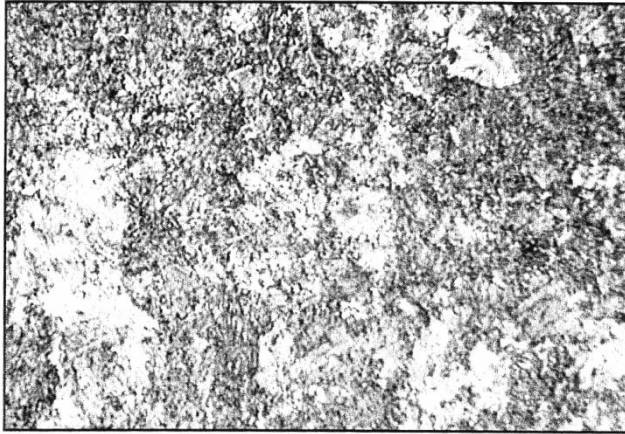

شکل ۱۵- ریزساختار استاندارد Stelmor

### خواص مکانیکی میلگرد استاندارد Stelmor

میلگرد Stelmor در مقایسه با میلگرد خنک شده با روش‌های مرسوم هوایی با قطر و آنالیز شیمیایی یکسان، مقاومت کششی بالاتری از خود نشان می‌دهد. این مقاومت بالاتر ذاتاً مربوط به تصفیه دانه آستنیت و سرعت بالای خنک‌کاری در حین تغییر ساختار از آستنیت به فریت می‌باشد. میلگردهای خنک شده در این روش برعکس نسبت به میلگردهای روش مرسوم پخت سربی مقاومت کششی کمتری از خود نشان می‌دهند که مربوط به کمی درشت‌تر بودن ریزساختارشان می‌باشد.

جدول ۱ متوسط مقاومت کششی میلگردهای Stelmor پرکربن از  $0/4$  تا  $0/8$  درصد را نشان می‌دهد. این جدول ۹ رده فولاد ساخته شده با کوره اجاق باز اکسیژنی الکتریکی فرآیند توماس را نشان می‌دهد که با تجهیزات Stelmor خنک‌کاری شده‌اند. مقادیر مقاومت کششی برای مقدار منگنز  $0/6$  درصد به عنوان پایه تنظیم گردیده‌اند.

AISI Grade	T.S. Min. (kg/mm <sup>2</sup> )	T.S. Max. (kg/mm <sup>2</sup> )	T.S. Min. (Ksi)	T.S. Max. (Ksi)
1040	68.8	83.4	97.8	118.5
1045	75.6	90.1	107.3	128.0
1050	81.2	95.7	115.3	136.0
1055	83.4	101.3	118.5	144.0
1060	89.0	106.9	126.5	152.0
1065	94.6	112.5	134.4	159.9
1070	100.2	118.1	142.4	167.9
1075	101.3	119.2	144.0	169.5
1080	111.4	132.7	158.3	188.6

جدول ۱- مقاومت کششی متوسط برای میلگرد ۵/۵ میلیمتر پرکربن سرد شده با روش **Stelmor**

### کاربرد میلگردهای **Stelmor** استاندارد

در بسیاری از موارد، میلگردهای پرکربن **Stelmor** جایگزین میلگردهای روش‌های مرسوم پتنت هوایی یا پتنت سربی گردیده‌اند. میلگرد پرکربن برای کشش به سایزهای ریز بعد از نورد گرم می‌بایست پتنت گردد. بنابراین در صورت استفاده از روش **Stelmor** عملیات پتنت حذف می‌گردد. قابلیت کشش میلگرد روش **Stelmor** برابر یا بیشتر از قابلیت کشش مفتول سرد شده پتنت هوایی با قطر و آنالیز شیمیایی یکسان، می‌باشد. این قابلیت کشش برای مفتول قطر ۵/۵ میلیمتر خنک‌کاری شده با روش **Stelmor** برای فولاد ۰/۴ تا ۰/۴۵ درصد کربن و کل کاهش سطح مقطع ۹۰ تا ۹۵ درصد و یا ۸۰ تا ۸۵ درصد کاهش سطح مقطع برای فولاد ۰/۷۵ تا ۰/۸۰ درصد کربن با اسیدشویی، روکش، روانکاری و دوزه مناسب قابل دسترس می‌باشد.

برای سایزهای بزرگتر با ترکیبات یکسان، جهت دستیابی به خواص مکانیکی یکسان در مفتول کشیده شده نهایی با دو روش **Stelmor** و پتنت، یک تنظیم مختصر در درصد کربن مورد نیاز می‌باشد. بنابراین جهت دستیابی به استحکام کششی مشخص برای مفتول کشیده شده از میلگرد نورد گرم شده روش **Stelmor** به نسبت روش پتنت هوایی مقدار جزئی درصد کربن می‌بایست کمتر باشد و برعکس نسبت به روش پتنت سربی این میزان می‌بایست مقدار کمی بیشتر باشد.

مسأله مهم که می‌بایست توجه داشت این است که افزایش استحکام کششی مربوط به کار سختی در هنگام کشش سرد الزاماً برای فولادهایی با ترکیبات یکسان و تولید شده با روش‌های مختلف، یکسان نخواهد بود. در یک مورد خاص برای تعیین دقیق سطح تنظیم کربن برای هر محصول نهایی ممکن است تجربه ویژه‌ای مورد نیاز باشد.

شایستگی میلگرد **Stelmor** برای کشش مفتول با گسترش استفاده آن در کشورهای مختلف به درستی تأیید گردیده است. با این حال موفقیت در کشش مفتول علاوه بر خواص میلگرد به خیلی عوامل دیگر بستگی دارد. طراحی و جنس دوزه، میزان کاهش سطح مقطع در هر کشش، روانکاری، سرعت خطی و خنک کاری حین عملیات نیز ملاحظات مهم می‌باشند.

### روش خنک کاری آرام **Stelmor**

این روش خنک کاری انعطاف‌پذیری زیادی در خنک کاری میلگرد را دارا می‌باشد. این روش بر روی یک مورد میلگرد اخیراً مدرن شده معرفی گردید. مقاله این روش خنک کاری در سه قسمت اولیه خود مجهز به مشعل و درب‌های قابل برداشتن می‌باشد که دمای میلگرد را کنترل می‌کند و یک سرعت خنک کاری به شدت آرامی را برای محصول نهایی بر روی نقاله فراهم می‌سازد. به علاوه، سرعت نقاله این روش کمتر از نوع استاندارد خنک کاری **Stelmor** می‌باشد. حداقل سرعت نقاله ۰/۰۵ متر بر ثانیه یک حداقل خنک کاری حدود ۰/۲۴ درجه سانتی‌گراد بر ثانیه را به دنبال خواهد داشت. حلقه‌های میلگرد به صورت لایه نازکی بر روی نقاله گسترده می‌شوند و به دلیل سرعت کم نقاله در فرآیند خنک کاری آرام کلاف بزرگتری از میلگرد را می‌توان بسته‌بندی نمود.

با روش خنک کاری آرام، فولادهای کم کربن و کم آلیاژ فرم‌پذیری و نرمی بیشتری نسبت به روش خنک کاری استاندارد **Stelmor** از خود نشان می‌دهند که این مزیتی برای مفتول‌کش‌ها و کله‌زنی‌های سرد می‌باشد. فولادهای کم کربن این روش دارای مقاومت کششی کمی کمتر از آنهایی هستند که با روش استاندارد **Stelmor** تولید شده‌اند.

فولادهای متوسط کم کربن یا متوسط پرکربن متناسب با کاربرد آنها ممکن است مستقیماً برای کوبش مورد استفاده قرار گیرند. این روش خنک کاری آرام به همراه هوای فشرده جهت تطابق با

روش استاندارد برای خنک کاری فولادهای پرکربن یا سایر رده‌های فولاد نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

### خنک کاری گند شده Stelmor

به دنبال دو سیستم قبلی که مورد بحث قرار گرفت، سیستم خنک کاری گند Stelmor از لوله‌ها و محفظه آب برای خنک کردن میلگرد بین نورد پایانی و قسمت حلقه کن و نقاله استفاده می‌کند. اختلافی در روش عملکرد میلگرد بر روی نقاله وجود دارد. با این سیستم جدید، یک نقاله با عرشه عایق، دیواره‌ها و درپوش‌های لولایی قابل برداشتن، افت دما در مواد را کاهش می‌دهد. به دلیل سرعت پایین نقاله که حدود ۰/۰۵ متر بر ثانیه می‌باشد وزن کلاف‌های قابل بسته‌بندی سنگین می‌باشد و افت دما به وسیله تشعشع کاهش می‌یابد و بازده خنک کاری به کندی ۰/۹ درجه در ثانیه می‌رسد. استفاده از حرارت موجود در میلگرد باعث حذف مشعل‌های گرم‌کننده گردیده و در خنک کاری آرام مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل تجمع مقدار زیادی میلگرد بر روی نقاله و ابقاء دما به دلیل سرعت کم، تجهیزات با مواد بسیار مقاوم حرارتی طراحی گردیده‌اند.

فرآیند خنک کاری گند مزایای زیادی برای مصرف‌کنندگان میلگرد به همراه خواهد داشت. فولادهای کم کربن این فرآیند در مقایسه با فولادهایی که در فرآیند استاندارد تهیه شده‌اند دارای ۴ تا ۱۰ درصد مقاومت کششی کمتری هستند، در نتیجه قابلیت کشش بیشتری خواهند داشت و پس از کشش نیز پسماند شکل‌پذیری بیشتر خواهد بود. به علاوه ضرورت انتخاب دما برای فولاد با ویژگی پایین شیمیایی برای فراهم نمودن مفتول کششی نرم، کاهش می‌یابد. فولادهای متوسط کم کربن و متوسط پرکربن با این روش خنک کاری بدون عملیات پیشگرم حرارتی می‌توانند مستقیماً برای مصارف کوبش استفاده شوند.

از آنجایی که روش خنک کاری گند Stelmor می‌تواند با خنک کاری هوای پرفشار نیز کار کند، مزایای اصلی روش استاندارد Stelmor نیز می‌تواند وجود داشته باشند.

فرآیندهای خنک کاری آرام و گند Stelmor در این محدوده‌های زمانی اعمال شده نمی‌توانند به ساختار کروی دست یابند. بهبود خواص و فرم‌پذیری کوبشی سرد در فولاد کربنی مرتبط با به

حداکثرسانی تغییر ساختار به فریت اوتکتوئیدی می‌باشد. برای فولادهای آلیاژی تغییر ساختار در دماهای بالاتر در مقایسه با شرایط استاندارد **Stelmor** ایجاد پرلیت و حتی بارزتر از آن ایجاد مغایرت در خواص می‌نماید.


وزن پوسته برای مفتول قطر ۵/۵ میلیمتر در روش استاندارد **Stelmor** ۰/۲ تا ۰/۶ درصد می‌باشد در صورتی که در روش خنک‌کاری آرام و کند این وزن ۰/۶ تا ۱/۲۵ درصد خواهد بود. وزن و ترکیبات پوسته حاصل شده بر روی مفتول در روش خنک‌کاری آرام و کند برای عملیات زنگ‌گیری مکانیکی و اسیدشویی رضایتبخش می‌باشد.

### سایر روش‌های خنک‌کاری

از دهه ۱۹۶۰ تاکنون به غیر از روش **Stelmor** متدهای دیگر خنک‌کاری پیوسته که به طور خلاصه در زیر شرح داده شده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

**مقله کردن معمولی** - این روش قبل از مباحث کنترل خنک‌کاری به کار گرفته می‌شد و مبتنی بر ریختن حلقه‌های مفتول بر روی هم بود. با روش‌های معمولی (به شکل ۱۶ نگاه کنید) سرعت نهایی محدود خواهد بود. معمولاً با این روش و سرعت بیش از ۲/۳ متر بر ثانیه شکل کلاف تولید شده نامناسب خواهد شد. میزان خنک‌کاری به مقدار زیادی بین داخل حلقه‌ها و قسمت خارج آنها متفاوت خواهد بود. بنابراین به دلیل تغییرات زیاد فیزیکی کیفیت میلگرد کم خواهد شد. در فولادهای کم کربن مقاومت تسلیم و مقاومت کششی خیلی کمی ایجاد می‌گردد. به دلیل غیریکنواختی خنک‌کاری در فولادهای کربن متوسط پرلیت قالبی ایجاد می‌گردد. فولادهای پرکربن دارای پرلیت درشت و فریت حجیم پرواوتکتوئیدی می‌شوند.




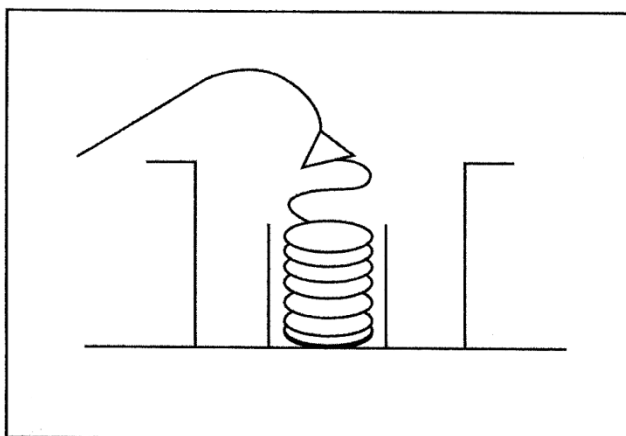

شکل ۱۶- حلقه کردن معمولی

**فرآیند دماغ** - این فرآیند که در شکل ۱۷ نشان داده شده است. سطح میلگرد را مورد سیکل سرد کردن و گرم کردن متوالی قرار می‌دهد. وقتی میلگرد تا زیر دمای شروع مارتنزیت (Ms) سرد می‌شود، یک لایه نازک مارتنزیت بر روی سطح میلگرد ایجاد می‌گردد. دمای مرکز میلگرد این لایه مارتنزیت سطح را بازپخت می‌کند. مرکز میلگرد آستنیت است و به لایه‌های نازک پرلیت و فریت تغییر ساختار می‌دهد. مارتنزیت بازپخت شده سطح تا حداکثر ۳۳ درصد سطح مقطع میلگرد محدود خواهد شد.


این فرآیند برای فولادهای کربنی ۰/۲ تا ۱ درصد و حداکثر عناصر آلیاژی ۱/۷ درصد به کار گرفته می‌شود. قطر میلگرد در این فرآیند حداکثر ۱۳ میلیمتر می‌باشد. تغییرات مقاومت کششی در یک کلاف ۱۶۵ مگاپاسکال و تا ۲۰۰ مگاپاسکال در کلاف‌های یک کوره نورد گرم می‌رسد.

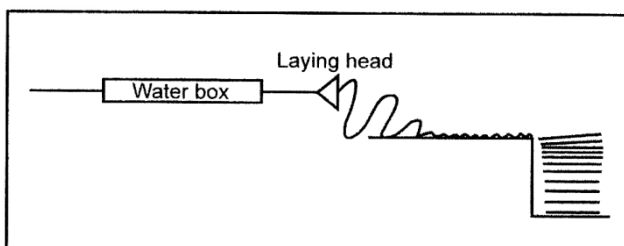

شکل ۱۷- فرآیند Demag

**فرآیند Tempcor (فرآیند فنک‌کاری و بازپخت)** - این فرآیند مشابه فرآیند Demag است اما کاربرد آن محدود به میلگردهای تقویت شده بتن می‌باشد. بعد از عبور از نورد نهایی، میلگرد وارد ناحیه خنک‌کاری با آب می‌گردد که خنک‌کاری شدید مارتنزیت به وجود می‌آورد، در حالی که مرکز آستینیت باقی می‌ماند. در قسمت پایانی وقتی میلگرد بر بستر خنک‌کاری قرار می‌گیرد، ریزساختار نهایی مارتنزیت بازپختی با یک لایه خارجی خیلی مقاوم می‌باشد، در ادامه در یک ناحیه گداز مقاومت رفته رفته به اندازه مقدار مقاومت مرکز میلگرد کاهش می‌یابد. با این روش با استفاده از فولاد کم‌کربن و کم‌منگنز می‌توان به خواص مکانیکی میلگرد آجدار معمولی دست یافت.


**فرآیند Kobe** - این فرآیند برای تولید فولاد **AISI 1008** با ضخامت پوسته ۳/۵ تا ۴/۵ میکرون با ترکیب **FeO** به طوری که بتوان آن را بدون تمیز کردن کشید، توسعه یافته است. جهت محدود نمودن اکسیداسیون بیشتر، میلگرد سریعاً بعد از حلقه شدن با ورود به مخزن آب، خنک می‌گردد. در نتیجه مقاومت کششی چنین میلگردی ۱۹۳ مگاپاسکال بیشتر از میلگرد خنک شده در روش معمول می‌باشد. فرآیند **Kobe** در شکل ۱۸ نشان داده شده است.

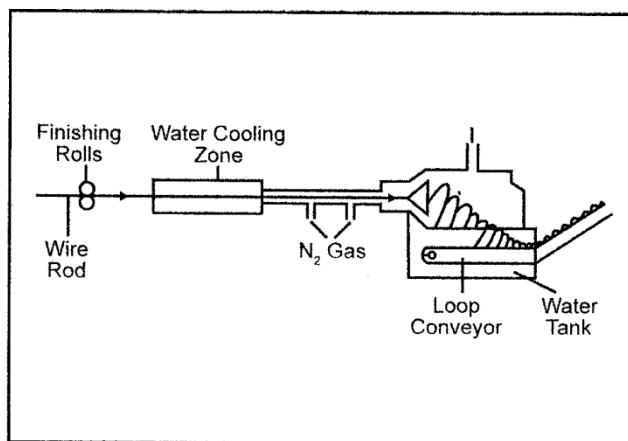

شکل ۱۸- فرآیند **Kobe** برای خط تولید با پوسته نازک

در عملیات کشش، سطح میلگرد مفتولی که با این روش خنک‌کاری شده است، به دلیل بازمانده‌های پوسته، تیره به نظر می‌رسد. سطح مفتول خشن می‌باشد و زبری سطح حدود دو برابر مفتولی خواهد بود که با عملیات شیمیایی زنگ‌گیری شده باشد. ضخامت پوسته ۵ میکرونی با روانکارهای معمولی باعث گریپاژ دوزه می‌گردد. مقاومت بالا و پیشگیری مؤثر از زنگ‌زدگی استفاده صنعتی از این پروسه را به چالش کشیده است.

**فرآیند برج Demag (بازپخت D)** - این فرآیند برای عملیات پخت مستقیم طراحی شد و در کارخانه نورد AB برای عملیات سائزهای بالاتر از ۸ میلیمتر نصب گردید. میلگرد در این فرآیند تا حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد بعد از آخرین مرحله نورد سرد می‌شود و به وسیله زنجیرهای عمودی از روی دکل (برج) به یک کلاف‌کن ادنبرن (Edenborn) ریخته می‌شود. جریان هوای پرفشار میلگرد را تا دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد خنک می‌کند. یک نما از این فرآیند در شکل ۱۹ نشان داده شده است. معایب این روش که شبیه معایب خنک‌کاری معمولی هستند شامل محدودیت قطر، محدودیت سرعت و وزن کم کلاف‌ها می‌باشند.

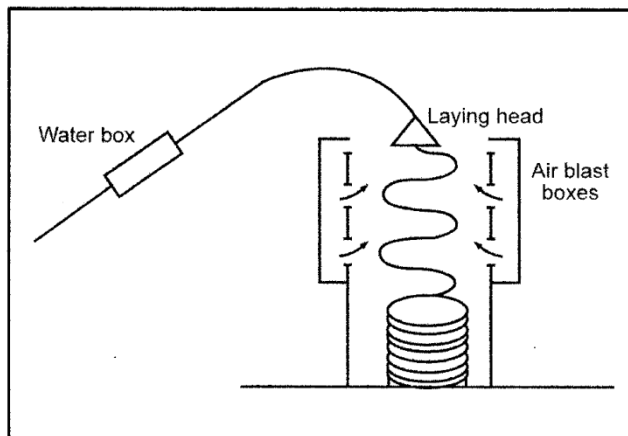

شکل ۱۹- برج Demag «D-patenting»

**فرآیند کشش آسان (ED)** - مورگارد شامر و سومی تومو فرآیند ED را توسعه دادند. بعد از نورد گرم، میلگرد در حمام آب جوش کلاف می‌گردد که خنک‌کاری طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: نهفتگی، جوشش لایه‌ای، جوشش هسته‌ای و انتقال گرما. در مرحله اول سطح غوطه‌ور شده میلگرد به سرعت خنک می‌گردد و آب احاطه‌کننده میلگرد تا دمای جوش گرم می‌گردد. در مرحله دوم یک لایه بخار سطح میلگرد را می‌پوشاند که باعث کاهش نرخ (میزان) خنک‌کاری میلگرد می‌گردد. ضریب انتقال دما کم و اغلب ثابت می‌باشد. در مرحله سوم (بعد از رسیدن میلگرد به دمای بحرانی)، حباب‌ها به شدت از سطح مفتول برمی‌خیزند. اکنون ضریب انتقال دما زیاد است و میزان خنک شدن افزایش می‌یابد. در آخرین مرحله میلگرد به درجه حرارتی می‌رسد که انتقال دما فقط به شکل جابه‌جایی حرارتی (Convection) صورت می‌گیرد و در این لحظه ضریب انتقال دما کم می‌باشد.

میلگرد پس از عبور از آخرین مرحله نورد از میان چند اسپری آب فشار قوی عبور می‌کند تا ضمن تمیز شدن سطح درجه حرارت آن نیز به ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد برسد. پس از آن میلگرد وارد ظرفی می‌شود که حاوی آب گرم و مقدار کمی فعال‌ساز سطح می‌باشد. یک نمونه عامل فعال‌ساز الکل‌پلی‌ونیل ۰/۰۵ درصد می‌باشد. پس از تکمیل تغییر شکل کریستالی (Transformation)، کلاف از مخزن خارج و بر روی نقاله ریخته می‌شود.


مزایای فرآیند کم حجم بودن، هزینه کم عملیات، نصب آسان، هزینه کم تعمیرات و خواص فیزیکی یکنواخت می‌باشند. دامنه انحراف استاندارد مقاومت کششی برای یک مقاومت متوسط ۱۰۷۶ مگاپاسکالی حدود ۱۹ تا ۲۶ مگاپاسکال می‌باشد. معایب این فرآیند عبارتند از دمای بحرانی آب، از بین رفتن پوسته سطح که ممکن است باعث ایجاد ساختار مارتنزیتی موضعی گردد، وزن کم و سرعت محدود، و اینکه مخزن برای فولاد کم کربن می‌بایست تخلیه گردد.

**نقاله کشش آسان (EDC)** - فرآیند EDC و سوپر EDC (SEDC) فرآیند پیشرفته ED می‌باشد. میلگرد بعد از خروج از آخرین مرحله نورد به صورت حلقه در می‌آید و بر روی نقاله کوتاهی ریخته می‌شود. این نقاله میلگرد را به نقاله دیگر منتقل می‌کند که از میان مخزن آب گرم

عبور می کند (برای فولاد پرکربن) یا برای فولاد کم کربن نقاله دوم از میان تونل هوا عبور خواهد کرد.

با این فرآیند دستیابی به کلاف های بزرگتر امکان پذیر می باشد و برای فولادهای کم کربن بهبود خواص نیز میسر می گردد. مانند فرآیند ED دمای آب داغ و وضعیت پوسته سطح ممکن است مشکل زا باشند. مارتنزیت موضعی وقتی که دمای آب کمتر از ۸۸ درجه سانتیگراد باشد ممکن است شکل بگیرد. دستگاه های این روش در لوگزامبورک و بریتانیا ساخته شده اند.


**فرآیند Krupp** - با فرآیند کروپ، میلگرد سریعاً تا دمای ۵۲۱ درجه سانتیگراد خنک می گردد، از یک سیستم حلقه کن افقی عبور نموده و به صورت عمودی بر روی نقاله ایی به طول ۳۵ متر ریخته می شود (به شکل ۲۰ نگاه کنید). هوای فشرده خنک کننده دما را ۲۶۰ درجه سانتیگراد پایین می آورد. این روش سرعت نورد را به خاطر حرکت یکنواخت میله داغ در ناحیه خنک کاری، محدود می نماید.

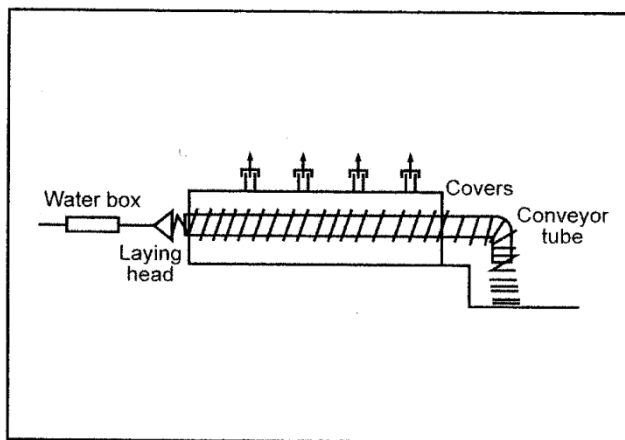

شکل ۲۰- فرآیند کروپ

**فرآیند Ashlow** - این روش براساس سیستمی است که توسط شرکت فولاد منچستر توسعه یافته است. خط اصلاح شده **Schloemann** به کار گرفته می شود (به شکل ۲۱ نگاه کنید). سیستمی که در پوهانگ کره جنوبی نصب گردید، ممکن است برای فولادهای کم و پرکربن مورد

استفاده قرار گیرد. میلگرد تا دمای ۷۰۴ درجه سانتیگراد خنک می‌گردد و سپس بر روی نقاله‌ای روباز به طول ۱۰ متر ریخته می‌شود. حلقه‌ها سپس در دمای حدود ۳۹۸ درجه سانتیگراد در یک ناحیه سرپوشیده به طول ۲۷/۴ متر بر روی نقاله در مدت زمان کافی برای کربن به منظور رسوب دادن از فریت، حرکت می‌نمایند و یا در مورد فولادهای پرکربن میلگرد در مدت زمان لازم برای خنک‌کاری با هوای فشرده بر روی این نقاله سرپوشیده حرکت می‌نماید.

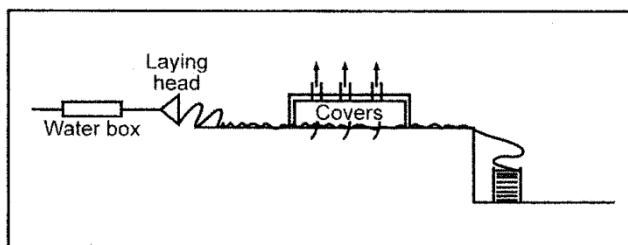


شکل ۲۱- فرآیند Ashlow (فولاد منجستر)

**فرآیند Schloemann** - شکل ۲۲ سه حالت ممکن برای استقرار این خط را نشان می‌دهد. دمای میلگرد در بخش حلقه‌کن به حدود ۶۴۹ درجه سانتیگراد رسیده است که حلقه‌ها می‌توانند به صورت افقی یا عمودی قرار گیرند. نقاله نوع A طوری طراحی گردیده است که حلقه‌ها را در ابتدا به صورت عمودی و سپس به صورت افقی حرکت می‌دهد. نقاله نوع B برای سرعت خنک‌کنندگی کمتر در نظر گرفته شده است، زنجیره‌هایی که حلقه‌ها را به صورت عمودی نگاه می‌دارند، حذف شده‌اند. نقاله نوع C برای فولادهایی با خنک‌کاری آرام و یا آنهایی که زمان زیادی برای تغییر ساختار نیاز دارند، طراحی گردیده است و به این منظور مجهز به درپوش می‌باشد و در مواقعی که در مرحله کلاف کردن نیاز به دمای پایین باشد، این نقاله مجهز به اسپری آب می‌باشد.

مزایای این فرآیند یکنواختی خواص مکانیکی و وزن کمتر پوسته می‌باشد و محدودیت وزن کلاف فقط مربوط به ابعاد بیلت می‌باشد. معایب این فرآیند سرعت خنک‌کاری پایین در نتیجه

مقاومت کششی پایین تر برای فولادهای پرکربن می باشد. این فرآیند اخیراً امتیاز همراه شدن با **Stelmor** را کسب نموده است.

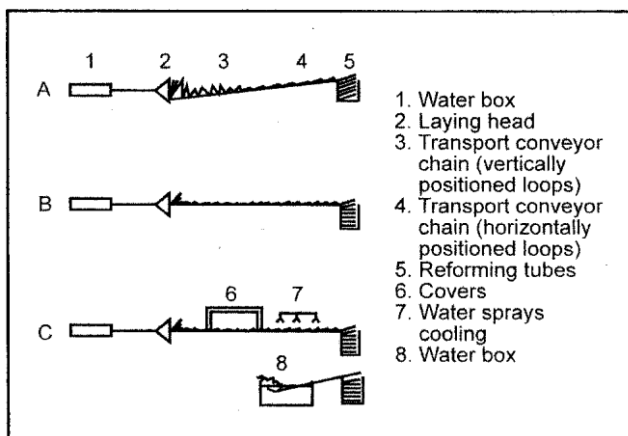

شکل ۲۲- فرآیند **Schloemann** با روش های مختلف کنترل خنک کاری

### خلاصه

فرآیندهای خنک کاری پیوسته در اینجا شرح داده شد که می بایست توجه کرد که محصول فرآیند خنک کاری **Stelmor** عموماً ریزساختار و خواص آن به یکنواختی محصول روش های پتنت هوایی و پتنت سربی نخواهد بود، این مطلب با بررسی نقطه به نقطه طول میلگرد یا مفتول کشیده شده محقق می گردد. در سال های اخیر توسعه دقیق فرآیندهای جداگانه به بهبود قابل توجهی منجر گردیده است و امروزه میلگردهایی با خنک کاری کنترل شده، در بسیاری از کاربردهای مهم مورد استفاده قرار می گیرند. بهبود خنک کاری هوایی و آبی به مقدار زیادی در آینده نیاز به میلگرد پتنت شده را کاهش خواهد داد.

## فصل ۵

### عیوب میلگرد

پیشرفت در فولادسازی و عملیات نورد و اجرای کنترل فرآیند در سال‌های اخیر کیفیت مفتول‌های نورد گرم را گسترش داده است. با این حال هنوز عیوبی در میلگردهای نوردگرم اتفاق می‌افتد. بنابراین برای شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد عیوب تشخیص انواع آنها مهم می‌باشد. شمار زیادی از عیوبی که در این بخش شرح داده خواهند شد عبارتند از:

- ۱- درزها (ترک‌ها)
- ۲- روی هم افتادگی‌ها (Laps)
- ۳- پره یا پلیسه‌ها (Overfill)
- ۴- ورود ذره خارجی به نورد
- ۵- خراش‌ها
- ۶- اثرات غلطک (داغ غلطک)
- ۷- اثرات ترک خوردگی آتشی (ترک خوردگی درحین گرما دیدن)
- ۸- زبری
- ۹- پوسته‌ها
- ۱۰- جدانشینی داخلی
- ۱۱- دِکربورگی سطحی
- ۱۲- سختی موضعی
- ۱۳- آسیب‌های مکانیکی
- ۱۴- گرم شکنندگی و فولاد سوخته
- ۱۵- ناخالصی‌های غیرفلزی
- ۱۶- به دام افتادن سرباره



## درزها (ترک‌ها)

درزها ناپیوستگی‌ها یا ترک‌هایی هستند که از سطح میلگرد به داخل آن نفوذ کرده‌اند. درزها معمولاً در مسیر مستقیم هستند و متناسب با محور طولی میلگرد در طول و زاویه نفوذ متغیر هستند. **ریخته‌یابی:** درزها در میلگردهای نوردگرم شده ممکن است در هر نقطه از سیکل فولادسازی تا خروج محصول از نورد، ایجاد شوند. در فولادسازی، عیوبی مانند ترک‌های تنشی، سوراخ‌های پوستی، حفره‌های زیرپوستی، زخمک‌های روی بیلت یا شمشال مربوط به نواقص قالب و حفره‌زایی کلی در هنگام ریخته‌گری و انجماد مذاب روی می‌دهند. به دلیل ازدیاد طول در نوردکاری تمامی این عیوب باعث ایجاد درز می‌گردند. در کارخانه نورد، پیش‌گرم نامناسب، شکل نامناسب شیار غلتک‌ها، زبری بیش از حد یا خرابی سطح غلتک‌ها، خراشیدگی راهنماها در مراحل خشن‌کاری نوردهای اولیه، پوسته درشت نوردشده بر سطح محصول و شرایط بد باعث ایجاد درز می‌گردند.


**شناسایی:** درزهای متوسط و بزرگ بعد از تمیزکاری مکانیکی یا شیمیایی میلگرد با چشم غیرمسلح یا بزرگنمایی کم قابل مشاهده هستند. آزمایش‌های ساده فشاری یا پیچشی بدون پوسته‌گیری اولیه، درزها را آشکار می‌سازد. همچنین تست‌های مگنافلاکس، چاق‌سازی گرم و سرد و جریان گردابی نیز می‌توانند برای بازرسی درزها مورد استفاده قرار گیرند.

این آزمایش‌ها برای تعیین مکان درزها مفید می‌باشند، اگرچه عمق و جهت درزها می‌بایست جداگانه مشخص گردند. سوهانکاری و سنگ‌زنی اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما نتایج خیلی دقیق می‌توانند به وسیله بررسی ریزساختار به دست آیند زیرا یک نمونه پولیش و اچ شده اطلاعاتی راجع به منشأ درز را می‌تواند در اختیار قرار دهد.


درزهای بیلت اغلب توسط پوسته‌ها و درجه خاصی از دگرپورگی دو طرفه ترک، پر می‌گردند. وجود پوسته و یک لایه دگرپورگی حاکی از موجود بودن نقص در حین پیش‌گرم قبل از نوردکاری بوده است. درزهای نورد عموماً نازک‌تر و بدون پوسته و دگرپورگی مربوط به دمای بالای حین نوردکاری، می‌باشند.

**سوء تعبیر:** درزها ممکن است با روی هم افتادگی، خراش‌ها یا خط‌های عمیق، بقایای پوسته‌ها، ناخالصی‌ها یا حتی محبوس شدن پوسته، اشتباه گرفته شوند.


شکل ۱ و ۲ درزهای طولی بیلت را نشان می‌دهد که با پوسته سطحی پر شده و به سمت مرکز بیلت جوش خورده است. دِکربورگی دو طرف درز نشان می‌دهد که درز قبل از پیش‌گرم و نوردگرم وجود داشته است. پوسته‌ای که از ابتدا وجود داشته می‌تواند باعث دِکربورگی داخلی گردد.

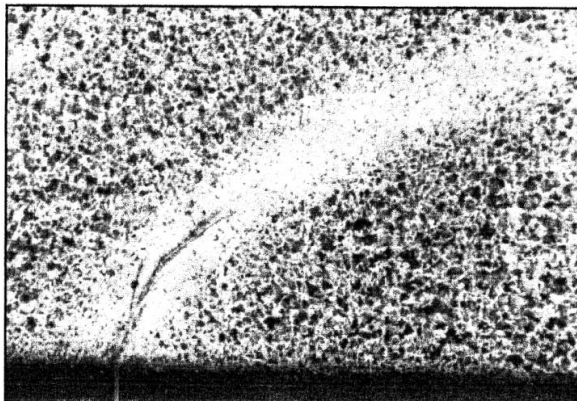


شکل ۱- درز طولی بیلت

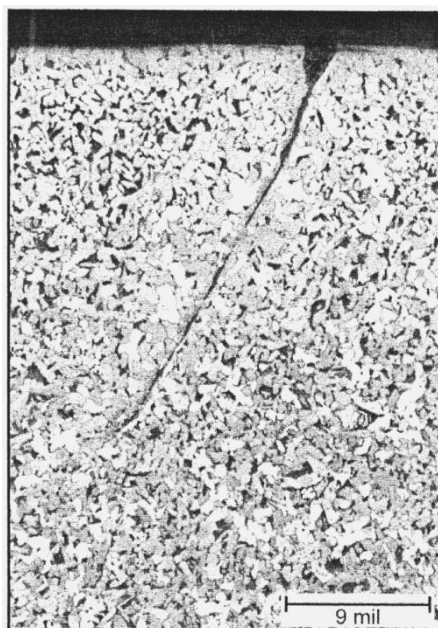

شکل ۲- درز طولی بیلت

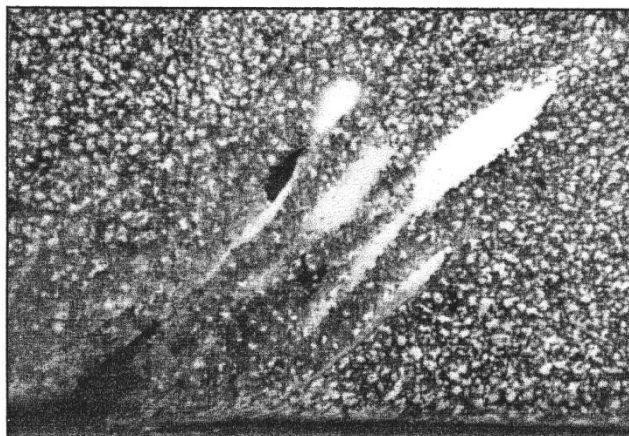

شکل ۳- درزهای طولی ناشی از سوراخ‌های سطحی  
سوراخ‌های زیرپوستی منجر به درز درحین تغییر شکل

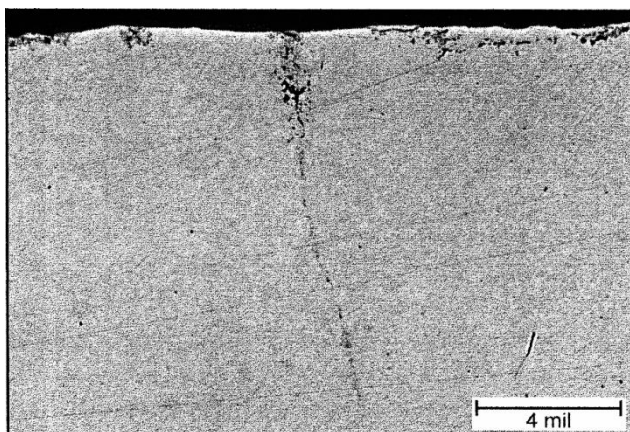

شکل ۴- درز طولی نورد بر روی بدنه بیلت

**روی هم افتادگی‌ها:** ناپوستگی‌های مواد هستند که معمولاً به صورت طولی و تحت زاویه‌ای با سطح مقنول ایجاد می‌شوند. آنها معمولاً از نظر شکل کاملاً طویل و یکنواخت هستند. یک یا چند عیب ممکن است به طور یکنواخت بر روی محیط میلگرد مشاهده گردند، گاهی اوقات آنها به صورت خطوط موازی می‌باشند.

**ریشه یابی:** نورد پلیسه یا پره رایج‌ترین علت روی هم افتادگی‌ها (laps) می‌باشد. در عملیات نورد، ماده از فاصله بین غلتک‌های نورد بیرون می‌زند و به صورت پره بر روی سطح میلگرد ظاهر می‌گردد که در مرحله بعدی نورد بر روی سطح میلگرد نورد می‌گردد. در عملیات نورد وقتی کاهش خیلی زیاد باشد یا طراحی نورد غلط باشد، پره بر روی میلگرد ایجاد می‌گردد. همچنین روی هم افتادگی ممکن است در حالتی که در نورد پرشدن کامل مقطع صورت نگیرد اتفاق بیافتد به طوری که ناحیه لاغری در سطح مقطع ایجاد گردد. راهنمایی که به صورت بد قرار گرفته باشند می‌توانند باعث به وجود آمدن روهم افتادگی در یک طرف مقطع باشند.


پره‌های ابتدا و انتها می‌توانند باعث روهم افتادگی باشند. در نوردهای چند مرحله‌ای پیوسته، حتی با تنظیمات دقیق در نوردهای اولیه خشن‌کاری نمی‌توان از ایجاد پره‌های انتهایی یا ابتدایی میلگرد اجتناب کرد. روی هم افتادگی‌ها همچنین می‌توانند به دلیل غیریکنواختی گسترش یافته در ارتباط

با نوسانات شدید در دمای نوردکاری، عیوب ماده از قبیل مک‌های لوله‌ای، ناخالصی‌ها، آخال‌ها مواد غیراصلی و غیره به وجود آیند. این عیوب باعث ممانعت در رفتار عادی تغییر شکل می‌گردند.


**شناسایی:** آزمون‌هایی که قبلاً به آنها اشاره گردید مانند پوسته‌گیری، پیچش، فشار ساده، مگنافلکس و جریان گردابی برای بازرسی و تعیین عمیق روی هم افتادگی‌ها مفید می‌باشند. گاهی اوقات تشخیص روی هم افتادگی از سایر عیوب مشابه، مانند درزها مشکل خواهد بود. پیکربندی و آرایش نقص‌ها معمولاً روی هم افتادگی را از درزها تمیز می‌دهد. روی هم افتادگی‌ها به صورت خطوط موازی یا غیرپیوسته به طور یکنواخت تحت زاویه‌ای بر روی محیط میلگرد ظاهر می‌گردند. آنها اغلب در لبه‌های عیب در نزدیکی سطح میلگرد دِکربورگی را به نمایش می‌گذارند.

**سوء تعبیر:** روی هم افتادگی ممکن است با درزها، خراش‌ها یا سایش‌ها، بقایای پوسته‌ها یا گرم‌شکنندگی‌ها اشتباه گرفته شوند.


شکل ۵ روی هم افتادگی دو طرف مقابل سطح میلگرد را نشان می‌دهد. ماده در مجاورت عیب دِکربوره شده است. عیب در اثر ایجاد پرده در مراحل خشن‌کاری نورد به وجود آمده است.

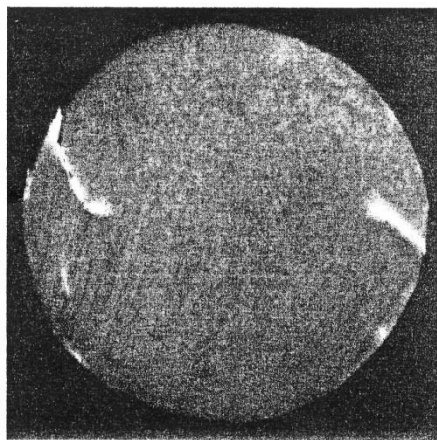

شکل ۵ - روی هم افتادگی در اثر ایجاد پرده در  
مراحل خشن‌کاری نورد

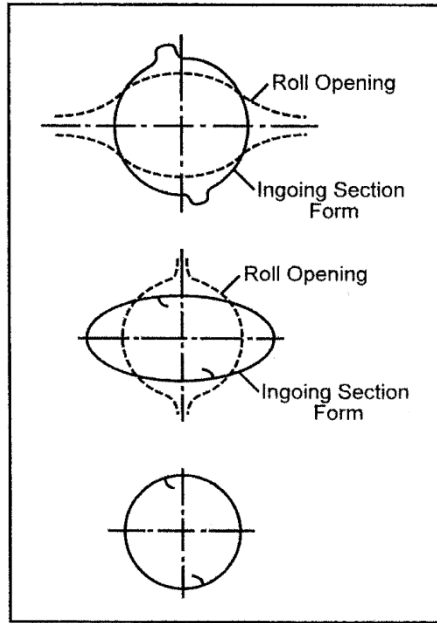


شکل ۶- روی هم افتادگی در اثر ایجاد پره در مراحل خشن کاری نورد

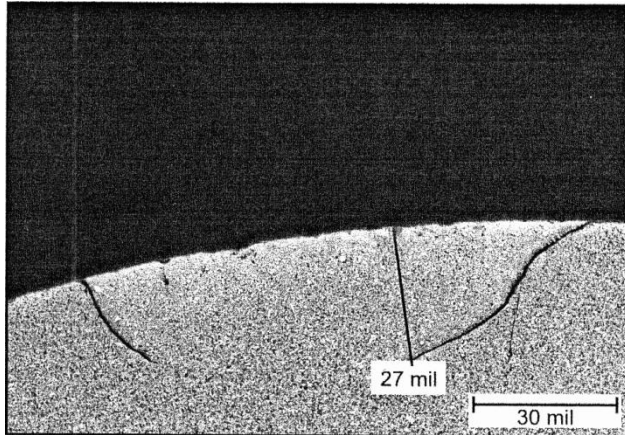

شکل ۷- روی هم افتادگی در اثر نورد تحت زاویه نسبت به سطح میلگرد

## پره‌ها (پلیسه‌ها)


پره‌ها برآمدگی‌های نازک فلز هستند که به صورت طولی در امتداد محور میلگرد به وجود می‌آیند. **ریشه‌یابی:** بیرون زدگی نورد نهایی به دلیل تنظیم نامناسب غلطک می‌تواند باعث ایجاد پره‌های یکنواخت در محیط میلگرد گردد. اگر فقط یک پره بر روی میلگرد وجود داشته باشد، اصطلاحاً آن را «خارج از سوراخ» (off-the-hole) می‌نامند که اغلب به دلیل خارج از مرکز قرار گرفتن راهنمای نورد به وجود می‌آید. پره‌ها ممکن است در تمامی طول کلاف وجود داشته باشند. وقتی ماده‌ای در خط نورد چند مرحله‌ای پیوسته نورد می‌گردد، پره‌ها اغلب در انتها و ابتدای کلاف به دلیل کشش در میلگرد شکل می‌گیرند. سروته پره‌دار کلاف می‌بایست قطع گردند. از بین رفتن یا به هم پیوستگی پره‌ها و تغییر در ضخامت آنها وقتی به وجود می‌آید که نوسانات شدیدی در دمای نوردکاری وجود داشته باشد. جدانشینی‌های درشت، مک‌های لوله‌ای و ناخالصی‌های بزرگ می‌توانند علت پره‌هایی با شکل‌ها و طول‌های مختلف باشند.

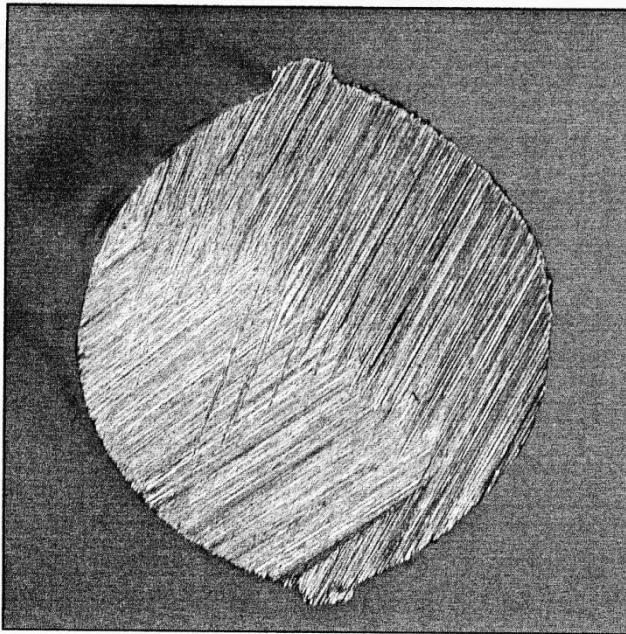


شکل ۸ - پره‌ها روی میلگرد

**شناسایی:** پره‌ها با چشم غیر مسلح قابل تشخیص می‌باشند. قطع یا برش مقطع نمونه برای نمایش عیوب داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در میلگردهای قطور آزمون التراسونیک نیز می‌تواند عیوب را آشکار سازد.

**سوء تعبیر:** پره‌ها با عیوب دیگر اشتباه گرفته نمی‌شوند.

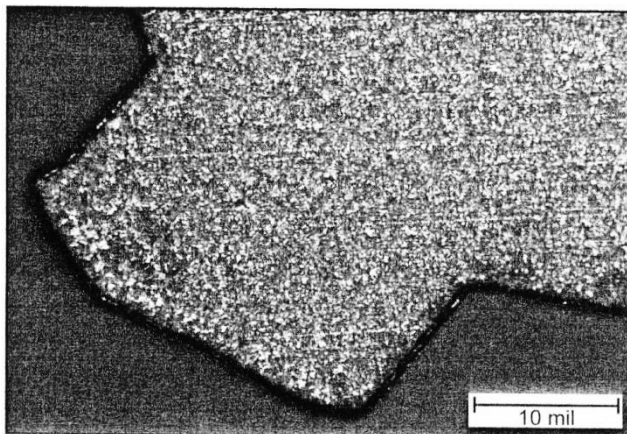

شکل ۹- پره‌ها روی میلگرد

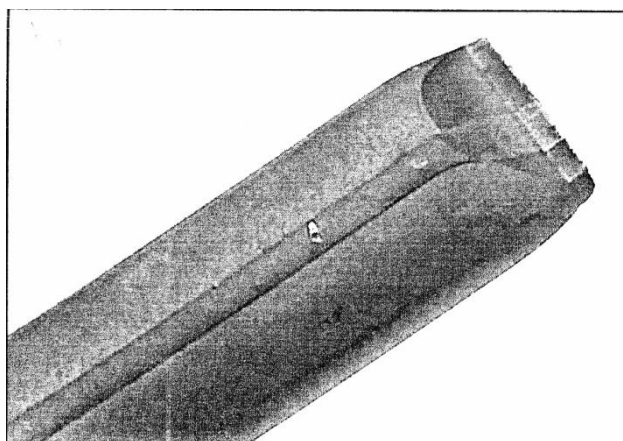

شکل ۱۰- پره‌ها روی میلگرد




## ورود ذره ناخالصی به نورد


این نوع عیب وقتی روی می‌دهد که جسم خارجی با انواع و سایزهای مختلف همراه میلگرد نورد شوند.

**ریشه‌یابی:** در هنگام نورد گرم، ماده اولیه ممکن است با موادفلزی یا غیرفلزی تماسی داشته باشد. پوسته اولیه (پوسته کوره که قبل از عملیات نوردکاری تمیز نشده باشد) یا چیزهای خارجی مانند سیم‌ها یا تسمه‌های بسته‌بندی یا موادی که برای جداسازی گریدهای مختلف در کوره مورد استفاده قرار می‌گیرند به غلطک مرحله اول نورد می‌چسبند. به علاوه راهنماها ممکن است گشاد یا شکسته شوند و محصولات نیمه تمام منشاء پوسته باشند، تراشه‌هایی از محصول نورد شده جدا گردد یا باقی‌مانده پوسته‌ها در راهنماها کنده شوند. این ذرات جدا شده ممکن است در سطح میلگرد جاسازی گردند یا در هنگام نورد به ماده‌اولیه جوش فلزی بخورند که باعث به وجود آمدن عیوب حین نورد می‌شوند.

**شناسایی:** ورود اجسام به نورد می‌تواند با چشم غیرمسلح و یا بزرگنمایی کم قابل رویت باشد. تست میکروسکوپی یا آنالیز شیمیایی جسم خارجی می‌تواند منشاء آن را تعیین نماید. سوء تعبیر: عیب ورود جسم خارجی به نورد با عیوب دیگر نمی‌تواند اشتباه گرفته شود.

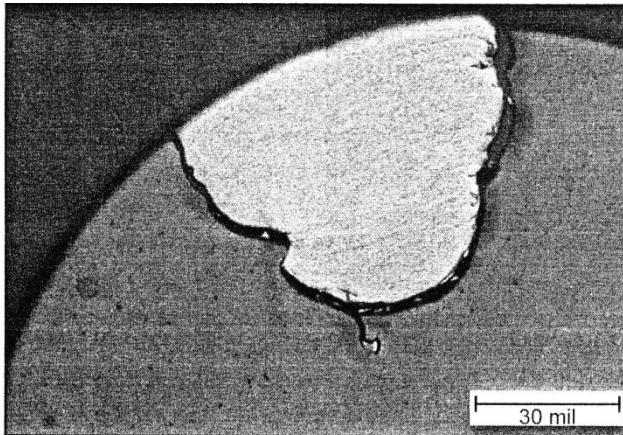

شکل ۱۱- ورود جسم خارجی به نورد

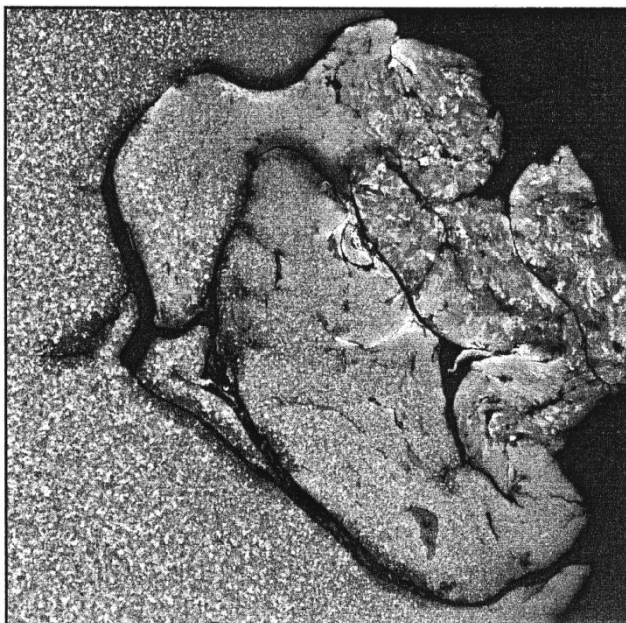

شکل ۱۲- ورود جسم خارجی به نورد


## خراش‌ها

خراش‌های نورد، شیارها یا فرورفتگی‌های شخم گونه‌ای هستند که همیشه در طول میلگرد به وجود می‌آیند. شکل و اندازه آنها به مقدار زیادی وابسته به نوع خراش می‌باشد. خراش‌ها ممکن است از جزیی، تیز و دندانه‌های ترک مانند تا بزرگ، کانال شکل و با لبه‌های روی هم افتاده، متغیر باشند.

**ریشه‌یابی:** توسط اشیاء برنده یا نوک تیز خراش‌ها بر روی میلگرد ایجاد می‌گردند. برای مثال؛ راهنماهای بدتراش خورده، مستعمل یا شکسته می‌توانند باعث خراش‌ها گردند و یا سطح ناصاف راهنما در مجاورت پوسته یا مواد خارجی می‌تواند باعث خراش گردد. تکه‌های میلگرد که در راهنماهای ورودی گیر افتاده‌اند، به مانند سایش در راهنماهای ثابت و ورودی‌ها درحین نوردکاری می‌توانند این نوع عیب را باعث شوند. خراش‌های ناشی از مراحل اولیه نورد در مراحل بعدی می‌توانند غلطک خورده و نورد گردند.

**شناسایی:** خراش‌ها با چشم غیرمسلح یا بزرگنمایی کم حتی بر روی میلگردهای پوسته‌دار قابل بازرسی هستند، اگر چه بعد از پوسته‌زدایی راحت‌تر دیده می‌شوند. برخلاف درزها یا روی هم افتادگی‌ها، خراش‌ها اغلب در تست پیچش و چاق‌سازی (Upseting) باز می‌شوند.

**سوء تعبیر:** خراش‌های روی داده بر میلگرد در آخرین مرحله کاهش قطر در نورد نمی‌تواند با عیوب دیگر اشتباه گرفته شود. در حالی که در مراحل اولیه نورد خراش‌ها ممکن است شبیه درزها یا روی هم افتادگی‌ها به نظر آیند.

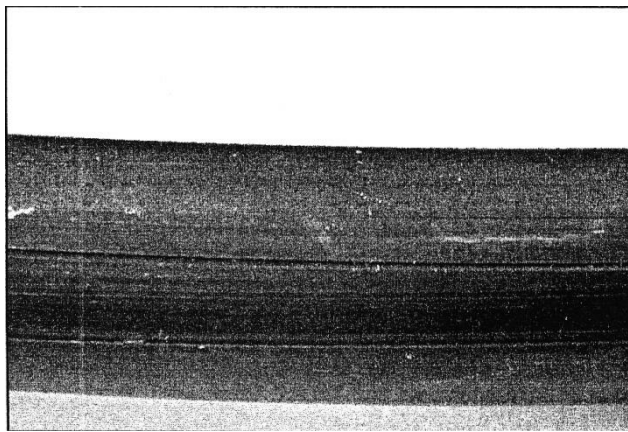

شکل ۱۳- خراش پیوسته بر روی میلگرد


### اثرات غلطک

اثرات غلطک برآمدگی یا فرورفتگی‌های متناوبی هستند که کاملاً در شکل و اندازه متغیر می‌باشند.

**ریشه‌یابی:** فرورفتگی‌های غلطک‌های نورد ناشی از آسیب کارگرم یا نصب و راه‌اندازی باعث ایجاد برآمدگی در سطح میلگرد می‌گردند. چسبیدن پلیسه‌های ریز یا تراشه‌ها یا پوسته‌های باقی‌مانده بر روی غلطک‌ها می‌توانند فرورفتگی در میلگرد نورد شده ایجاد کنند. زنجیرهای مورد استفاده در سیستم بسته‌بندی و تسمه‌کشی نیز ممکن باعث ایجاد فرورفتگی در میلگرد گردد.

**شناسایی:** این عیب معمولاً با چشم غیرمسلح یا بزرگنمایی بر روی میلگردهایی با پوسته یا پوسته‌گیری شده قابل بازرسی و ردیابی می‌باشد.

**سوء تعبیر:** اثرات غلطک می‌تواند با اثرات ترک خوردگی گرمایشی یا گرم شکنندگی اشتباه گرفته شود.

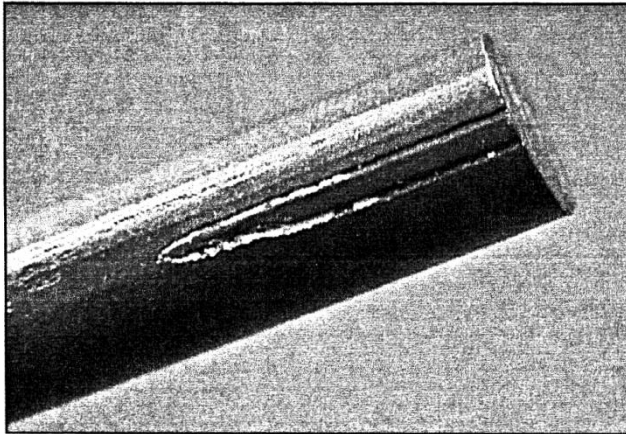

شکل ۱۴- اثرات غلطک یا راهنما بر روی میلگرد


### **اثرات ترک خوردگی در حین گرما دیدن**

اثرات ترک خوردگی در حین گرما دیدن برآمدگی‌های متناوب و عمود بر محور نورد هستند.


**ریشه‌یابی:** در حین نورد گرم، سطوح غلطک‌ها به‌طور پیوسته گرم و سرد می‌شوند. اگر غلطک‌ها از جنس نامناسب ساخته شده باشند یا خنک‌کاری نامناسب باشد، ترک‌های تنش‌ی در شیار غلطک‌ها به‌وجود خواهد آمد. خنک‌کاری مناسب به همراه تعویض و اصلاح به موقع غلطک‌ها می‌تواند ترک‌های تنش‌ی را به حداقل برساند.

فرورفتگی‌ها بر روی سطح غلطک باعث برآمدگی‌های مربوطه بر روی محصول نورد شده می‌گردد. اگر چه اثرات ترک خوردگی در حین گرما دیدن ناشی از مراحل اولیه نورد در مراحل بعدی هموارتر می‌شوند، آنها می‌توانند منجر به عیوبی از قبیل درزها، روی هم افتادگی‌ها یا پلیسه‌ها گردند.

**شناسایی:** به دلیل فرم مشخصه‌شان با چشم معمولی یا با کمی بزرگ‌نمایی قابل بازرسی هستند.  
**سوء تعبیر:** اثرات ترک خوردگی در حین گرما دیدن ممکن است با اثرات غلطک (داغ غلطک) اشتباه گرفته شوند.

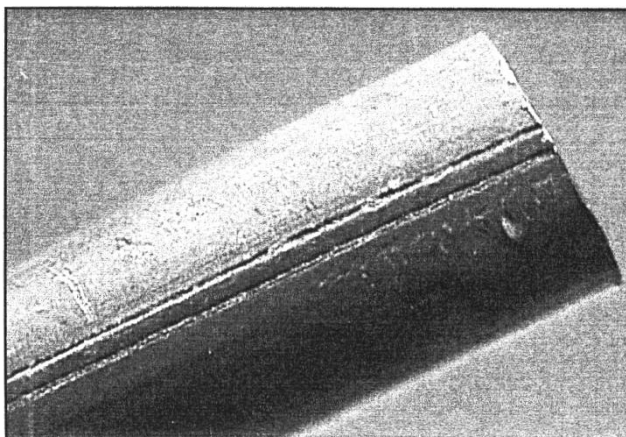

شکل ۱۵- اثر راهنما یا غلطک بر روی میلگرد

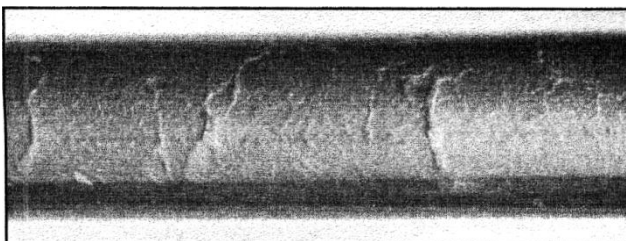

شکل ۱۶- نمونه‌های اثرات ترک خوردگی حرارتی بر روی غلطک‌های

نهایی تحت زاویه ۹۰ درجه با محور نوردکاری


## زبری

فرورفتگی و یا برآمدگی‌های نامنظم پیوسته مکرر سطح میلگرد به عنوان زبری شناخته می‌شوند.  
**ریشه‌یابی:** یک سطح زبر میلگرد ناشی از فرسایش شیار غلطک می‌باشد، به‌ویژه در مرحله نورد پایانی. یک سطح صاف بعداز نورد نیز به دلیل سرعت کم خنک‌کاری و ایجاد پوسته ضخیم


اکسید، تبدیل به سطح زبر می‌گردد. خوردگی و زنگ در اثر انبار کردن در محیط مرطوب و خورنده می‌تواند باعث زبری سطح گردد.

**شناسایی:** زبری سطح بر روی نمونه‌های پوسته‌گیری شده به راحتی با چشم معمولی و یا بزرگنمایی کم قابل بازرسی هستند. درجه زبری سطح با آزمایش میکروسکوپی می‌تواند تعیین گردد یا به وسیله پروفیلومتری لیرزی سه بعدی اندازه‌گیری مقداری گردد.


**سوء تعبیر:** زبری با سایر عیوب نمی‌تواند اشتباه گرفته شود.

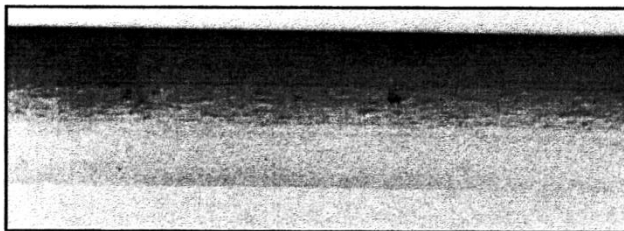

شکل ۱۷- زبری به دلیل فرسایش غلطک در مراحل اولیه نورد

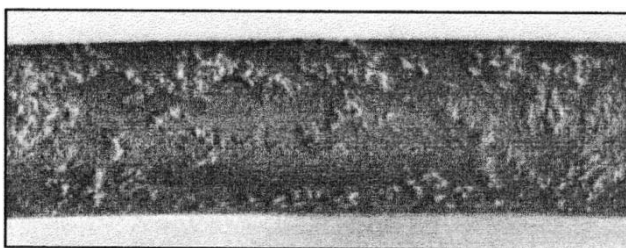

شکل ۱۸- زبری بر روی میلگرد مربوط به خوردگی در اثر زمان زیاد در معرض هوا بودن

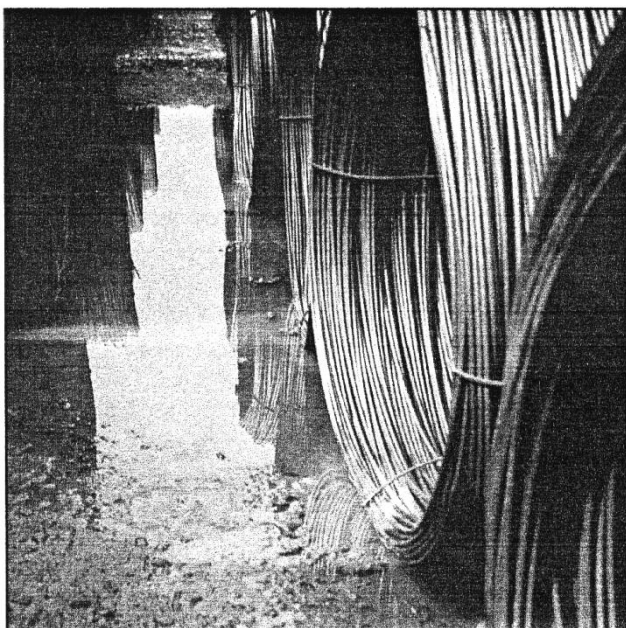

شکل ۱۹- کلاف میلگرد انبار شده در محیط خورنده

### پلیسه (Shell) Silver

پوسته یا پلیسه یک نقص می باشد که عبارت است از یک برآمدگی خیلی نازک و طویل که از یک سر به صورت شل به سطح فلز چسبیده است. پلیسه‌ها در پروسه نورد تا خورده و به سطح میلگرد نورد می گردند. آنها در شکل و اندازه متغیر هستند، و پوسته اکسید یا مواد غیرفلزی معمولاً فضای بین میلگرد و پلیسه را پر می کند.

**ریشه‌یابی:** پلیسه‌ها به دلیل پاشش در هنگام ریخته‌گری شمش، یا توسط مک‌های گازی نزدیک سطح، به وجود می آیند. از طرفی پلیسه‌های به وجود آمده در مسیر مستقیم می‌توانند نتیجه پاره شدن یا لایه برداری از عیوب سطحی شمش‌ها، بیلت‌ها یا محصولات نیمه تمام باشد که خود عیوب محصولات نیمه تمام ناشی از لیز خوردن مواد به درز بین غلطک‌ها یا فرسایش بیش از اندازه آنها می‌باشد. ناخالصی‌های غیرفلزی زیر سطحی شمش یا بیلت ریخته‌گری شده می‌توانند شکسته شوند و باعث ایجاد پلیسه گردند. درزهای عرضی و طولی ناشی از عیوب ریخته‌گری یا دمای نامناسب نورد نیز می‌تواند در مراحل بعدی نورد موجب پلیسه گردد. برای بهبود سطح


نامناسب به وسیله حذف عیوب توسط مشعل گازی، تراشه برداری یا سنگ زنی می توان عیوبی را که منجر به ایجاد پلیسه می گردد، برطرف نمود.

**شناسایی:** معمولاً پلیسه ها را بر روی میلگردهای با پوسته یا پوسته گیری شده با چشم غیر مسلح می توان تشخیص داد. آزمایش های آپست، پیچش یا مگنافلکس می توانند پلیسه های خیلی ریز را نمایان سازند.

**سوء تعبیر:** پلیسه ها ممکن است با روی هم افتادگی ها یا گرم شکنندگی ها اشتباه گرفته شوند، از این رو معمولاً آزمایش متالوگرافی می تواند علت ریشه ای عیب را مشخص نماید.




شکل ۲۰- بیرون زدگی بزرگ پلیسه و روی هم افتادگی کوچک تر بر روی میلگرد

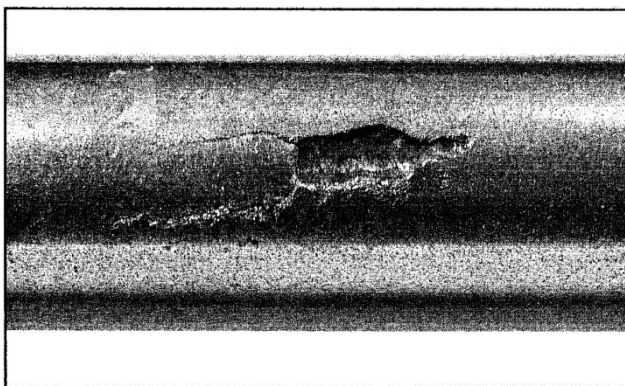

شکل ۲۱- چاله ناشی از جدا شدن پلیسه از میلگرد



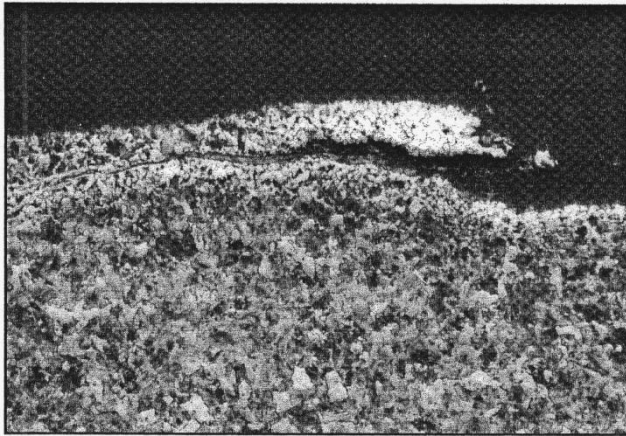


شکل ۲۲- پلیسه جزیبی که با پوسته و اکسید پر شده است و در اثر نور جوش خورده است

### جدانشینی داخلی


جدانشینی داخلی مختلفی است بین ترکیبات شیمیایی موجود با ترکیبات اسمی در درون می‌گردد. **ریشه‌یابی:** درحین سفت شدن مذاب، تمرکز یا غلظت اجزاء محلول در فلز مذاب به درجه حرارت بستگی دارد. با کاهش درجه حرارت، (در سطح) غلظت اجزاء در فلز منجمد شده اولیه کمتر از فاز مایع باقی مانده می‌باشد. بنابراین فلز مایع سفت شده نهایی در مرکز بیشترین تمرکز و غلظت اجزاء را دارد. این فرآیند را فاز جدانشینی یا جدایش فاز می‌نامند. به‌ویژه، فسفر، گوگرد، کربن و بسیاری از اجزاء آلیاژ مستعد جدانشینی و جدایش فاز در مرکز بیلت یا شمش ریخته‌گری شده می‌باشند. بنابر اهداف کاربرد مواد، این‌گونه جدانشینی می‌تواند مضر باشد.

**شناسایی:** آزمون ماکروسکپی مقاطع طولی و عرضی جدانشینی یا جدایش فاز را آشکار می‌سازد. استفاده از آزمون میکروسکپی بسیار مفیدتر خواهد بود. آزمون‌هایی با اچ‌کاری عمیق (تمیز کردن با اسید) برای اجزاء خاص به کار گرفته می‌شوند. برای مثال آزمایش نقش گوگرد (Sulfur Prints) برای نشان دادن جدانشینی گوگرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**سوء تعبیر:** جدانشینی یا جدایش فاز مرکزی ممکن است با مک‌ها در هنگام مشاهده مقطع برش یا شکستگی اشتباه گرفته شود.

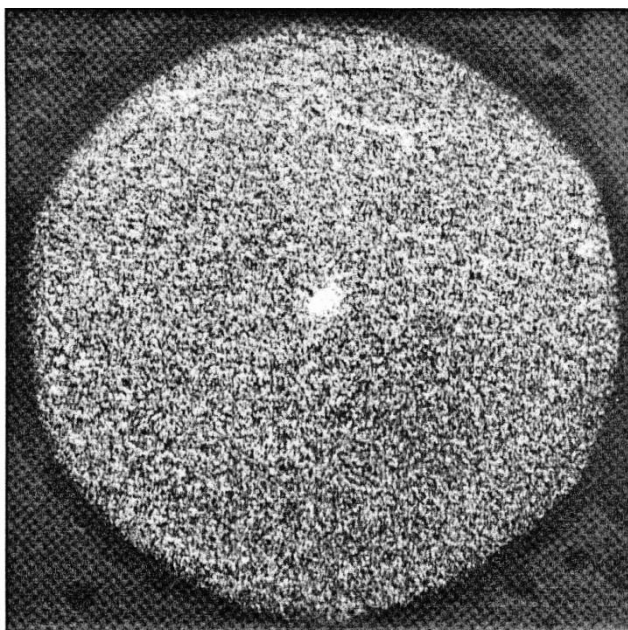

شکل ۲۳- نمایش جدانشینی مرکزی میلگرد

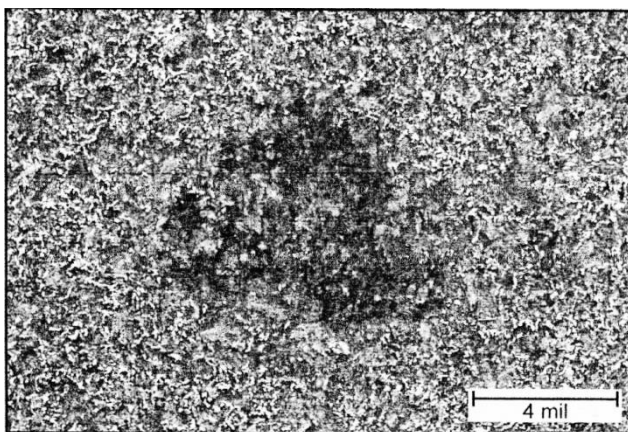

شکل ۲۴- جدانشینی بر روی میلگرد

### دکربورگی سطحی


دکربورگی سطحی از بین رفتن کربن لایه سطحی آلیاژ به دلیل واکنش یک یا چند ماده شیمیایی در تماس محیطی با سطح می‌باشد. یک ناحیه دکربوره شده ممکن است به صورت دکربورگی

کلی و یا جزئی طبقه‌بندی گردد. دِکربورگی کلی وقتی روی می‌دهد که هیچگونه کربنی وجود نداشته باشد درحالی که دِکربورگی جزئی به معنی کاهش میزان کربن در آن نامیده می‌باشد.


**ریشه‌یابی:** دِکربورگی سطحی در برخی عملیات حرارتی که در محیط اکسیدکننده صورت گیرد، طبیعی خواهد بود. زمان حرارت طولانی غیرنرمال در دمای بالا یا هوای زیاد موجود در کوره از بین رفتن کربن سطح میلگرد را تسریع می‌کند. ترکیبات اتمسفر کوره از قبیل رطوبت می‌توانند با کربن فولاد واکنش انجام داده و به دِکربورگی شتاب دهد. اکسیژن اضافی در اتمسفر کوره، دما و زمان عملیات حد تخلیه کربن و عمق ناحیه فقیر را تعیین می‌نماید.

**دی‌آبی:** دِکربورگی کلی را می‌توان با چشم غیرمسلح بر روی نمونه‌هایی که کار بر روی آنها انجام نشده است تشخیص داد ولی بر روی نمونه‌هایی که سخت‌کاری شده‌اند بسیار راحت‌تر می‌توان این دِکربورگی را تشخیص داد. اندازه و عمق سطح دِکربوره شده را می‌توان با آزمایش متالوگرافیکی یا آنالیز شیمیایی سطح از قبیل (AES) ، (XPS) و (SIMS) قابل تعیین نمود.

**سوء تعبیر:** دِکربورگی سطح با نوع دیگر عیوب قابل اشتباه نمی‌باشد.

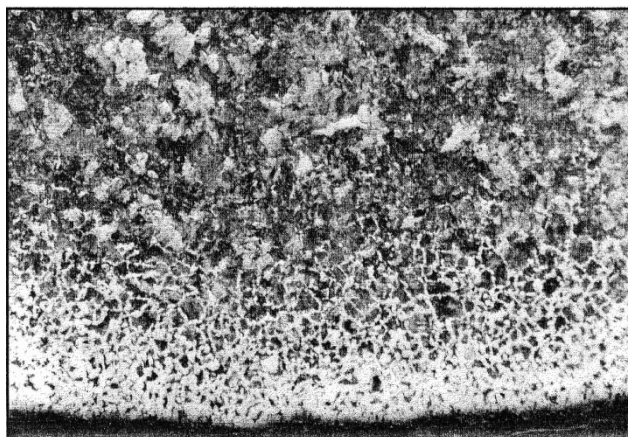

شکل ۲۵- دِکربورگی جزئی سطح میلگرد

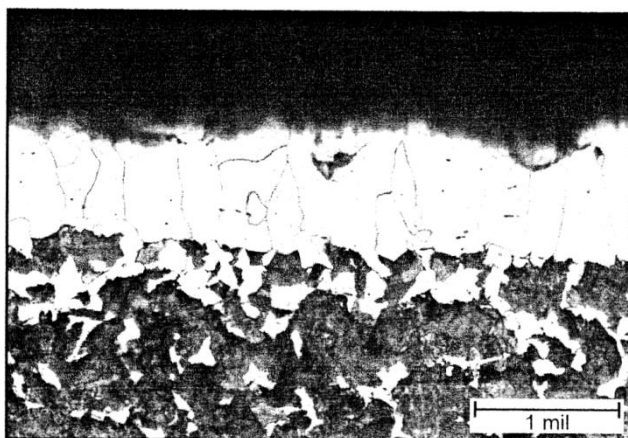

شکل ۲۶- دیکربورگی کلی بر روی فولاد فتری


### سختی موضعی

عیوبی بر روی میلگرد که ناشی از شکل‌گیری ریزساختار نامناسب سخت مانند مارتنزیت یا باینیت می‌باشد را سختی موضعی می‌نامند.


**ریشه‌یابی:** در فولادهای متوسط و پرکربن، یک لایه خیلی نازک پرلیت جهت دستیابی به مقاومت کششی بالا و شکل‌پذیری خوب، مطلوب می‌باشد. در عملیات نوردگرم پس از آخرین مرحله نورد، خنک‌کاری نسبتاً سریعی جهت دستیابی به این ریزساختار ضروری می‌باشد. بنابراین اگر به دلیل تنظیمات غیرصحیح فرآیند خنک‌کاری، میلگرد خیلی سریع خنک گردد، باینیت یا مارتنزیت در مقطع میلگرد به طور موضعی می‌توانند شکل بگیرند. این ترکیبات سخت در ریزساختار باعث شکست در مرحله کشش مفتول می‌گردد.

**شناسایی:** سختی موضعی بر روی سطح میلگرد قابل شناسایی نمی‌باشد. آزمایش متالوگرافیکی و آزمون میکروهاردنس (ریزسختی) برای تعیین سختی موضعی به کار گرفته می‌شوند. سختی موضعی در تست‌های خم، پیچش یا تست کشش موجب ترد گسیختگی می‌شود. شکست‌های ترد عدم تغییر شکل پلاستیکی یا تغییر شکل کم را نشان می‌دهد و ممکن است سطح تیره و بلوری را به نمایش بگذارد.

**سوء تعبیر:** با استفاده از آزمایش متالوگرافی و آنالیز دقیق شکست‌نگاری، سختی موضعی به طور غیرقابل اشتباه قابل شناسایی هستند.

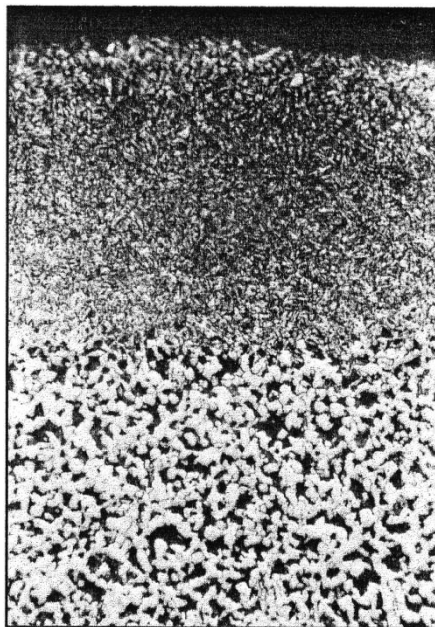

شکل ۲۷- نقاط سخت بر سطح مفتول به دلیل خنک‌کاری خیلی سریع

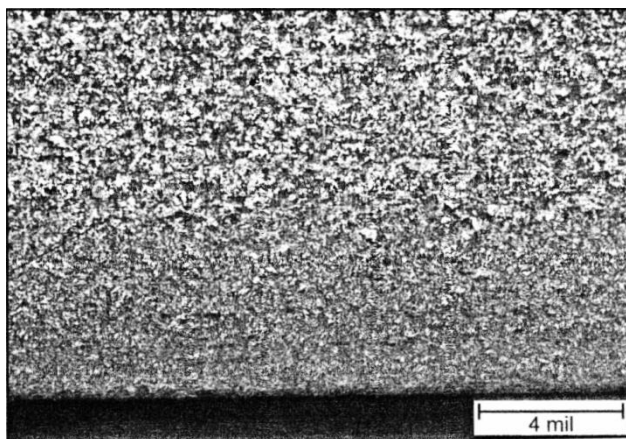

شکل ۲۸- نقاط سخت موضعی بر روی میلگرد پرکربن


## آسیب‌های مکانیکی

خط‌ها، سایش‌ها، برش‌ها و شیارها بر سطح مفتول و آسیب‌های سطح مقطع را به عنوان آسیب‌های مکانیکی دسته‌بندی می‌کنند. همچنین پیچ خوردگی یا کج شدن یک حلقه یا کل کلاف نیز آسیب‌های مکانیکی هستند.


**ریشه‌یابی:** میلگردها بعد از خروج از آخرین مرحله نورد با بسیاری از مکانیزم‌های کمکی و ادوات حمل از قبیل مکانیزم‌های انتقال، ریل‌ها، چرخ‌دنده انتقال دهنده، زنجیرهای معلق، تسمه‌های نقاله، کلاف‌های نقاله‌ها و ... برخورد دارند. علاوه بر اینها مفتول ممکن است ضمن عبور از نقاط بازرسی یا دستگاه بسته‌بندی تماسی با آنها داشته باشد. کلاف‌ها با کف‌های بتنی تماس دارند، بارگیری و تخلیه آنها توسط جرثقیل و لیفتراک صورت می‌گیرد. سپس بعد از انبارش جهت مصرف‌کننده نهایی حمل می‌گردند. درحین تمامی این عملیات مفتول در خطر آسیب دیدن قرار دارد.

**شناسایی:** عیوب آسیب‌های مکانیکی با چشم غیرمسلح قابل تشخیص می‌باشند. نوع و وضعیت آسیب، برای مثال میزان پوسته اکسید، محل و جهت عیب، رنگ نقاط آسیب و غیره اغلب مبدأ آسیب را مشخص می‌کنند.


**سوء تعبیر:** امکان اشتباه گرفتن آنها با سایر عیوب وجود ندارد.

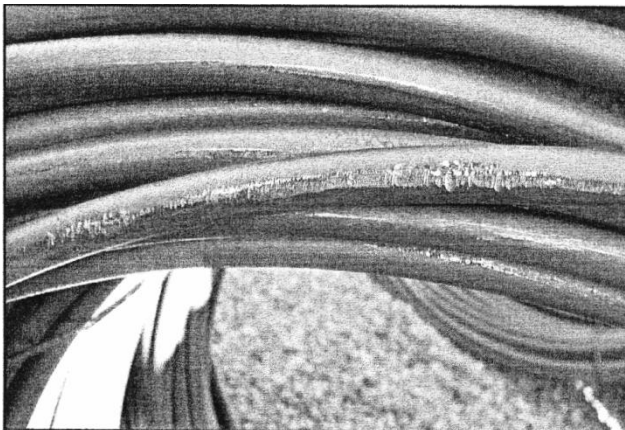

شکل ۲۹- آسیب مکانیکی سایش بر روی میلگرد

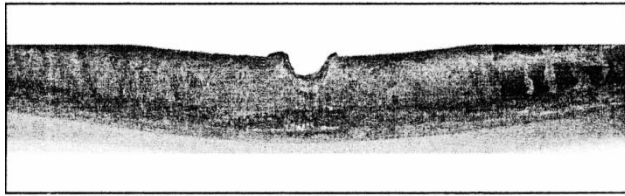

شکل ۳۰- آسیب مکانیکی ناشی از بسته‌بندی میلگرد

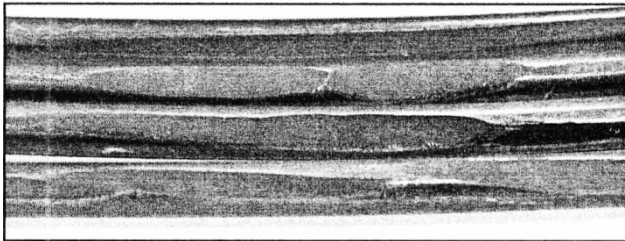

شکل ۳۱- لبه‌های تیز آسیب مکانیکی ناشی از سایش حین حمل و نقل

### گرم شکنندگی و فولاد سوخته

گرم شکنندگی و تردی ناشی از فولاد سوخته عیوبی هستند که در شکل و اندازه متغیر بوده و به‌طور غیرمنظم بر سطح میلگرد پراکنده می‌گردند. غالباً این عیوب حفره‌های اکسیده شده با عمق قابل ملاحظه در میلگرد هستند یا گاهی اوقات به صورت پلیسه یا فلس مانند به نظر می‌رسند.


**ریشه‌یابی:** گرم شکنندگی گرايشی در برخی فولادها به جدایش مرزدانه‌ها است وقتی که تحت تنش یا تغییر شکل در دمای نزدیک به نقطه ذوب قرار می‌گیرند. ترکیباتی با نقطه ذوب کم مانند گوگرد، قلع یا مس اغلب به مقدار خیلی کمی وجود دارند که در مرز دانه‌ها به دلیل جدایش مرز دانه‌ای، تفکیک می‌گردند. در دامنه عادی دمای نوردکاری چنانچه غلظت اینگونه مواد (نقطه ذوب کم) زیاد شود، قابلیت گرم کاری فولاد به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. آسیب در میلگرد مربوط به گرم شکنندگی با تنش‌های شدید کششی روی داده در عملیات نوردکاری، تشدید می‌گردد.

فولاد سوخته یک وضعیت متخلخل یا توری مانند بر روی سطح میلگرد می‌باشد که ناشی از گرما دیدن بیش از اندازه بیلت در کوره پیش‌گرم نوردکاری می‌باشد، برای مثال، وقتی که شعله‌ها خیلی

گرم باشند. سوختن باعث اکسیداسیون بین دانه‌ای و ذوب و ادغام مرزدانه‌ها می‌شود. در کار بعدی ماده در چنین نقاطی دچار گسیختگی می‌گردد.


**شناسایی:** این عیب با چشم غیر مسلح قابل بازرسی می‌باشد.

**سوء تعبیر:** گرم شکنندگی و تردی مربوط به سوختن فولاد اصولاً در مراحل اولیه نورد اتفاق می‌افتد. بنابراین ظاهر آسیب به میزان قابل ملاحظه‌ای به دلیل افزایش تغییر شکل تغییر می‌کند و ممکن است با روی هم افتادگی، اثرات غلطک و پلیسه‌ها بر روی میلگرد، اشتباه گرفته شود.

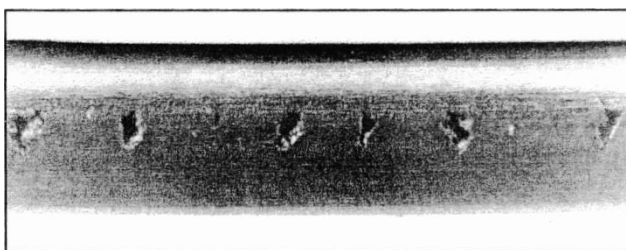

شکل ۳۲- تخلخل بر سطح مفتول که در هنگام انجام کار گرم در زیر

دمای بحرانی روی می‌دهد

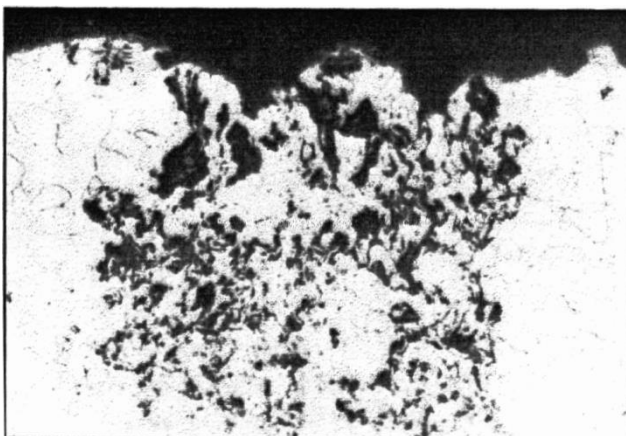

شکل ۳۳- اکسیداسیون بین دانه‌ای مربوط به گرمای بیش از حد




## ناخالصی‌های غیر فلزی

ناخالصی‌های غیر فلزی ذرات ریز خارجی هستند که در میلگرد جای گرفته‌اند و شامل سولفیدها، اکسیدها، سلیکات‌ها، آلومینات‌ها، نیتrideها یا ترکیبات مختلفی از اینها می‌باشند.


**ریشه‌یابی:** ناخالصی‌های غیر فلزی در نتیجه واکنش‌های متالورژیکی در فولاد مذاب به وقوع می‌پیوندد و یا در اثر فرسایش لایه‌های عایق پاتیل وارد فولاد مذاب می‌گردند. متعاقباً این مواد خارجی کاملاً از فولاد مذاب گرفته نمی‌شوند و ممکن است در میلگرد با اندازه و مقدار و ترکیبات مضر برای مفتول‌کشی یافت شوند.

**شناسایی:** ناخالصی‌های متوسط و بزرگ در سطوح شکست با چشم غیر مسلح قابل رویت هستند. با این حال آزمایش‌های متالوگرافیکی برای تعیین دقیق‌تر ترکیبات، اندازه و مقدار ناخالصی‌ها، به کار گرفته می‌شوند.

**سوء تعبیر:** ناخالصی‌های بزرگ‌تر ممکن است با مک‌ها یا سرباره‌ها اشتباه گرفته شوند.

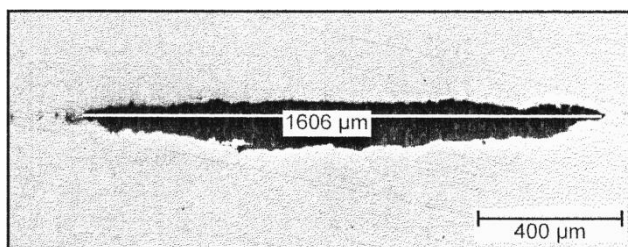

شکل ۳۴- ناخالصی سلیکات درشت در مقطع طولی مفتول نزدیک شکست

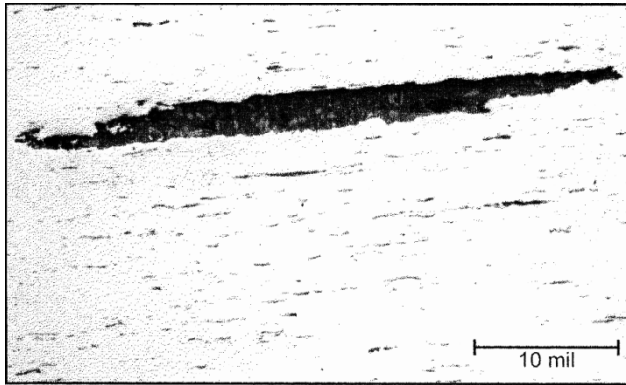

شکل ۳۵- ناخالصی غیرفلزی بزرگ در مقطع طولی میلگرد


ناخالصی کوچک تر سولفید منگنز قابلیت ماشین کاری در این فولاد را بهبود می بخشد

### گیرافتادگی سرباره یا نسوزها

سرباره محصول غیرفلزی است که ناشی از انحلال متقابل گدازآورها و ناخالصی های غیرفلزی در فولاد مذاب می باشد. سرباره درحین عملیات فولادسازی، از فلز مذاب در مقابل هوا محافظت می نماید و ناخالصی های اصلی را از فولاد مذاب بیرون می کشد. سرباره به دام افتاده در شمش یا بیلت درحین انجماد عیب طولی در میلگرد را باعث می گردد که بیشتر در بخشی از کلاف متمرکز می گردد تا اینکه در کل طول یافت شود.


**ریشه یابی:** سرباره یک لایه غیرفلزی بر سطح فولاد مایع می باشد که متشکل از مخلوط مواد گدازآور و ناخالصی های عنصری مانند سیلیکون، منگنز، آلومینیوم، گوگرد، فسفر و اکسیژن می باشد. درحین حرکت مذاب از کوره ذوب تا پاتیل و سپس به قیف ریخته گری، تلاش بر این است که از انتقال سرباره جلوگیری شود، هر چند حرکت پیچیده گردابی مذاب ممکن است موجب به دام افتادن یا گیرافتادن مقداری سرباره گردد. به علاوه هرگونه اکسیژن موجود در فولاد مایع به شکل گیری اکسید ناخالصی ها ادامه می دهد و آن را به سطح مذاب منتقل می کند. گیرافتادن سرباره در محصول نهایی وقتی روی می دهد که سطح مذاب در پاتیل دوم یا قیف پایین باشد. به طور مثال؛ در انتهای ذوب یا وقتی که بین دو ذوب تلاطمی ایجاد می گردد.

**شناسایی:** یک تکه بزرگ گیرافتادگی سرباره در مرحله نوردگرم ممکن است سبب ایجاد وصله گردد درحالی که مقادیر کمتر آن ممکن است به صورت روی هم افتادگی ظاهر شود. روش های جریان گردابی (یک روش الکتریکی) ممکن است سرباره در میلگرد را شناسایی کند. روش چاق سازی (**Upsetting**) عیب سرباره را مشخص می نماید فقط وقتی که سرباره در محل کوبش قرار گرفته باشد. برای آنالیز ماده خارجی گیر افتاده در میلگرد از میکروسکپ الکترونی و روش طیفسنجی انتشار انرژی (**EDS**) استفاده می گردد.

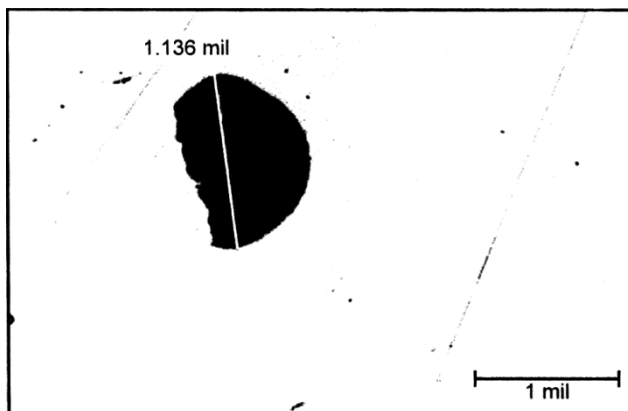


شکل ۳۶- اکسید ناخالص گوی مانند بزرگ در مقطع طولی میلگرد

**سوء تعبیر:** به دام افتادگی سرباره ممکن است با به دام افتادگی کمک ذوبها و آخالهای ناشی از نسوزها، اکسایش و اکسایش های مجدد اشتباه گرفته شود. اگر چه این آخالها در نوردگرم میلگرد شبیه هم هستند، آنالیز **EDS** می تواند نوع آخال را شناسایی کند، که این برای تعیین علت اصلی عیب مهم می باشد.

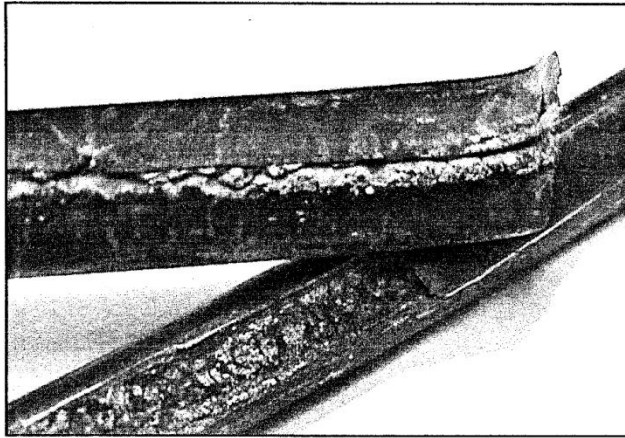

شکل ۳۷- به دام افتادن سرباره در مفتول فولادی

شکل ۳۸ و ۳۹ گیرافتادگی سرباره در مقطع عرض میلگرد بدون اچ کردن را نشان می‌دهد.

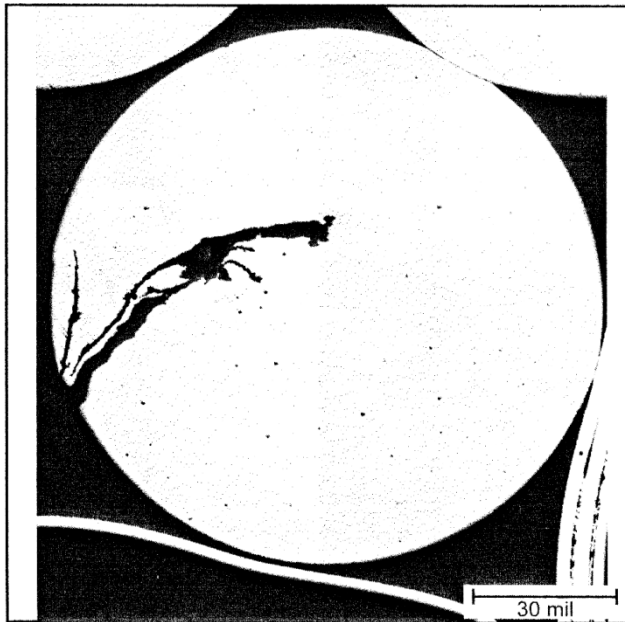

شکل ۳۸- گیرافتادگی سرباره در مقطع میلگرد



شکل ۳۹- سرباره حبس شده در مقطع میلگرد

## فهرست جلد ۲

---

### فصل ۶.

اسیدشویی و پوشش دهی

### فصل ۷.

پوسته زدایی مکانیکی

### فصل ۸.

تغییر شکل در کشش سرد

### فصل ۹.

تئوری کشش مفتول

## فهرست جلد ۳

---

### فصل ۱۰.

دوزه‌های کشش مفتول

### فصل ۱۱.

روانکاری در کشش مفتول‌های آهنی

### فصل ۱۲.

عملیات حرارتی مفتول آهنی

### فصل ۱۳.

آنیل‌کاری

### فصل ۱۴.

آزمون مفتول یا میلگرد آهنی